

EEU

**Robert Bosch GmbH**

Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen  
GERMANY


[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

**1 609 92A 26M** (2016.01) T / 190



1 609 92A 26M

EEU

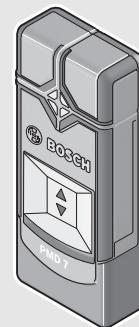

**PMD 7**



**BOSCH**

- pl** Instrukcja oryginalna
- cs** Původní návod k používání
- sk** Pôvodný návod na použitie
- hu** Eredeti használati utasítás
- ru** Оригинальное руководство по эксплуатации
- uk** Оригінальна інструкція з експлуатації
- kk** Пайдалану нұсқаулығының түпнұсқасы
- ro** Instrucțiuni originale
- bg** Оригинална инструкция

- mk** Оригинално упатство за работа
- sr** Originalno uputstvo za rad
- sl** Izvirna navodila
- hr** Originalne upute za rad
- et** Algupārane kasutusjuhend
- lv** Instrukcijas oriģinālvalodā
- lt** Originali instrukcija






## 2 |

Polski .....	Strona	4
Česky .....	Strana	16
Slovensky .....	Strana	26
Magyar .....	Oldal	36
Русский .....	Страница	48
Українська .....	Сторінка	63
Қазақша .....	Бет	75
Română .....	Pagina	87
Български .....	Страница	98
Македонски .....	Страна	110
Srpski .....	Strana	121
Slovensko .....	Stran	132
Hrvatski .....	Stranica	143
Eesti .....	Lehekülg	153
Latviešu .....	Lappuse	163
Lietuviškai .....	Puslapis	174

CE..... 1 | CE



| 3

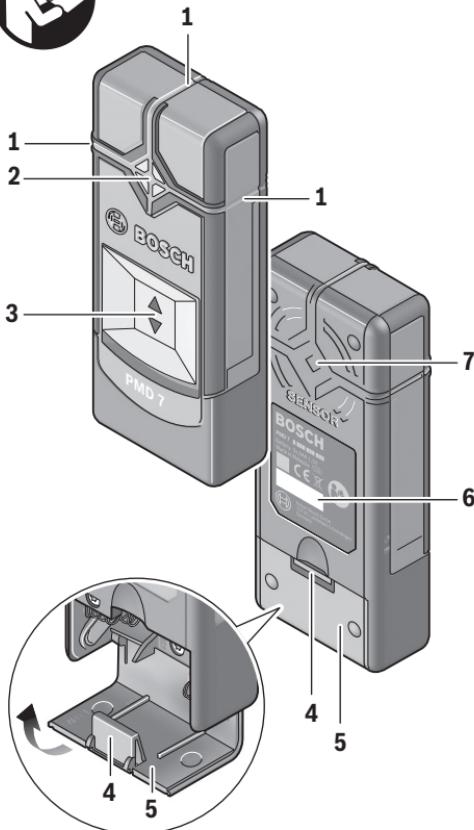

## PMD 7

Bosch Power Tools

1 609 92A 26M | (29.1.16)



4 | Polski




## Polski

### Wskazówki bezpieczeństwa



**Wszystkie wskazówki należy uważnie przeczytać i stosować się do nich.** Jeżeli narzędzie pomiarowe użyte zostanie niezgodnie z niniejszymi wskazówkami, funkcjonowanie zintegrowanych w urządzeniu zabezpieczeń może zostać zakłócone. PROSIMY ZACHOWAĆ I STARANNIE PRZECHOWYWAĆ NINIEJSZE WSKAZÓWKI.

- ▶ **Napraw urządzenie pomiarowego powinien dokonywać jedynie wykwalifikowany personel, przy użyciu oryginalnych części zamiennych.** Tylko w ten sposób można zapewnić bezpieczną eksploatację przyrządu.
- ▶ **Nie należy stosować tego urządzenia pomiarowego w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się łatwopalne ciecze, gazy lub pyły.** W urządzeniu pomiarowym może dojść do utworzenia iskier, które mogą spowodować zapłon pyłów lub oparów.
- ▶ **Ze względu na aktualny stan rozwoju technologii zagwarantowanie stu procentowej dokładności narzędzia pomiarowego nie jest możliwe. Aby wyeliminować wszelkie zagrożenia, przed przystąpieniem do wiercenia, cięcia lub frezowania w ścianach, sufitach lub podłogach należy zabezpieczyć się dodatkowo, sięgając do innych źródeł informacji, takie jak plany i rysunki konstrukcyjne, zdjęcia z poszczególnych etapów budowy itp.** Czynniki środowiskowe, takie jak wilgotność powietrza lub bliskość innych urządzeń elektrycznych mogą mieć negatywny wpływ negatywnie oddziaływać na dokładność narzędzia pomiarowego. Rodzaj ścian i ich stan (np. stopień wilgotności, materiały budowlane zawierające metal, tapety przewodzące prąd, materiał wyciszający, płytki ceramiczne), a także ilość, rodzaj, wielkość i położenie obiektów mogą również zafałsować wyniki.



ki pomiarowe. Na niedokładność pomiaru może mieć wpływ np. zawilgocenie materiałów budowlanych (przede wszystkim gipsu, tapet) spowodowane wysoką wilgotnością powietrza.

Czynniki te mogą spowodować, że lampka sygnalizacyjna świeci się na zielono, mimo że w zakresie czujnika znajduje się jakiś obiekt, lub że lampka sygnalizacyjna świeci się na czerwono, mimo że żaden obiekt nie znajduje się w zakresie czujnika.

- ▶ **Podczas dokonywania pomiaru należy zwrócić uwagę na właściwe uziemienie.** Przy niewystarczającym uziemieniu (np. zastosowanie obuwia z izolowaną podeszwą lub wejście na drabinę) lokalizacja przewodów przewodzących prąd nie jest możliwa.

## Opis urządzenia i jego zastosowania

### Użycie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie pomiarowe przeznaczone jest do lokalizowania metali żelaznych (np. stali zbrojeniowej), metali nieżelaznych (np. rur miedzianych) oraz przewodów elektrycznych przewodzących prąd, w ścianach, sufitach i podłogach.

### Przedstawione graficzne komponenty

Numeracja przedstawionych komponentów odnosi się do schematu urządzenia pomiarowego, znajdującego się na stronie graficznej.

- 1 Znacznik
- 2 Lampka sygnalizacyjna
- 3 Włącznik/wyłącznik
- 4 Blokada pokrywy wnęki na baterie
- 5 Pokrywa wnęki na baterie
- 6 Numer serii
- 7 Zakres czujnika



## 6 | Polski

### Dane techniczne

Wykrywacz	PMD 7
Numer katalogowy	3 603 F81 100
maks. głębokość pomiaru*:	
- Metale żelazne	70 mm
- Metale nieżelazne (rury miedziane)	60 mm
- Przewody miedziane (pod napięciem) **	50 mm
Kalibracja	automatyczna
Automatyczne wyłączanie po ok.	10 min
Temperatura pracy	0 °C...+40 °C
Temperatura przechowywania	-20 °C...+70 °C
Względna wilgotność powietrza	30 ... 80 %
Baterie	3 x 1,5 V LR3 (AAA)
Czas pracy (baterie alkaliczno-manganowe) ok.	5 h
Ciążar odpowiednio do EPTA-Procedure 01:2014	0,15 kg

\* w zależności od materiału i wielkości obiektów, a także rodzaju materiału i stanu badanego podłoga (ścian, sufitów, podłóg)  
\*\* mniejsza głębokość pomiarowa przy przewodach nie będących pod napięciem

► **W przypadku niekorzystnego składu podłoga wynik pomiaru może okazać się zaniosny w odniesieniu do jego dokładności i głębokości detekcji.**

Do jednoznacznej identyfikacji narzędzia pomiarowego służy numer serii **6**, znajdujący się na tabliczce znamionowej.

## Montaż

### Wkładanie/wymiana baterii

Zaleca się eksplorację urządzenia pomiarowego przy użyciu baterii alkaliczno-manganowych.

Aby otworzyć pokrywkę wnęki na baterię **5** należy wcisnąć blokadę **4** i odchyląć pokrywkę. Włożyć baterie do wnęki. Należy przy tym zachować prawidłową bieguność zgodnie ze schematem umieszczonym wewnątrz wnęki.

► **Jeżeli urządzenie jest przez dłuższy czas nieużywane, należy wyjąć z niego baterie.** Mogą one przy dłuższym nieużywaniu ulec korozji i się rozładować.



## Praca urządzeń

### Włączenie

- ▶ Urządzenie pomiarowe należy chronić przed wilgocią i bezpośrednim napromieniowaniem słonecznym.
- ▶ Narzędzie należy chronić przed ekstremalnie wysokimi lub niskimi temperaturami, a także przed wahaniem temperatury. Nie należy go na przykład pozostawiać na dłuższy okres czasu w samochodzie. W przypadku, gdy urządzenie pomiarowe poddane było większym wahaniom temperatury, należy przed użyciem odczekać, aż powróci ono do normalnej temperatury. Ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury, a także silne wahania temperatury mogą mieć negatywny wpływ na precyzję pomiaru.
- ▶ Należy unikać silnych uderzeń i nie dopuszczać do upadku urządzenia pomiarowego.

### Włączanie/wyłączanie

- ▶ Przed włączeniem urządzenia pomiarowego należy upewnić się, czy okolice czujnika 7 nie uległy zawilgoceniu. W przypadku stwierdzenia wilgoci, urządzenie pomiarowe należy wytrzeć do sucha ścieżeczką.

Aby **włączyć** urządzenie pomiarowe, włącznik/wyłącznik 3 należy przesunąć w dół.

Po przejściu krótkiego autotestu urządzenie pomiarowe jest gotowe do eksploatacji. Gotowość do pracy sygnalizowana jest zaświeceniem się lampki sygnalizacyjnej 2. Jeżeli po włączeniu urządzenia lampka sygnalizacyjna 2 nie zaświeci się, konieczna jest wymiana baterii.

Aby **wyłączyć** urządzenie pomiarowe, włącznik/wyłącznik 3 należy przesunąć do góry.

Jeżeli przez ok. 10 minut urządzenie nie jest użytkowane, wyłącza się ono automatycznie, aby nie zużywać niepotrzebnie baterii.

**Wskazówka:** Jeżeli narzędzie pomiarowe wyłączyło się automatycznie, włącznik/wyłącznik 3 pozostanie we włączonej pozycji. Aby ponownie uruchomić narzędzie pomiarowe ponownie, należy je najpierw wyłączyć, a następnie ponownie włączyć.

## 8 | Polski

### Rodzaje pracy

Urządzenie pomiarowe wykrywa obiekty znajdujące się w zasięgu czułości czujnika 7.

Lampka sygnalizacyjna	Objaśnienie
<b>zielony</b>	nie zlokalizowano obiektu
<b>żółty</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- obiekt metalowy w pobliżu czujnika</li> <li>- mały lub głęboko położony obiekt metalowy w zasięgu czujnika lub</li> <li>- zakłócenie detekcji spowodowane niekorzystnymi właściwościami ściany</li> </ul>
<b>czerwony</b> i ciągły sygnał dźwiękowy	zlokalizowano obiekt metalowy w zasięgu czujnika
<b>czerwony</b> (szybko) migający oraz pulsujący sygnał dźwiękowy	zlokalizowano przewód znajdujący się pod napięciem

### Szukanie obiektów metalowych


Po włączeniu lampka sygnalizacyjna 2 zapala się na zielono.

Przystawić urządzenie pomiarowe do badanej powierzchni i przesuwać je w bok.

- Jeżeli w podłożu nie zostanie wykryty żaden obiekt metalowy, lampka sygnalizacyjna 2 świeci się nadal zielonym światłem, nie rozlega się też sygnał dźwiękowy.
- Jeżeli urządzenie pomiarowe zbliża się do metalowego obiektu, zapala się lampka sygnalizacyjna 2 – najpierw na żółto, a następnie, w miarę zbliżania się do obiektu, na czerwono. Gdy lampka zaświeca się na czerwono dodatkowo rozbrzmiewa sygnał dźwiękowy, którego częstotliwość zwiększa się w miarę zbliżania się do obiektu metalowego.
- Gdy urządzenie znajduje się dokładnie nad obiektem metalowym, lampka sygnalizacyjna 2 świeci się na czerwono, a równocześnie rozlega się dźwięk o najwyższej częstotliwości.

► **Także w sytuacji, gdy lampka sygnalizacyjna 2 świeci się kolorem żółtym, pod sensorem może znajdować się obiekt metalowy.** Małe lub głęboko leżące obiekty metalowe znajdują się w pobliżu czujnika, lub właściwości ściany zakłócają wynik pomiaru.

Polski | 9

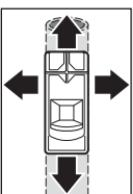

Gdy urządzenie pomiarowe przesuwane jest nad obiektem metalowym po raz pierwszy, pozycja obiektu oznaczana jest tylko zgrubnie. Kilkakrotne przesunięcie urządzenia pomiarowego nad obiektem metalowym sprawi, iż lokalizacja obiektu będzie coraz dokładniejsza. Po wielokrotnym przesunięciu urządzenia pomiarowego (bez odrywania go od podłoża) pozycja obiektu metalowego określona będzie dokładnie: Jeżeli lampka sygnalizacyjna **2** świeci się na czerwono i równocześnie rozlega się sygnał dźwiękowy, obiekt metalowy znajduje się w zasięgu czujnika. Gdy dźwięk sygnału osiągnął najwyższą częstotliwość, oznacza to, że obiekt metalowy znajduje się dokładnie pośrodku pod czujnikiem.

### Szukanie przewodów pod napięciem

Urządzenie pomiarowe wykrywa przewody, których napięcie leży pomiędzy 110 V, a 240 V i o standardowej częstotliwości (prąd zmienny o 50 lub 60 Hz). Inne przewody (prąd stały, wyższe/niższe częstotliwości lub napięcie), jak również przewody nieprzewodzące prądu elektrycznego nie są stuprocentowo lokalizowane. Są one jednak również wykazywane jako obiekty metalowe.

Wykrywanie przewodów znajdujących się pod napięciem uruchamia się automatycznie podczas każdego pomiaru. W przypadku znalezienia przewodu przewodzącego prąd, lampka sygnalizacyjna **2** świeci się na czerwono i równocześnie rozbrzmiewa pulsujący sygnał dźwiękowy o szybko następujących po sobie dźwiękach. Aby dokładniej zlokalizować przewód znajdujący się pod napięciem, należy kilkakrotnie przesunąć urządzenie pomiarowe nad badaną powierzchnią. Kilkakrotne przesunięcie urządzenia pomiarowego nad przewodem przewodzącym prąd spowoduje, iż przewód ten zostanie dokładnie zlokalizowany.

Szybsze znalezienie przewodów znajdujących się pod napięciem może nastąpić dzięki podłączeniu do poszukiwanego przewodu odbiorników prądu elektrycznego (np. lamp, urządzeń elektrycznych) i wyłączeniu ich. Przed przystąpieniem do wiercenia, cięcia lub frezowania w ścianie należy wyłączyć odbiorniki prądu elektrycznego.

**Wskazówka:** Należy zawsze zważyć na to, aby trzymać urządzenie pomiarowe pewnie i mocno, ręką bez rękawiczek, co pozwoli zagwarantować dobre uziemienie. Należy też zwracać uwagę, aby wszelkie drabiny, podesty i rusztowania były uziemione. Należy unikać drabin i rusztowań, których



## 10 | Polski

podpórki zabezpieczone są plastikowymi nakładkami. Nie należy nosić obuwia o właściwościach izolujących.

W określonych warunkach (jak na przykład z tyłu, za powierzchniami metalowymi lub za powierzchniami bardzo suchymi lub mocno zawilgoconymi) może się zdarzyć, że przewody znajdujące się pod napięciem nie zostaną zlokalizowane. Jeżeli lampka sygnalizacyjna **2** świeci się na żółto lub na czerwono ponad większość powierzchni, oznacza to, że materiał ekranowany jest elektrycznie i wynik detekcji przewodów znajdujących się pod napięciem nie jest wiarygodny.

### Wskazówki dotyczące pracy

Narzędzia pomiarowego nie należy chwytać w okolicach czujnika, gdyż mogłoby to wpływać na wyniki detekcji. Dzięki temu można uzyskać dokładniejsze wyniki pomiaru.

### Zaznaczanie obiektów

Zlokalizowane obiekty można, jeśli zaistnieje taka potrzeba, zaznaczyć. Zewnętrzne granice obiektu można określić kierując się zmianą koloru lampki sygnalizacyjnej **2** – z żółtego na czerwony. Środek obiektu metalowego można ustalić na podstawie wysokości sygnału dźwiękowego. Zlokalizowane miejsce należy zaznaczyć na ścianie za pomocą znaczników – górnego i bocznych **1**.

### Lampka migła stale na zielono/żółto/czerwono

Jeżeli lampka sygnalizacyjna **2** migła naprzemiennie na zielono, żółto i czerwono, chociaż w pobliżu nie ma żadnego obiektu metalowego ani przewodu przewodzącego prąd, urządzenie pomiarowe należy odesłać do punktu serwisowego.

## Konserwacja i serwis

### Manualna kalibracja

Jeżeli lampka sygnalizacyjna **2** świeci się na czerwono lub żółto, chociaż w pobliżu urządzenia pomiarowego nie ma żadnego obiektu metalowego, urządzenie pomiarowe należy ponownie skalibrować.

- W tym celu należy włączyć urządzenie pomiarowe włącznikiem/wyłącznikiem **3**.
- Wyjąć baterie z włączonego urządzenia pomiarowego.
- Wyłączyć urządzenie pomiarowe włącznikiem/wyłącznikiem **3**, (podczas gdy baterie są wyjęte).



**Polski | 11**

- Ponownie umieścić baterie w urządzeniu pomiarowym (zwracając przy tym uwagę na właściwą biegunowość!).
- Usunąć z pobliża urządzenia pomiarowego wszelkie obiekty (także takie jak zegarek czy metalowe pierścionki) i unieść urządzenie pomiarowe w powietrzu.
- Włączyć urządzenie pomiarowe za pomocąłącznika/wyłącznika **3**, a następnie przed upływem trzech sekund ponownie wyłączyć. Lampka sygnalizacyjna **2** urządzenia pomiarowego migła podczas tych trzech sekund powoli na czerwono, aby zasygnalizować gotowość do kalibracji.
- Urządzenie pomiarowe należy ponownie włączyć przed upływem 0,5 sekundy. Proces kalibracji jest uruchamiany i 6 sekund. Lampka sygnalizacyjna **2** migła podczas tych 6 sekund w szybkim tempie na zielono, podczas trwania procesu kalibracji. Po zakończeniu kalibracji urządzenie jest gotowe do eksploatacji, a lampka sygnalizacyjna **2** świeci się stałym zielonym światłem.

**Wskazówka:** Jeżeli kolejność wyłączania i ponownego włączania nie zostanie zachowana, kalibracja nie zostanie przeprowadzona. Lampka sygnalizacyjna **2** świeci się wówczas nadal na żółto lub na czerwono, chociaż w pobliżu nie znajduje się żaden obiekt metalowy. W tym przypadku należy powtórzyć kalibrację.

## Błędy – przyczyny i usuwanie

Przyczyna	Usuwanie błędu
<b>Lampka sygnalizacyjna <b>2</b> nie świeci się</b>	
Urządzenie pomiarowe nie jest włączone	Włączyć urządzenie pomiarowe.
Urządzenie pomiarowe wyłączyło się samoczynnie	Wyłączyć i ponownie włączyć narzędzie pomiarowe.
Brak baterii lub baterie są niewłaściwie umieszczone	Włożyć baterie. Zwrócić uwagę na zachowanie prawidłowej biegunowości.
Baterie są wyładowane lub do urządzenia włożono akumulatorki	Wymienić baterie. Nie stosować akumulatorów.
* Dlatego należy przed przystąpieniem do wiercenia, frezowania lub dokonywania cięć w ścianach, sufitach, podłogach skonsultować również inne źródła informacji (np. plany budowlane).	

## 12 | Polski

**Przyczyna                          Usuwanie błędu**

**Lampka sygnalizacyjna 2 świeci się na żółto lub na czerwono, choć w pobliżu nie znajduje się żaden obiekt metalowy (ostrożenie przed metalowymi obiekty)**

Za wysoka/niska temperatura otoczenia	Urządzenie pomiarowe należy użytkować tylko w określonym zakresie temperatur, położonym między 0 °C – 40 °C.
Silne wahania temperatury	Odczekać, aż urządzenie pomiarowe dostosuje się do temperatury otoczenia.
Autokalibracja nie powiodła się	Przeprowadzić ręczną kalibrację urządzenia.

**Lampka sygnalizacyjna 2 świeci się na żółto lub na czerwono, ponad większość płaszczyzn ściany (ostrożenie przed metalowymi obiekty)**

Wiele blisko siebie leżących obiektów metalowych	Zwrócić uwagę na wysokość tonu sygnału dźwiękowego, aby rozróżnić granice pomiędzy poszczególnymi obiekty metalowymi. Zbyt blisko siebie położone obiekty nie można zlokalizować jako oddzielne obiekty.*
Materiały budowlane zawierające metal lub stal zbrojeniowa w betonie	W przypadku metalowych materiałów budowlanych (na przykład materiałów izolacyjnych oklejonych folią aluminiową, blach termoprzewodzących) wiarygodna detekcja nie jest możliwa.*
Masywne obiekty metalowe na tylnej powierzchni ściany	W przypadku obecności masywnych obiektów metalowych (np. kaloryferów) wiarygodna detekcja nie jest możliwa.*
Autokalibracja nie powiodła się	Przeprowadzić ręczną kalibrację urządzenia.

\* Dlatego należy przed przystąpieniem do wiercenia, frezowania lub dokonywania cięć w ścianach, sufitach, podłogach skonsultować również inne źródła informacji (np. plany budowlane).

Polski | 13

Przyczyna	Usuwanie błędu
<b>Lampa sygnalizacyjna 2 migra na czerwono ponad większą płaszczyną ściany (ostrzeżenie przed przewodem przewodzącym prąd)</b>	
Niewystarczające uziemienie ściany	Dotknąć wolną ręką ściany w odległości ok. 20 – 30 cm od urządzenia pomiarowego, aby uziemić ścianę.
<b>Nie zlokalizowano przewodu przewodzącego prąd</b>	
Przewód nie znajduje się pod napięciem, lub napięcie jest nietypowe	Skierować napięcie na przewód, na przykład włączając przyporządkowany temu przewodowi włącznik światła. Wiarygodna detekcja przewodów o napięciach zmiennych leżących poza zakresem 110 – 240 V, 50 – 60 Hz nie jest możliwa.*
Przewód leży zbyt głęboko	Głębokość detekcji jest uzależniona od materiału budowlanego i może być mniejsza niż maksymalna głębokość wykrywania.*
Przewód umieszczony jest w uziemionej rurze metalowej	Za pomocą urządzenia pomiarowego zlokalizować rurę metalową.
Urządzenie pomiarowe nie jest uziemione	Mocno ująć urządzenie pomiarowe rękoma bez rękawiczek. Nie stawać na izolowanych drabinach i rusztowaniach. Nie należy nosić obuwia o właściwościach izolujących.
Materiał budowlany ekranuje lub wilgotność powietrza jest zbyt niska/wysoka	W przypadku metalowych, zbyt suchych lub zbyt wilgotnych materiałów budowlanych (na przykład przy zbyt niskiej lub zbyt wysokiej wilgotności powietrza) wiarygodna detekcja nie jest możliwa.*

\* Dlatego należy przed przystąpieniem do diercenia, frezowania lub dokonywania cięć w ścianach, sufitach, podłogach skonsultować również inne źródła informacji (np. plany budowlane).

**14 | Polski****Przyczyna                          Usuwanie błędu****Nie zlokalizowano obiektu metalowego**

Obiekt metalowy leży zbyt głęboko	Głębokość detekcji jest uzależniona od materiału budowlanego i może być mniejsza niż maksymalna głębokość wykrywania.*
Obiekt metalowy jest zbyt mały	Głębokość detekcji jest uzależniona od obiektu i może być mniejsza niż maksymalna głębokość wykrywania.*

**Nieskoordynowane miganie na zielono, żółto i czerwono**

Zakłócenie spowodowane elektrycznymi lub magnetycznymi polami	Należy zachować odpowiednią odległość od urządzeń, które emitują silne elektryczne lub magnetyczne pola (na przykład komputer lub zasilacze impulsowe).
---	---

**Wyniki pomiarowe niedokładne/niewygodne**

Obiekty metalowe w zasięgu czujnika zakłócające detekcję	Usunąć wszystkie obiekty metalowe, które mogłyby zakłócać odbiór (np. zegarek, bransoletkę, pierścionek, obrączkę itp.) z zasięgu czujnika. Nie należy chwytać narzędzi pomiarowego w okolicach czujnika.
Autokalibracja nie powiodła się	Przeprowadzić ręczną kalibrację urządzenia.

**Lampka migająca na zielono/żółto/czerwono,**

choć w pobliżu nie ma żadnego obiektu metalowego ani przewodu przewodzącego prąd.

Urządzenie pomiarowe jest uszkodzone	Urządzenie pomiarowe należy odesłać do punktu serwisowego.
--------------------------------------	--

\* Dlatego należy przed przystąpieniem do wiercenia, frezowania lub dokonywania cięć w ścianach, sufitach, podłogach skonsultować również inne źródła informacji (np. plany budowlane).

Polski | 15

## Konserwacja i czyszczenie

Zanieczyszczania należy wycierać suchą, miękką ściereczką. Nie należy używać żadnych środków czyszczących lub rozpuszczalników.

Aby nie zakłócać funkcji pomiaru, nie wolno umieszczać w polu działania czujnika **7** na przedniej i tylnej stronie urządzenia, żadnych naklejek ani tabliczek, a w szczególności tabliczek metalowych.

## Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące użytkowania

W punkcie obsługi klienta można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące napraw i konserwacji nabytego produktu, a także dotyczące części zamiennych. Rysunki rozłożeniowe oraz informacje dotyczące części zamiennych można znaleźć również pod adresem:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Nasz zespół doradztwa dotyczącego użytkowania odpowie na wszystkie pytania związane z produktami firmy Bosch oraz ich osprzętem.

Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części zamiennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru katalogowego, znajdującego się na tabliczce znamionowej produktu.

### Polska

Robert Bosch Sp. z o.o.

Serwis Elektronarzędzi

Ul. Szyszkowa 35/37

02-285 Warszawa

Na [www.bosch-pt.pl](http://www.bosch-pt.pl) znajdą Państwo wszystkie szczegóły dotyczące usług serwisowych online.

Tel.: 22 7154460

Faks: 22 7154441

E-Mail: [bsc@pl.bosch.com](mailto:bsc@pl.bosch.com)

Infolinia Działu Elektronarzędzi: 801 100900

(w cenie połączenia lokalnego)

E-Mail: [elektronarzedzia.info@pl.bosch.com](mailto:elektronarzedzia.info@pl.bosch.com)

[www.bosch.pl](http://www.bosch.pl)



## 16 | Česky

### Usuwanie odpadów

Urządzenia pomiarowe, osprzęt i opakowanie powinny zostać dostarczone do utylizacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Urządzeń pomiarowych i akumulatorów/baterii nie wolno wyrzucać do odpadów domowych!

#### Tylko dla państw należących do UE:



Zgodnie z europejską wytyczną 2012/19/UE, niezdatne do użytku urządzenia pomiarowe, a zgodnie z europejską wytyczną 2006/66/WE uszkodzone lub zużyte akumulatory/baterie, należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego przetworzenia zgodnego z zasadami ochrony środowiska.

Zastrzega się prawo dokonywania zmian.

## Česky

### Bezpečnostní upozornění



**Čtěte a dodržujte veškeré pokyny.** Pokud měřící přístroj nepoužíváte v souladu s těmito pokyny, můžete ovlivnit integrovaná ochranná opatření v měřicím přístroji. **TYTO POKYNY DOBŘE USCHOVEJTE.**

- ▶ **Měřící přístroj nechte opravit kvalifikovaným odborným personálem a jen originálními náhradními díly.** Tím bude zajištěno, že bezpečnost přístroje zůstane zachována.
- ▶ **Nepracujte s měřicím přístrojem v prostředí s nebezpečím výbuchu, v němž se nachází hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.** V měřicím přístroji se mohou vytvářet jiskry, jež zapálí prach nebo plyny.
- ▶ **Měřící přístroj nemůže z technologických důvodů zaručit stoprocentní bezpečnost.** Abyste vyloučili nebezpečí, před každým vrtáním, řezáním či frézováním do zdí, stropů nebo podlah se ujistěte



Česky | 17

**pomocí dalších informačních zdrojů, jako jsou stavební plány, fotografie z průběhu stavby atd.** Přesnost měřicího přístroje mohou ovlivnit vlivy prostředí, například vlhkost vzduchu, nebo blízkost jiných elektrických přístrojů. Výsledky měření mohou zkreslovat vlastnosti a stav zdí (např. vlhkost, stavební materiály obsahující kovy, vodivé tropy, izolační materiály, dlaždice) a dále počet, velikost a poloha objektů. Nepřesnosti mohou být způsobené např. zvlnutím stavebních materiálů (především sádry, tapet) vlivem vyšší vlhkosti vzduchu. Tyto vlivy mohou vést k tomu, že indikační kontrolka svítí zeleně, ačkoli se v oblasti čidla nachází objekt, nebo že indikační kontrolka svítí červeně, ačkoli se v oblasti čidla žádný objekt nenachází.

► **Během měření dbejte na dostatečné uzemnění.** Při nedostatečném uzemnění (např. vlivem izolující obuví nebo stání na žebříku) nelze lokalizovat vedení pod napětím.

## Popis výrobku a specifikací

### Určující použití

Měřicí přístroj je určen k detekci železných kovů (např. armovací ocel), neželezných kovů (např. měděné trubky) a vedení pod napětím ve zdech, stropech a podlahách.

### Zobrazené komponenty

Číslování zobrazených komponent se vztahuje na zobrazení měřicího přístroje na obrázkové straně.

- 1 Označovací pomůcka
- 2 Signální světlo
- 3 Spínač
- 4 Aretace krytu příhrádky pro baterie
- 5 Kryt příhrádky baterie
- 6 Sériové číslo
- 7 Oblast čidla

**18 | Česky****Technická data**

<b>Digitální detektor</b>	<b>PMD 7</b>
Objednací číslo	3 603 F81 100
max. hloubka měření*:	
- železné kovy	70 mm
- neželezné kovy (měděná trubka)	60 mm
- měděné vodiče (elektrické)**	50 mm
Kalibrace	automatický
Vypínací automatika po ca.	10 min
Provozní teplota	0 °C ... +40 °C
Skladovací teplota	-20 °C ... +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	30 ... 80 %
Baterie	3 x 1,5 V LR3 (AAA)
Doba provozu (alkalicko-manganové baterie) ca.	5 h
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014	0,15 kg

\* v závislosti na materiálu a velikosti předmětu i materiálu a stavu podkladu (zdi, stropy, podlahy)

\*\* menší hloubka měření u neelektrických vedení

► **Přesnost a hloubka detekce může být při nepříznivých vlastnostech podkladu horší.**

K jednoznačné identifikaci Vašeho měřícího přístroje slouží sériové číslo **6** na typovém štítku.

**Montáž****Nasazení/výměna baterií**

Pro provoz měřícího přístroje doporučujeme použít alkalicko-manganové baterie.

Pro otevření krytu příhrádky pro baterie **5** zatlačte na aretaci **4** a kryt příhrádky pro baterie odklopěte. Vložte baterie. Dbejte přitom na správnou polaritu podle zobrazení na vnitřní straně příhrádky pro baterie.

► **Pokud měřící přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie.** Baterie mohou při delším skladování korodovat a samy se vybit.

Česky | 19

## Provoz

### Uvedení do provozu

- Chraňte měřící přístroj před vlhkem a přímým slunečním zářením.
- Nevystavujte měřící přístroj žádným extrémním teplotám nebo teplotním výkyvům. Nenechávejte jej např. delší dobu ležet v autě. Při větších teplotních výkyvech nechte měřící přístroj nejprve vytemperovat, než jej uvedete do provozu. Při extrémních teplotách nebo teplotních výkyvech může být omezena přesnost přístroje.
- Zabraňte prudkým nárazům nebo pádům měřícího přístroje.

### Zapnutí - vypnutí

- Před zapnutím měřícího přístroje zajistěte, aby oblast čidla 7 nebyla vlhká. Případně přístroj vytřete do sucha hadříkem.



Pro **zapnutí** měřícího přístroje posuňte vypínač 3 dolů.



Po krátkém vlastním testu je měřící přístroj připraven k provozu. Připravěnost k provozu je indikována svítící indikační kontrolkou 2. Pokud po zapnutí indikační kontrolka 2 nerozsvítí, musíte vyměnit baterie.

Nenastane-li po dobu ca. 10 min. žádné měření, pak se měřící přístroj kvůli šetření baterií automaticky vypne.

**Upozornění:** Pokud se měřící přístroj automaticky vypnul, spínač 3 se ještě nachází v zapnuté poloze. Pro opětovné zapnutí měřícího přístroje spínač nejprve vypněte a poté znova zapněte.



## 20 | Česky

### Druhy provozu

Měřící přístroj detekuje objekty pod oblastí čidla **7**.

Indikační kontrolka	Vysvětlení
<b>zeleně</b>	nenalezen žádný předmět
<b>žlutě</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- v blízkosti čidla je kovový předmět</li><li>- v oblasti čidla je malý nebo hluboko se nacházející kovový předmět nebo</li><li>- omezení funkce čidla nepřiznivými vlastnostmi zdi</li></ul>
<b>červeně</b> a trvalý tón	v oblasti čidla nalezen kovový předmět
blikající <b>červeně</b> (rychle) a přerušovaná zvuková signalizace	nalezeno vedení pod napětím



### Hledání kovových objektů

Po zapnutí se rozsvítí signální světlo **2** zeleně.


Položte měřící přístroj na zkoumaný povrch a pohybujte jím do stran.

- Není-li v podkladu detekován kovový předmět, svítí indikační kontrolka **2** i nadále zeleně a nezní žádný zvukový signál.
- Pokud se měřící přístroj blíží ke kovovému předmětu, svítí indikační kontrolka **2** nejprve žlutě a při přiblížení ke kovovému předmětu začne svítit červeně. Když indikační kontrolka svítí červeně, zazní ještě zvukový signál, jehož výška se zvyšuje při dalším přiblížení ke kovovému předmětu.
- Nad kovovým předmětem svítí indikační kontrolka **2** červeně a zní zvukový signál s maximální výškou zvuku.

► **I při žlutém svitu indikační kontrolky 2 se může pod oblastí čidla nacházet kovový předmět.** V blízkosti čidla se nacházejí malé nebo hluboko ležící kovové předměty, nebo vlastnosti zdi negativně ovlivňují výsledek měření.



Česky | 21

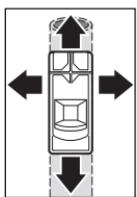

Při prvním přejetí je indikována poloha kovového předmětu pouze přibližně. Pokud přejedete měřicím přístrojem nad kovovým předmětem několikrát, bude se přesnost jeho detekce zvyšovat. Po několikátém přejetí (anž byste zvedali měřicí přístroj z podkladu) můžete polohu kovového předmětu určit přesně. Svíti-li indikační kontrolka **2** červeně a zní-li zvukový signál, leží kovový předmět pod oblastí čidla. Když je výška zvukového signálu maximální, nachází se kovový předmět pod středem čidla.

### Hledání elektrických vedení

Měřicí přístroj indikuje vedení, která jsou pod napětím mezi 110 V a 240 V a jejichž kmitočet odpovídá nejrozšířenější normě (střídavý proud s 50, příp. 60 Hz). Ostatní vedení (stejnosměrný proud, vyšší/nežší kmitočet nebo napětí) i vedení, která nejsou pod napětím, není možné spolehlivě najít, mohou ale případně být indikována jako kovové předměty.

Hledání vedení pod napětím se provádí automaticky při každém měření. Je-li nalezeno vedení pod napětím, bliká indikační kontrolka **2** červeně a zazní prerusovaný zvukový signál v rychlém sledu. Pohybujte opakováně měřicím přístrojem nad plochou a přesněji lokalizujte vedení pod napětím. Po několikátém přejetí je možné velmi přesně indikovat polohu vedení pod napětím.

Vedení pod napětím lze najít snadněji, je-li k hledanému vedení připojen zapnutý spotřebič (např. světla, přístroje). Než budete vrtat, řezat nebo frézovat do zdi, elektrické spotřebiče vypněte.

**Upozornění:** Vždy dbejte na to, abyste měřicí přístroj drželi pevně v ruce bez rukavic, což umožní dobré uzemnění. Kromě toho dbejte na to, aby byly uzemněné žebříky/lešení. Nepoužívejte žebříky/lešení, jejichž opěry mají u země plastové krytky. Nenoste izolující obuv.

Za určitých podmínek (např. za kovovými povrchy, za velmi suchými nebo velmi vlhkými povrhy) nelze vedení pod napětím spolehlivě najít. Svíti-li nad větší oblastí indikační kontrolka **2** žlutě nebo červeně, potom materiál elektricky stíní a hledání vedení pod napětím není spolehlivé.



## 22 | Česky

### Pracovní pokyny

Nedržte měřicí přístroj v oblasti čidla, abyste neovlivnili měření. Dosáhněte tak přesnějších výsledků měření.

### Označení objektů

Podle potřeby si můžete nalezené předměty označit. Vnější hrany předmětu můžete najít na základě změny barvy indikační kontrolky **2** ze žluté na červenou. Střed kovového předmětu určíte na základě výšky zvukového signálu. Hledané místo si označte tužkou, přitom použijte rysky pro označení nahoře a na bocích **1**.

### Trvalé blikání zeleně/žlutě/červeně

Bliká-li indikační kontrolka **2** střídavě zeleně, žlutě a červeně, i když není v blízkosti žádný kovový předmět nebo kabel pod napětím, musí se měřicí přístroj odeslat do servisu.


## Údržba a servis

### Manuální kalibrace

Svítil indikační kontrolka **2** červeně nebo žlutě, ačkoli není v blízkosti měřicího přístroje žádný kovový předmět, musí se přístroj znova zkalirovat.

- K tomu jej zapněte vypínačem **3**.
- Ze zapnutého měřicího přístroje vyjměte jednu baterii.
- Při vyjmuté baterii vypněte měřicí přístroj vypínačem **3**.
- Do měřicího přístroje znova vložte baterii (dodržujte polaritu!).
- Nyní odstraňte z blízkosti měřicího přístroje všechny předměty (také hodinky nebo prsten z kovu) a držte jej ve vzduchu.
- Vypínačem **3** zapněte měřicí přístroj a během 3 sekund jej znova vypněte. Indikační kontrolka **2** měřicího přístroje během 3 sekund bliká červeně v pomalém sledu, čímž indikuje připravenost ke kalibraci.
- Během 0,5 sekundy měřicí přístroj znova zapněte. Spustí se kalibrace, která trvá cca 6 sekundy. Indikační kontrolka **2** bliká 6 sekundy zeleně v rychlém sledu, provádí se kalibrace. Poté je přístroj znova připraven k provozu a indikační kontrolka **2** svítí trvale zeleně.

**Upozornění:** Nedodržíte-li postup a pořadí vypnutí a opětovného zapnutí, kalibrace se neprovede. Indikační kontrolka **2** svítí i nadále buď žlutě nebo červeně, i když se v blízkosti nenachází žádný kov. V takovém případě kalibraci zopakujte.



Česky | 23

## Chyby – příčiny a náplomoc

Příčina	Řešení
<b>Indikační kontrolka 2 nesvítí.</b>	
Měřicí přístroj není za- pnutý.	Zapněte měřicí přístroj.
Měřicí přístroj se sám vypnul.	Měřicí přístroj vypněte a poté znovu zapněte.
Žádné nebo nespráv- ně vložené baterie	Vložte baterie. Dodržte polaritu.
Baterie vybité nebo vloženy akumulátory.	Vyměňte baterie. Nepoužívejte akumulátory.
<b>Indikační kontrolka 2 svítí žlutě nebo červeně, ačkoli není v blízkosti kovů</b> (varování před kovovými předměty).	
Okolní teplota příliš vysoká/příliš nízká	Měřicí přístroj používejte pouze v definovaném teplotním rozsahu 0 °C – 40 °C.
Výrazná změna teploty	Počkejte, až měřicí přístroj dosáhne okolní teplotu.
Automatická kalibra- ce není úspěšná.	Provedte manuální kalibraci.
<b>Indikační kontrolka 2 svítí nad velkou měřenou oblastí na zdi žlutě nebo červeně</b> (varování před kovovými předměty).	
Mnoho kovových předmětů nacházejí- cích se blízko u sebe	Jednotlivé kovové předměty můžete od sebe rozeznat sledováním výšky vydávaného zvukového signálu. Kovové předměty nacházející se příliš blízko u sebe nelze samostatně detekovat.*
Stavební materiály s obsahem kovů nebo armovací ocel v betonu	U kovových stavebních materiálů (např. izolační materiály potažené hliníkem, tepelně vodivé plechy) není spolehlivá detekce možná.*
Masivní kovové objek- ty na druhé straně zdi	V případě masivních kovových předmětů (např. topných těles) není možná spolehlivá detekce.*
Automatická kalibra- ce není úspěšná.	Provedte manuální kalibraci.

\* Před vrtáním, řezáním nebo frézováním do zdi, stropu nebo podlah proto používejte také další informační zdroje (např. stavební plány).

**24 | Česky****Příčina**      **Řešení**

**Indikační kontrolka 2 bliká nad velkou měřenou oblastí na zdi červeně** (varování před kabelem pod napětím).

Nedostatečně uzemnění zdi Dotkněte se volnou rukou zdi ve vzdálenosti 20–30 cm od měřicího přístroje, tak uzemníte zed<sup>\*</sup>.

**Kabel pod napětím není nalezen.**

Kabel není pod napětím/netypicke napětí Kabel musí být pod napětím, např. zapnutím odpovídajících vypínačů světla. Detekci kabelů se střídavým napětím mimo rozsah 110–240 V, 50–60 Hz není možné provádět spolehlivě.\*

Kabel je příliš hluboko. Hloubka detekce závisí na stavebním materiálu a může být menší než maximální hloubka detekce.\*

Kabel je veden uzemněnou kovovou trubkou. Pro nalezení kovové trubky použijte měřicí přístroj.

Měřicí přístroj není uzemněn. Držte měřicí přístroj bez rukavic. Nestújte na izolujících žebřících nebo lešeních. Nenoste izolující obuv.

Odstínující stavební materiál nebo příliš nízká/příliš vysoká vlhkost vzduchu U kovových, příliš suchých nebo příliš vlhkých stavebních materiálů (např. při příliš nízké či příliš vysoké vlhkosti vzduchu) není spolehlivá detekce možná.\*

**Kovový předmět není nalezen.**

Kovový předmět je příliš hluboko. Hloubka detekce závisí na stavebním materiálu a může být menší než maximální hloubka detekce.\*

Kovový předmět je příliš malý. Hloubka detekce závisí na předmětu a může být menší než maximální hloubka detekce.\*

**Nekoordinované zelené, žluté, červené blikání**

Rušení elektrickými nebo magnetickými poli Udržujte odstup od přístrojů vyzařujících silná elektrická nebo magnetická pole (např. počítače, spínané sítové zdroje).

\* Před vrtáním, řezáním nebo frézováním do zdi, stropu nebo podlah proto použivejte také další informační zdroje (např. stavební plány).

Česky | 25

Příčina	Řešení
<b>Výsledky měření nepřesné/nevěrohodné</b>	
Rušivé kovové předměty v oblasti čidla	Odstraňte všechny rušivé kovové předměty z oblasti čidla (např. hodinky, náramky, prsteny atd.). Nedotýkejte se měřicího přístroje v blízkosti čidla.
Automatická kalibrace není úspěšná.	Prověřte manuální kalibraci.
<b>Trvalé blikání zeleně/žlutě/červeně,</b> ačkoli není v blízkosti žádný kovový předmět nebo kabel pod napětím.	
Měřicí přístroj je vadný.	Zašlete měřicí přístroj do servisu.
* Před vrtáním, řezáním nebo frézováním do zdi, stropů nebo podlah proto používejte také další informační zdroje (např. stavební plány).	

## Údržba a čištění

Nečistoty otřete suchým, měkkým hadíkem. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky nebo rozpouštědla.

Aby nebyla ovlivněna funkce měření, nesmí být v oblasti čidla **7** na přední a zadní straně měřicího přístroje umístěny žádné nálepky nebo štítky, zvláště ne štítky z kovu.

## Zákaznická a poradenská služba

Zákaznická služba zodpoví Vaše dotazy k opravě a údržbě Vašeho výrobku a též k náhradním dílům. Technické výkresy a informace k náhradním dílům najeznete i na:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Tým poradenské služby Bosch Vám rád pomůže při otázkách k našim výrobkům a jejich příslušenství.

V případě veškerých otázek a objednávek náhradních dílů bezpodmínečně uvedte 10místné věcné číslo podle typového štítku výrobku.

**26 | Slovensky****Czech Republic**

Robert Bosch odbytová s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vápence 1621/16

692 01 Mikulov

Na [www.bosch-pt.cz](http://www.bosch-pt.cz) si si můžete objednat opravu Vašeho stroje nebo náhradní díly online.

Tel.: 519 305700

Fax: 519 305705

E-Mail: [servis.naradi@cz.bosch.com](mailto:servis.naradi@cz.bosch.com)[www.bosch.cz](http://www.bosch.cz)**Zpracování odpadů**

Měřící přístroje, příslušenství a obaly by měly být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

Neodhazujte měřící přístroje a akumulátory/baterie do domovního odpadu!

**Pouze pro země EU:**

Podle evropské směrnice 2012/19/EU musejí být neupotřebitelné měřící přístroje a podle evropské směrnice 2006/66/ES vadné nebo opotřebované akumulátory/baterie rozebrané shromážděny a dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

**Změny vyhrazeny.****Slovensky****Bezpečnostné pokyny****Prečítajte si a dodržiavajte všetky pokyny.**

Pokiaľ merací prístroj nebude používať v súlade s týmito pokynmi, môžete ovplyvniť integrované ochranné opatrenia v meracom prístroji. TIETO POKYNY DOBRE USCHO-VAJTE.

- Merací prístroj nechávajte opravovať len kvalifikovanému personálu, ktorý používa originálne náhradné súčiastky. Tým sa zaručí, že bezpečnosť meracieho prístroja zostane zachovaná.

Slovensky | 27

- ▶ Nepracujte s týmto meracím prístrojom v prostredí ohrozenom výbuchom, ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo horľavý prípadne výbušný prach. V tomto meracom prístroji sa môžu vytvárať iskry, ktoré by mohli uvedený prach alebo výparu zapálit.
- ▶ Merací prístroj nemôže technologicky podmienene garantovať sto-percentnú bezpečnosť. Aby ste vylúčili riziká, poistite sa pred každým vŕtaním, pilením alebo frézovaním do stien, stropov alebo podlám inými zdrojmi informácií, ako stavebné plány, fotografie z danej fázy stavby atď. Vplyvy prostredia, ako vlhkosť vzduchu alebo blízkosť iných elektrických prístrojov, môžu nepriaznivo ovplyvniť presnosť meracieho prístroja. Vlastnosti a stav stien (napr. vlhkosť, stavebné materiály s obsahom kovu, vodivé tapety, izolačné materiály, obkladačky), ako aj druh, veľkosť a poloha objektov môžu skresliť výsledky merania. Nepresnosti môžu byť spôsobené vyššou vlhkosťou vzduchu, napr. navlhnutím stavebných materiálov (predovšetkým sadrokartónu a tapiet). Tieto vplyvy môžu spôsobiť, že indikačná kontrolka svieti na zeleno, hoci sa v oblasti snímania nachádza objekt alebo že indikačná kontrolka svieti na červeno, hoci sa v oblasti snímania nenachádza žiadnen objekt.
- ▶ Počas merania dávajte pozor na dostatočné uzemnenie. Ak je uzemnenie nedostatočné (napr. izolovanou obuvou alebo postavením na rebríku), nie je možná detekcia vedení pod napäťom.

## Popis produktu a výkonu

### Používanie podľa určenia

Merací prístroj je určený na hľadanie železných kovov (napr. výstužová ocel), neželezných kovov (napr. medené rúry) a vedení pod napäťom uložených v stenách, stropoch a podlahách.

### Vyobrazené komponenty

Číslovanie jednotlivých zobrazených komponentov sa vzťahuje na vybranie meracieho prístroja na grafickej strane tohto Návodu na používanie.

- 1 Označovacia pomôcka
- 2 Signálna žiarovka
- 3 Vypínač
- 4 Aretácia veka priehradky na batérie
- 5 Viečko priehradky na batérie
- 6 Sériové číslo
- 7 Priestor senzora

## 28 | Slovensky

**Technické údaje**

<b>Digitálny hľadací prístroj</b>	<b>PMD 7</b>
Vecné číslo	3 603 F81 100
max. vyhľadávacia hĺbka*:	
- Železné kovy	70 mm
- Neželezné kovy (medená rúrka)	60 mm
- Medené elektrické vedenia (pod napäťom) **	50 mm
Kalibrácia	automaticky
Vypínacia automatika po cca	10 min
Prevádzková teplota	0 °C ... +40 °C
Skladovacia teplota	-20 °C ... +70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	30 ... 80 %
Batéria	3 x 1,5 V LR3 (AAA)
Životnosť batérie (alkalicko-mangánová batéria) cca	5 h
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014	0,15 kg

\* v závislosti od materiálu a veľkosti objektov, ako aj materiálu a stavu podkladu (steny, stropy, podlahy)

\*\* malá vyhľadávacia hĺbka pri elektrickom vedení, ktoré nie je pod prúdom

► **Výsledok merania so zreteľom na presnosť a hĺbkou vyhľadávania môže byť pri nepriaznivých pomeroch podkladu horší.**

Na jednoznačnú identifikáciu Vášho meracieho prístroja slúži sériové číslo **6** na typovom štítku.

**Montáž****Vkladanie/výmena batérií**

Na prevádzku meracieho prístroja sa odporúča používať alkalické mangánové batérie.

Ak chcete otvoriť viečko priečadky na batérie **5**, zatlačte na aretáciu **4** a viečko priečadky na batérie jednoducho odklopte. Vložte príslušné batérie. Dajte pozor na správne položenie podľa vyobrazenia na vnútornej strane priečadky na batérie.

► **Ked' merací prístroj nebude dlhší čas používať, vyberte z neho batériu.** Počas dlhšieho skladovania meracieho prístroja môžu batérie skorodovať a samočinne sa vybiť.

## Používanie

### Uvedenie do prevádzky

- ▶ **Merací prístroj chráňte pred vlhkou a pred priamym slnečným žiareniom.**
- ▶ **Merací prístroj nevystavujte extrémnym teplotám ani žiadnemu kolísaniu teplôt.** Nenechávajte ho odložený dlhší čas napr. v motorovom vozidle. V prípade väčšieho rozdielu teplôt nechajte najprv merací prístroj pred jeho použitím temperovať na teplotu prostredia, v ktorom ho budete používať. Pri extrémnych teplotách alebo v prípade kolísania teplôt môže byť negatívne ovplyvnená precíznosť meracieho prístroja.

- ▶ **Zabráňte prudkým nárazom alebo pádom meracieho prístroja.**

### Zapínanie/vypínanie

- ▶ **Pred zapnutím meracieho prístroja zabezpečte, aby priestor senzora 7 neboli vlhký.** Vyutierajte merací prístroj v prípade potreby dosucha handričkou.

 Na **zapnutie** meracieho prístroja posuňte vypínač **3** nadol.

Po krátkej samodiagnostickej skúške je merací prístroj pripravený na prevádzku. Prevádzková pohotovosť je indikovaná svietiacou indikačou kontrolkou **2**. Ak sa po zapnutí indikačná kontrolka **2** nerozsvetli, vymeňte batérie.

 Na **vypnutie** meracieho prístroja posuňte vypínač **3** nahor.

Ak sa v priebehu cca 10 minút nevykonáva žiadne meranie, kvôli zamezeniu vybijania batérií sa merací prístroj automaticky vypne.

**Upozornenie:** Ak sa merací prístroj automaticky vypol, vypínač **3** sa nachádza ešte v zapnutej polohe. Aby ste mohli merací prístroj znova zapnúť, najprv ho vypnite a potom znova zapnite.



## 30 | Slovensky

### Druhy prevádzky

Merací prístroj zisťuje objekty pod priestorom senzora **7**.



Indikačná kontrolka	Vysvetlenie
<b>zelená</b>	nenájdený žiaden objekt
<b>žltá</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– kovový objekt v blízkosti senzora</li><li>– žiaden alebo hlboko nachádzajúci sa kovový objekt v oblasti snímania senzora alebo</li><li>– obmedzenie snímania senzora nepriaznivými pomermi steny</li></ul>
<b>červená</b> a neprerušovaný tón	nájdený kovový objekt v oblasti snímania senzora
<b>červená</b> blikanie (rýchlo)	nájdené vedenie pod napäťom a pulzujúci sled tónov

### Hľadanie kovových objektov


Po zapnutí sa rozsvieti signálna žiarovka **2** zeleným svetlom.

- Priložte merací prístroj na skúmaný povrch a pohybujte ním do strán.
- Ak sa v podklade nenájde žiaden kovový objekt, potom nadálej svieti indikačná kontrolka **2** zeleným svetlom a nezaznie žiaden signálny tón.
  - Ak sa merací prístroj blíži ku kovovému objektu, indikačná kontrolka **2** svieti najprv žltým svetlom a pri priblížení sa ku kovovému objektu sa zmení na červené svetlo. Hneď ako sa indikačná kontrolka rozsvieti červeným svetlom, zaznie súčasne signálny tón, ktorého výška pri ďalšom približovaní sa ku kovovému objektu narastá.
  - Nad kovovým objektom svieti indikačná kontrolka **2** červeným svetlom a znie signálny tón v maximálnej výške.

- **Aj pri žltom svetle indikačnej kontrolky **2** sa môže pod oblasťou snímania senzora nachádzať kovový objekt.** Malé alebo hlboko ležiace kovové objekty sa nachádzajú v blízkosti senzora alebo pomery steny nepriaznivo ovplyvňujú výsledok merania.



Slovensky | 31

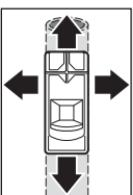

Pri prvom snímaní sa len zhruba naznačí poloha kovo-vého objektu. Keď sa meracím prístrojom prejde po nad kovový objekt viackrát, objekt sa nasníma vždy presnejšie a presnejšie. Po viacnásobnom snímaní (bez nadvihnutia meracieho prístroja z podkladu) sa môže poloha kovového objektu zobraziť presne: Ak svieti indikačná kontrolka **2** červeným svetlom a zaznie signálny tón, kovový objekt sa nachádza pod oblasťou snímania senzora. Keď je signálny tón najvyšší, kovový objekt sa nachádza pod stredom senzora.

### Hľadanie elektrických vedení pod napäťom

Merací prístroj indikuje vedenia, ktoré sú pod napäťom 110 V až 240 V a ktorých frekvencia zodpovedá štandardu (striedavý prúd s frekvenciu 50, príp. 60 Hz). Iné vedenia (jednosmerný prúd, vyššia/nížia frekvencia alebo napätie) a vedenia, ktoré nie sú pod napäťom, sa nedajú spoľahlivo nájsť, avšak v takom prípade sa indikujú ako kovové objekty.

Hľadanie vedení pod napäťom sa uskutoční automaticky pri každom meraní. Ak sa našlo nejaké vedenie pod napäťom, bliká indikačná kontrolka **2** červeným svetlom a zaznie pulzujúci signálny tón v rýchлом sledze. Pohybujte meracím prístrojom opakovane nad plochou, aby ste presnejšie lokalizovali vedenie pod napäťom. Po opakovacom snímaní môže byť poloha vedenia pod napäťom indikovaná veľmi presne.

Vedenia pod napäťom možno nájsť jednoduchšie, keď sú elektrické spotrebiče (napr. svetlá, prístroje) pripojené k vedeniu a zapnuté. Pred vŕtaním, pliením alebo frézovaním do steny vypnite elektrický spotrebici.

**Upozornenie:** Vždy dbajte na to, aby ste merací prístroj držali pevne v ruke bez rukavíc, aby bolo umožnené dobré uzemnenie. Okrem toho nezabudnite, že rebríky/lešenia musia byť uzemnené. Nepoužívajte rebríky/lešenia, ktorých podpery dotýkajúce sa podlahy majú plastové koncovky. Nepoužívajte izolujúcu obuv.

Za určitých podmienok (ako napr. za kovovými povrchmi, za veľmi suchými alebo veľmi vlhkými povrchmi) sa môže stať, že sa vedenia pod napäťom nenájdú bezpečne. Ak svieti indikačná kontrolka **2** žltým alebo červeným svetlom nad väčšou oblasťou, potom materiál poskytuje elektrické tienenie a hľadanie vedení pod napäťom nie je spoľahlivé.

## 32 | Slovensky

### Pokyny na používanie

Nedržte prístroj v oblasti snímania senzora, aby ste neovplyvnili meranie. Dosiahnete tak presnejšie výsledky merania.

### Označovanie objektov

V prípade potreby môžete nájdené objekty označiť. Vonkajšie hrany objektu môžete nájsť na základe zmeny farby indikačnej kontrolky **2** zo žltej na červenú. Stred kovového objektu môžete zistiť na základe výšky tónu. Označte hľadané miesto ceruzkou pomocou hornej alebo na bočných označovacích pomôcok **1**.

### Trvalé blikanie zelená/žltá/červená

Ak bliká indikačná kontrolka **2** striedavo zeleným, žltým a červeným svetlom, aj keď v blízkosti nie je žiadен kovový objekt alebo kábel pod napäťom, merací prístroj zašlite do servisu.

## Údržba a servis

### Manuálna kalibrácia

Ak svieti indikačná kontrolka **2** červeným alebo žltým svetlom, hoci sa v blízkosti meracieho prístroja nenachádza žiadny kov, je potrebné vykonať znova kalibráciu meracieho prístroja.

- Merací prístroj zapnite vypínačom **3**.
- Vyberte batériu zo zapnutého meracieho prístroja.
- Kým je batéria vybratá, vypnite merací prístroj vypínačom **3**.
- Znova vložte batériu do meracieho prístroja (Pozor na polaritu!).
- Teraz odstráňte všetky objekty z blízkosti meracieho prístroja (aj náramkové hodinky alebo prstene z kovu) a držte ho vo vzduchu.
- Zapnite merací prístroj vypínačom **3** a po 3 sekundách ho znova vypnite. Indikačná kontrolka **2** meracieho prístroja bliká 3 sekundy v poham sledne červeným svetlom, čím indikuje prípravenosť na kalibráciu.
- V priebehu 0,5 sekundy znova merací prístroj zapnite. Spustí sa kalibrácia a trvá asi 6 sekundy. Indikačná kontrolka **2** bliká 6 sekundy v rýchлом sledne zeleným svetlom, prebieha kalibrácia. Potom je prístroj znova pripravený na prevádzku a indikačná kontrolka **2** svieti neprerušované zeleným svetlom.

**Upozornenie:** Ak sa poradie vypnutia a opäťovného zapnutia nedodrží, kalibrácia sa neuskutoční. Indikačná kontrolka **2** svieti nadalej žltým alebo červeným svetlom, hoci sa v blízkosti nenachádza žiadny kov. V takomto prípade zopakujte kalibráciu.

Slovensky | 33

## Poruchy – príčiny a ich odstránenie

Príčina	Odstránenie
<b>Indikačná kontrolka 2 nesveti</b>	
Merací prístroj nie je zapnutý	Zapnite merací prístroj.
Merací prístroj sa sám vypol	Merací prístroj vypnite a opäť zapnite.
Chýbajú batérie alebo sú nesprávne vložené	Vložte batérie. Dbajte na správnu polaritu.
Batérie sú vybité alebo sú vložené akumulátory	Vymeňte batérie. Nepoužívajte akumulátory.
<b>Indikačná kontrolka 2 svieti žltým alebo červeným svetlom, hoci v blízkosti nie je žiadен kov (výstraha pred kovovými objektmi)</b>	
Teplota okolia je príliš vysoká/nízka	Merací prístroj používajte len v špecifikovanom teplotnom rozsahu 0 °C – 40 °C.
Prudká zmena teploty	Počkajte, kým sa merací prístroj prispôsobí teplote okolia.
Automatická kalibrácia neúspešná	Uskutočnite manuálnu kalibráciu.
<b>Indikačná kontrolka 2 svieti žltým alebo červeným svetlom nad veľkou meranou oblasťou na stene (výstraha pred kovovými objektmi)</b>	
Veľa blízko seba ležiacich kovových objektov	Dávajte pozor na výšku tónu, aby ste odlišili jednotlivé kovové predmety. Príliš blízko ležiacie kovové objekty sa nedajú zvlášť detegovať.*
Stavebné materiály s obsahom kovu alebo výstužová ocel' v betóne	Ak sú prítomné kovové stavebné materiály (napr. hliníkom kašívané izolačné materiály, teplovodivé plechy), nie je možná spoľahlivá detekcia.*
Masívne kovové objekty na zadnej strane steny	Ak sú prítomné masívne kovové objekty (napr. vykurovacie telesá), nie je možná spoľahlivá detekcia.*
Automatická kalibrácia neúspešná	Uskutočnite manuálnu kalibráciu.

\* Preto si pred vŕtaním, pilením alebo frézovaním do stien, stropov alebo podláh preštudujte aj iné zdroje informácií (napr. stavebné plány).

**34 | Slovensky**

<b>Príčina</b>	<b>Odstránenie</b>
<b>Indikačná kontrolka 2 bliká červeným svetlom nad veľkou meranou oblasťou na stene (výstraha pre káblami pod napäťom)</b>	
Nedostatočné uzemnenie steny	Dotknite sa voľnou rukou steny vo vzdialosti 20–30 cm od meracieho prístroja, aby ste uzemnili stenu.
<b>Kábel pod napäťom sa nenájde</b>	
Žiadne/netypické napätie v káble	Dajte kábel pod napätie, napr. zapnutím príslušného vypínača svetla. Detekcia kálov so striedavým napäťom mimo rozsahu 110–240 V, 50–60 Hz nie je spoplatnivo možná.*
Kábel leží veľmi hlboko	Hĺbka vyhľadávania závisí od stavebného materiálu a môže byť menšia ako maximálne hĺbka vyhľadávania.*
Kábel prebieha v uzemnej kovovej rúrke	Na nájdenie kovovej rúrky použite merací prístroj.
Merací prístroj nie je uzemnený	Merací prístroj chyťte pevne bez rukavíc. Nестoje na izolovaných rebríkoch a lešeniaci. Nepoužívajte izolujúcu obuv.
Tieniaci stavebný materiál alebo príliš nízka/vysoká vlhkosť vzduchu	Ak ide o príliš suché alebo príliš vlhké stavebné materiály (napr. pri príliš nízkej alebo príliš vysokej vlhkosti vzduchu), nie je možná spoľahlivá deteckcia.*
<b>Kovový objekt nenájdený</b>	
Kovový objekt leží veľmi hlboko	Hĺbka vyhľadávania závisí od stavebného materiálu a môže byť menšia ako maximálne hĺbka vyhľadávania.*
Kovový objekt je príliš malý	Hĺbka vyhľadávania závisí od predmetu a môže byť menšia ako maximálne hĺbka vyhľadávania.*
<b>Nekoordinované blikanie zeleného, žltého a červeného svetla</b>	
Rušenie elektrickými alebo magnetickými poliami	Udržiavajte dostatočnú vzdialenosť od prístrojov vyžarujúcich silné elektrické alebo magnetické polia (napr. počítače, spínacie zdroje).

\* Preto si pred vrátaním, pilením alebo frézovaním do stien, stropov alebo podláh preštudujte aj iné zdroje informácií (napr. stavebné plány).

Slovensky | 35

Príčina	Odstránenie
---------	-------------

**Výsledky merania nepresné/nejasné**

Rušivé kovové objekty v oblasti snímania senzora  
Odstraňte kovové objekty (napr. hodinky, náramok, prsteň atď.) z oblasti snímania senzora.

Automatická kalibrácia neúspešná  
Uskutočnite manuálnu kalibráciu.

**Trvalé blikanie zelená/žltá/červená,**

v blízkosti nie je žiadnený kovový objekt alebo kábel pod napäťom.

Merací prístroj chybí  
Zašlite merací prístroj do servisu.

\* Preto si pred vŕtaním, pilením alebo frézovaním do stien, stropov alebo podlôh preštudujte aj iné zdroje informácií (napr. stavebné plány).

**Údržba a čistenie**

Znečistenia utrite suchou mäkkou handričkou. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.

Aby nebola funkcia merania negatívne ovplyvnená, nesmiete do priestoru senzora **7** na prednej ani na zadnej strane meracieho prístroja umiestňovať žiadne nálepky alebo štítky, predovšetkým žiadne štítky z kovového materiálu.

**Servisné stredisko a poradenstvo pri používaní**

Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy a údržby Vášho produktu ako aj náhradných súčiastok. Rozložené obrázky a informácie k náhradným súčiastkam nájdete aj na web-stránke:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Tím poradcov Bosch Vám s radostou poskytne pomoc pri otázkach týkajúcich sa našich produktov a ich príslušenstva.

V prípade akýchkoľvek otázok a objednávok náhradných súčiastok uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo uvedené na typovom štítku výrobku.

**Slovakia**

Na [www.bosch-pt.sk](http://www.bosch-pt.sk) si môžete objednať opravu vášho stroja alebo náhradné diely online.

Tel.: (02) 48 703 800

Fax: (02) 48 703 801

E-Mail: [servis.naradia@sk.bosch.com](mailto:servis.naradia@sk.bosch.com)

[www.bosch.sk](http://www.bosch.sk)

**36 | Magyar****Likvidácia**

Výrobok, príslušenstvo a obal treba dať na recykláciu šetriacu životné prostredie.

Neodhadzujte opotrebované meracie prístroje ani akumulátory/batérie do komunálneho odpadu!

**Len pre krajiny EÚ:**

Podľa Európskej smernice 2012/19/EÚ sa musia už nepoužiteľné meracie prístroje a podľa európskej smernice 2006/66/ES sa musia poškodené alebo opotrebované akumulátory/batérie zbierať separované a treba ich dávať na recykláciu zodpovedajúcu ochrane životného prostredia.

**Zmeny vyhradené.**

**Magyar****Biztonsági előírások**

**Olvassa el és tartsa be valamennyi utasítást.** Ha a mérőműszert nem a mellékelt utasításoknak megfelelően használják, ez negatív befolyást gyakorolhat a mérőműszerbe beépített védelemi mechanizmusok működésére. **ÖRIZZE MEG BIZTOS HELYEN EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.**

- ▶ **A mérőműszert csak szakképzett személyzet csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával javíthatja.** Ez biztosítja, hogy a mérőműszer biztonságos műszer maradjon.
- ▶ **Ne dolgozzon a mérőműszerrel olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak.** A mérőműszerben szíkrák keletkezhetnek, amelyek a port vagy a gőzöt meggyújthatják.
- ▶ **A mérőműszer technológiai okokból nem garantálhatja a száz-százanálkos biztonságot.** A veszélyek kizáráására, mielőtt a falakban, mennyezetekben, vagy padlókban fúrási, fűrészelési, vagy marási munkákat kezd, biztosítsa be magát más információforrásokból,

Magyar | 37

**például építési tervekből, az építkezési fázisban felvett fényképekből stb. származó információkkal.** A környezeti befolyások, például a levegő nedvességtartalma, vagy más villamos berendezések közelisége, negatív hatással lehetnek a mérőműszer pontosságára. A falak állapota és típusa (például nedvesség, fémtartalmú építőanyagok, vezetőképes tapéták, hangszigetelő anyagok, csempék) valamint a tárgyak száma, fajtája, méretei és helyzete meghamisíthatja a mérési eredményeket. Többek között az építőanyagoknak ( mindenek előtt gipsz, tapéták) a levegő magasabb nedvességtartalma által kiváltott nedves volta is pontatlanságokhoz vezethet.

Ezek a befolyások azt is eredményezhetik, hogy a jelzőlámpa zöld színben világít, pedig van egy tárgy az érzékelő tartományban, vagy hogy a jelzőlámpa piros színben világít, pedig nincs semmilyen tárgy sem az érzékelő tartományban.

► **Ügyeljen a mérés során a kielégítő földelésre.** Nem kielégítő földelés esetén (például egy szigetelőanyagból készült cipő esetén, vagy ha a kezelő egy létrán áll) a feszültség alatt álló vezetékek nem lehet megtalálni.

## A termék és alkalmazási lehetőségeinek leírása

### Rendeltetésszerű használat

A mérőműszer vasfémek (például betonacél), színesfémek (például vörösrézcső) valamint feszültség alatt álló vezetékek falakban, mennyezetekben és padlókban való keresésére szolgál.

### Az ábrázolásra kerülő komponensek

Az ábrázolásra kerülő alkatrészek számozása a mérőműszernek az ábrákat tartalmazó oldalon található ábráira vonatkozik.

- 1 Jelölési segédvonal
- 2 Jelzőlámpa
- 3 Be-/kikapcsoló
- 4 Az elemtártó fiók fedélének reteszeltése
- 5 Az elemtártó fedele
- 6 Gyártási szám
- 7 Érzékelő tartomány

38 | Magyar

## Műszaki adatok

Univerzális keresőkészülék	PMD 7
Cikkszám	3 603 F81 100
Legnagyobb felvételi mélység*:	
- VASFÉM	70 mm
- VASON KÍVÜLI FÉMEK (RÉZCSÖVEK)	60 mm
- VÖRÖSRÉZVEZETÉKEK (FEZSÜLTÉSG ALATT)**	50 mm
Kalibrálás	automatikus
Automatikus kikapcsolás kb.	10 perc
Üzemi hőmérséklet	0 °C ... +40 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 °C ... +70 °C
Levegő relatív nedvességtartalma	30 ... 80 %
Elemek	3 x 1,5 V LR3 (AAA)
Üzemelési időtartam (alkáli-mangán-elemek) kb.	5 óra
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (01:2014 EPTA-eljárás) szerint	0,15 kg
* a tárgyak anyagától és méretétől valamint az alapfelület (falak, mennyezetek, padlók) anyagától és állapotától függően	
** fezsültésgementes vezetékeknél a behatolási mélység kisebb	
► A mérési eredmény pontossága és az észlelési mélység rossz felületű alap esetén rosszabb lehet.	
Az ön mérőműszere a típustáblán található <b>6</b> gyártási számmal egyértelműen azonosít ható.	

## Összeszerelés

### Elemek behelyezése/kicsérélése

A mérőműszer üzemeltetéséhez alkáli-mangán-elemek alkalmazását javasoljuk.

Az **5** elemfiók fedelének felnyitásához nyomja meg a **4** reteszeltést és hajtsa fel az elemfiók fedelét. Tegye be az elemeket. Ekkor ügyeljen az elemfiók belső oldalán ábrázolt helyes polaritásra.

► **Vegye ki az elemeket a mérőműszerből, ha azt hosszabb ideig nem használja.** Az elemek egy hosszabb tárolás során korrodálhatnak, vagy magától kimerülhetnek.

## Üzemeltetés

### Üzembevételek

- ▶ Óvja meg a mérőműszert a nedvességtől és a közvetlen napsugárzás behatásától.
- ▶ Ne tegye ki a mérőműszert extrém hőmérsékleteknek vagy hőmérsékletgadósoknak. Például ne hagyja hosszabb ideig a mérőműszert egy autóban. Nagyobb hőmérsékletgadósok után hagyja a mérőműszert temperálódni, mielőtt azt ismét üzembe venné. Extrém hőmérsékletek vagy hőmérséklet ingadozások befolyásolhatják a mérőműszer mérési pontosságát.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy a mérőműszer ne eshessen le és ne legyen kitéve erősebb lökéseknek vagy ütéseknek.

### Be- és kikapcsolás

- ▶ A mérőműszer bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a 7 érzékelő tartomány nem nedves. Szükség esetén egy kendővel dörzsölje szárazra a mérőműszert.



A mérőműszer **bekapcsolásához** tolja el lefelé a **3** be-/kikapcsolót.



A mérőműszer **kikapcsolásához** tolja el felfelé a **3** be-/kikapcsolót.

Ha kb. 10 percig nem hajt végre mérést a mérőműszerrel, a műszer az elemek kímélésére automatikusan kikapcsol.

**Megjegyzés:** Ha a mérőműszer automatikusan került kikapcsolásra, akkor a **3** be-/kikapcsoló még a bekapcsolt helyzetben van. A mérőműszer ismételt bekapcsolásához először kapcsolja ki, majd kapcsolja ismét be a mérőműszert.



## 40 | Magyar

### Üzemmódok

A mérőműszer a **7** érzékelő tartomány alatt elhelyezkedő tárgyat észleli.


Jelzőlámpa	Magyarázat
<b>zöld</b>	nem talált tárgyat
<b>sárga</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- fémtárgy az érzékelő közelében</li><li>- kicsi vagy mélyen fekvő fémtárgy az érzékelő tartományában vagy</li><li>- a hátrányos falminőség befolyásolja az érzékelést</li></ul>
<b>piros</b> és folyamatos hangjelzés	a készülék az érzékelő tartományban fémtárgyat talált
<b>piros</b> lámpa villog (gyorsan) és pulzáló hangsorozat	a készülék feszültség alatt álló vezetéket talált

### Fémtárgyak keresése


A bekapcsolás után a **2** jelzőlámpa zöld színben világít.

Tegye fel a mérőműszert a megvizsgalandó felületre és mozgassa oldalra.

- Ha az alapban nem észlelhető fémtárgy, a **2** jelzőlámpa továbbra is zöld színben világít és nem hangzik fel hangjelzés.
  - Ha a mérőműszer egy fémtárgyhoz közeledik, a **2** jelzőlámpa először sárga színben kezd világítani, majd a fémtárgyhoz való további közelkedés során pirosra vált át. Mihelyt a jelzőlámpa pirosra vált, kiegészítőleg felhangzik egy hangjelzés, melynek magassága a fémtárgyhoz való további közelkedés során egyre magasabb lesz.
  - Egy fémtárgy felett a **2** jelzőlámpa piros színben világít és a hangjelzés is a legmagasabb hangon hangzik fel.
- **Ha a 2 jelzőlámpa sárga színben világít, szintén lehet egy fémtárgy az érzékelő tartomány alatt.** Kicsi vagy mélyen fekvő fémtárgyak helyezkednek el az érzékelő közelében, vagy a fal minősége befolyásolja a mérési eredményt.



Magyar | 41

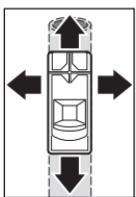

Az első áthaladás során a fémtárgy helyzete csak durván kerül kijelzésre. Ha a mérőműszerrel többször áthalad a fémtárgy felett, a tárgy felismerése egyre pontosabb lesz. öbbszöri áthaladás után (anélkül, hogy a mérőműszert felemelné az alapról) a fémtárgyak helyzetét pontosan ki lehet jelezni: Ha a **2** jelzőlámpa piros színben világít és a hangjelzés is felhangzik, a fémtárgy az érzékelő tartomány alatt fekszik. Amikor a hangjelzés magassága a legnagyobb, a fémtárgy az érzékelő közepe alatt van.

### Feszültség alatt álló vezetékek keresése

A mérőműszer olyan vezetékeket jeler ki, amelyekben 110 V és 240 V közötti feszültség van és amelyek frekvenciája megfelel a széles körben elterjedt szabványnak (váltakozó áram, 50, illetve 60 Hz). Más vezetékeket (egyenáram, magasabb/alacsonyabb frekvencia vagy feszültség) valamint feszültségmentes vezetékeket nem lehet megbízhatóan megtalálni, de a készülék ezeket adott esetben fémtárgyként kijelzi.

A feszültség alatt álló vezetékek keresése minden egyes mérés során automatikusan végrehajtásra kerül. Ha a készülék egy feszültség alatt álló vezetéket talál, a **2** jelzőlámpa piros színben villog és felhangzik egy pulzáló, gyors hangsorozat. Mozgassa el a mérőműszert ismételt a felület felett, hogy pontosan lokalizálja a feszültség alatt álló vezetéket. Többszöri áthaladás után a feszültség alatt álló vezeték helyzetét nagyon pontosan ki lehet jelezni.

A készülék a feszültség alatt álló vezetékeket könnyebben megtalálja, ha a keresett vezetékehez áramfogyasztók (például lámpák, készülékek) vannak csatlakoztatva és be vannak kapcsolva. Kapcsolja ki az áramfogyasztókat, mielőtt a falban fúrási, fűrészelési, vagy marási műveleteket kezdene.

**Megjegyzés:** Mindig ügyeljen arra, hogy a mérőműszert kesztyű nélkül, szorosan fogja a kezében, ez jó földelést biztosít. Ügyeljen ezen kívül arra, hogy a létrák/állványok is földelve legyenek. Kerülje el az olyan létrákat/állványokat, amelyek támasztóelemei a padlónál egy műanyag sapkával vannak ellátva. Ne viseljen szigetelő cipőt.

Bizonyos feltételek mellett (például fémfelületek mögött, nagyon száraz vagy nagyon nedves felületek mögött) a feszültség alatt álló vezetékeket nem lehet biztonságosan megtalálni. Ha a **2** jelzőlámpa egy nagyobb terület felett sárga vagy piros színben világít, akkor az anyag elektromos szigetelő és a feszültség alatt álló vezetékek elhelyezkedésének meghatározása nem megbízható.

## 42 | Magyar

### Munkavégzési tanácsok

Ne fogja a mérőműszert az érzékelő területén, hogy ne befolyásolja a mérést. Így pontosabb mérési eredményeket lehet elérni.

#### Tárgyak megjelölése

A megtalált tárgyat szükség esetén meg lehet jelölni. Egy tárgy külső éléit a **2** jelzőlámpának sárgáról pirosra való átváltása jelzi. A fémtárgy közepének helyzetét a hangmagasság alapján lehet megállapítani. Jelölje meg a keresett helyet egy csappal a felső és az oldalsó **1** jelölési segédvonalon.

#### Tartós zöld/sárga/piros villogás

Ha a **2** jelzőlámpa akkor is váltakozva zöld, sárga és piros színben villog, amikor nincs sem fémtárgy, sem feszültség alatt álló kábel a közelében, a mérőműszert be kell küldeni szervizre.

## Karbantartás és szerviz

#### Kézi kalibráció

Ha a **2** jelzőlámpa akkor is sárga vagy és piros színben világít, amikor nincs fémtárgy a közelében, a mérőműszert újra kell kalibrálni.

- Ehhez kapcsolja be a **3** be-/kikapcsolóval a mérőműszert.
- Vegye ki az egyik elemet a bekapcsolt mérőműszerből.
- Kapcsolja ki a **3** be-/kikapcsolóval a mérőműszert, miközben az elem ki van véve.
- Tegye ismét be az elemeket a mérőműszerbe (ügyeljen a helyes polaritásra!).
- Most távolítsa el minden fémtárgyat a mérőműszer közeléből (a karórától és a fémgyűrűt is), és tartsa a levegőbe a mérőműszert.
- Kapcsolja be a mérőműszert a **3** be-/kikapcsolóval, majd 3 másodpercen belül kapcsolja azt ismét ki. A mérőműszer **2** jelzőlámpája ezen a 3 másodpercen belül lassan, piros színben villog, és ezzel jelzi, hogy készen áll a kalibráció végrehajtására.
- Most 0,5 másodpercen belül kapcsolja ismét be a mérőműszert. Ezzel kiváltja a kalibrációt, ez ezután körülbelül 6 másodpercig tart. A **2** jelzőlámpa 6 másodpercig gyorsan, zöld színben villog, ez alatt a kalibráció végrehajtásra kerül. Ezután a berendezés ismét üzemkész és a **2** jelzőlámpa tartósan, zöld színben világít.

Magyar | 43

**Megjegyzés:** Ha a kikapcsolást és az ismételt bekapcsolást nem tartja be, a kalibráció nem kerül végrehajtásra. A 2 jelzőlámpa továbbra is sárga vagy piros színben világít, pedig nincs fém a közelében. Ismételje meg ebben az esetben a kalibrációt.

## Hiba – Okok és elhárításuk

A hiba oka	Elhárítás módja
<b>A 2 jelzőlámpa nem világít</b>	
A mérőműszer nincs bekapcsolva	Kapcsolja be a mérőműszert.
A mérőműszer saját magától kikapcsolódott	Kapcsolja ki, majd kapcsolja ismét be a mérőműszert.
Nincsenek elemek a mérőműszerben, vagy az elemeket hibás helyzetben helyezték be	Tegyén be elemeket. Ügyeljen a helyes polaritásra.
Az elemek üresek vagy akkumulátorokat tettek be	Cserélje ki újakra az elemeket. Akkumulátorokat ne használjon.
<b>A 2 jelzőlámpa sárga vagy piros színben világít, pedig nincs fém a közelében (fémtárgyakra való figyelmetetés)</b>	
A környezeti hőmérséklet túl magas/túl alacsony	A mérőműszert csak a megadott 0 °C – 40 °C hőmérséklet tartományban használja.
Erős hőmérsékletváltozás	Várja meg, amíg a mérőműszer felveszi a környezeti hőmérsékletet.
Az automatikus kalibráció nem volt sikeres	Hajtson végre egy kézi kalibrációt.
* Ezért a falakban, mennyezetekben vagy padlókban végzendő fűrás, fűrészés vagy marás megkezdése előtt nézzen utána más információforrásokban (például építési tervezek) is.	

**44 | Magyar****A hiba oka****Elhárítás módja****A 2 jelzőlámpa a falon egy nagy mérési területen sárga vagy piros színben világít (fémtárgyakra való figyelmeztetés)**

Sok, egymáshoz közel elhelyezkedő fémtárgyakat. A túl közel egymás mellett fekvő fémtárgyakat nem lehet külön-külön detektálni.\*

Fémtartalmú építőanyagok, vagy a betonbancél a betonban Fémes építőanyagok (például alumíniummal károkozott hangszigetelő anyagok, hővezető lemezek) esetén nincs lehetőség az anyagok megbízható észlelésére.\*

Tömör fémtárgyak a fal hátoldalán Nagyobb fémtárgyak (például fűtőtestek) közelében megbízható észlelésre nincs lehetőség.\*

Az automatikus kalibráció nem volt sikeres Hajtson végre egy kézi kalibrációt.

**A 2 jelzőlámpa egy nagy mérési terület felett mindenhol villog a falon (figyelmeztetés egy feszültség alatt álló kábelre)**

A fal földelése nem kielégítő Érintse meg a szabad kezével a falat 20–30 cm-re a mérőműszertől, hogy így leföldeje a falat.

\* Ezért a falakban, mennyezetekben vagy padlókban végzendő fúrás, fűrészelés vagy marás megkezdése előtt nézzen utána más információforrásokban (például építési tervek) is.

Magyar | 45

**A hiba oka****Elhárítás módja****A készülék nem találja a feszültség alatt álló kábelt**

Nincs feszültség/a típusú kábelben  
kustól eltérő feszültsége a kábelben Kapcsoljon feszültséget a kábelre, például kapcsolja be a hozzárendelt lámpakapcsolót. A 110 – 240 V-on és 50 – 60 Hz-en kívüli tartományban a váltakozó feszültség alatt álló kábel nem lehet megbízhatóan detektálni.\*

A kábel túl mélyen fekszik Az észlelési mélység az építőanyagtól függ, és kisebb is lehet, mint a maximális észlelési mélység.\*

A kábel egy földelt fémcsoportban van lefektetve Használja a mérőműszert a fémcsoport megkeresésére.

A mérőműszer nincs földelve Fogja meg szorosan kesztyű nélkül a mérőműszert. Ne álljon szigetelő létrára vagy állvántra. Ne viseljen szigetelő cipőt.

Árnyékoló hatású építőanyagok vagy a levegő túl alacsony/túl magas nedvességtartalma A fémes, túl száraz vagy túl nedves építőanyagok mellett (például ha a levegőnek túl alacsony vagy túl magas a nedvességtartalma) megbízható észleléstre nincs lehetőség.\*

**A készülék nem találja a fémtárgyat**

A készülék nem találja a fémtárgyat Az észlelési mélység az építőanyagtól függ, és kisebb is lehet, mint a maximális észlelési mélység.\*

A fémtárgy túl kicsi Az észlelési mélység a tárgytól függ, és kisebb is lehet, mint a maximális észlelési mélység.\*

\* Ezért a falakban, mennyezetekben vagy padlókban végzendő fúrás, fűrészelés vagy marás megkezdése előtt nézzen utána más információforrásokban (például építési tervezet) is.



## 46 | Magyar

### A hiba oka Elhárítás módja

#### Koordinálatlan zöld, sárga, piros villogás

Elektromos vagy mágneses mezők okozta üzemzavar Tartson be egy nagyobb távolságot az olyan készülékektől, amelyek erős elektromos vagy mágneses mezőket sugároznak ki (például számítógép, kapcsolós hálózati tápegységek).

#### A mérési eredmények pontatlannak/nem plauzibilisek

Zavaró fémtárgyak vannak az érzékelő tarományban Távolítson el minden zavaró fémtárgyat (például órát, karperecet, gyűrűt stb.) az érzékelő tartományból. Ne érintse meg a mérőműszert az érzékelő közelében.

Az automatikus kalibráció nem volt sikeres Hajtson végre egy kézi kalibrációt.

**Tartós zöld/sárga/piros villogás,** pedig nincs fém vagy feszültség alatt álló kábel a közelben.


A mérőműszer meghibásodott Küldje be szervizelésre a mérőműszert.

\* Ezért a falakban, mennyezetekben vagy padlókban végzendő fúrás, fűrészelés vagy marás megkezdése előtt nézzen utána más információforrásokban (például építési tervezet) is.

### Karbantartás és tisztítás

A szennyeződéseket egy száraz, puha kendővel törölje le. Ne használjon tisztító- vagy oldószereket.

A mérési funkció befolyásolásának megelőzésére a **7** érzékelő tartományban a mérőműszer első és hátsó oldalára semmiféle ragasztós címkét és táblát (mindenek előtt fémtáblát) felrakni tilos.



Magyar | 47

## Vevőszolgálat és használati tanácsadás

A Vevőszolgálat választ ad a termékének javításával és karbantartásával, valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kérdéseire. A tartalékkalatrészekkel kapcsolatos robbantott ábrák és egyéb információk a címen találhatók:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

A Bosch Használati Tanácsadó Team szívesen segít, ha termékeinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdései vannak.

Ha kérdései vannak vagy pótalkatrészeket szeretne rendelni, okvetlenül adjja meg a termék típustábláján található 10-jegyű cikkszámot.

### Magyarország

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyömrői út 120.

A [www.bosch-pt.hu](http://www.bosch-pt.hu) oldalon online megrendelheti készülékének javítását.

Tel.: (061) 431-3835

Fax: (061) 431-3888

### Hulladékkezelés

A mérőműszereket, a tartozékokat és a csomagolást a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra előkészíteni.

Ne dobja ki a mérőműszereket és az akkumulátorokat/elemeket a háztáti szemetbe!

### Csak az EU-tagországok számára:



Az elhasznált mérőműszerekre vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvnek és az elromlott vagy elhasznált akkumulátorokra/elemekre vonatkozó 2006/66/EK európai irányelvnek megfelelően a már nem használható akkumulátorokat/elemeket külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.

**A változtatások jogá fenntartva.**

48 | Русский

## Русский

Информация о подтверждении соответствия содержится во вкладыше в упаковку.

Дата изготовления указана на последней странице обложки Руководства.

Контактная информация относительно импортера содержится на упаковке.

### Срок службы изделия

Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (дату изготовления см. на этикетке).

### Перечень критических отказов и ошибочные действия персонала или пользователя

- не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия
- не использовать на открытом пространстве во время дождя (в распыляемой воде)
- не включать при попадании воды в корпус

### Критерии предельных состояний

- поврежден корпус изделия

### Тип и периодичность технического обслуживания

Рекомендуется очистить инструмент от пыли после каждого использования.

### Хранение

- необходимо хранить в сухом месте
- необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
- при хранении необходимо избегать резкого перепада температур
- если инструмент поставляется в мягкой сумке или пластиковом кейсе рекомендуется хранить инструмент в этой защитной упаковке
- подробные требования к условиям хранениясмотрите в ГОСТ 15150 (Условие 1)

Русский | 49

### Транспортировка

- категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
- при разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
- подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 5)

## Указания по безопасности



**Прочитайте и выполняйте все указания.** Если измерительный инструмент будет использоваться не в соответствии с настоящими указаниями, это может негативно сказаться на интегрированных в инструменте защитных механизмах. ПОЖАЛУЙСТА, НАДЕЖНО ХРАНИТЕ ЭТИ УКАЗАНИЯ.

- **Ремонт Вашего измерительного инструмента поручайте только квалифицированному персоналу, используя только оригинальные запасные части.** Этим обеспечивается безопасность измерительного инструмента.
- **Не работайте с измерительным инструментом во взрывоопасной среде, поблизости от горючих жидкостей, газов и пыли.** В измерительном инструменте могут образоваться искры, от которых может воспламениться пыль или пары.
- **По технологическим причинам измерительный инструмент не может гарантировать стопроцентную безопасность.** Во избежание опасности перед сверлением, распилюванием или фрезерованием в стенах, потолках и в полу обезопасьте себя информацией из дополнительных источников, таких, как строительные чертежи, изготовленные во время строительства фотографии и т.п. Факторы окружающей среды, напр., влажность воздуха, или расположенные поблизости другие электрические приборы могут отрицательно влиять на точность измерительного инструмента. Конструкция и состояние стен (напр., влажность, строительные материалы с содержанием металла, обои с токопроводящими элементами) могут отрицательно влиять на точность измерительного инструмента.

**50 | Русский**

водящими свойствами, изоляционные материалы, плитка), а также количество, вид, размер и положение объектов могут искажать результаты измерений. Неточности могут быть, напр., вызваны увлажнением стройматериалов (прежде всего гипса и обоев) из-за повышенной влажности воздуха.

Эти факторы могут привести к тому, что сигнальная лампочка будет гореть зеленым, хотя в сенсорной зоне находится объект, или красным, хотя в сенсорной зоне объектов нет.

► **В процессе измерения следите за достаточным заземлением.**

При недостаточном заземлении (напр., по причине изолирующей обуви или стояния на лестнице) обнаружить электропроводку под напряжением невозможно.

## Описание продукта и услуг

### Применение по назначению

Измерительный инструмент предназначен для поиска черных металлов (напр., стальной арматуры), цветных металлов (напр., медных труб) и электропроводки под напряжением в стенах, потолках и полу.

### Изображенные составные части

Нумерация представленных составных частей выполнена по изображению измерительного инструмента на странице с иллюстрациями.

- 1 Паз для маркировки
- 2 Сигнальная лампочка
- 3 Выключатель
- 4 Фиксатор крышки батарейного отсека
- 5 Крышка батарейного отсека
- 6 Серийный номер
- 7 Сенсорная зона

Русский | 51

## Технические данные

Цифровой детектор	PMD 7
Товарный №	3 603 F81 100
Глубина обнаружения, макс. *:	
– черные металлы	70 мм
– цветные металлы (médная труба)	60 мм
– медные кабели (под напряжением) **	50 мм
Калибровка	автоматическая
Автоматическое выключение прибл. через	10 мин
Рабочая температура	0 °C... +40 °C
Температура хранения	-20 °C... +70 °C
Относительная влажность воздуха	30 ... 80 %
Батарейки	3 x 1,5 V LR3 (AAA)
Продолжительность работы (щелочно-марганцевые батарейки), ок.	5 ч
Вес согласно EPTA-Procedure 01:2014	0,15 кг

\* в зависимости от материала и размера объектов, а также материала и состояния основания (стен, потолков, пола)

\*\* меньшая глубина обнаружения, если электрокабель не находится под напряжением

► При неблагоприятных свойствах основания результат измерения может оказаться с точки зрения точности и глубины исследования хуже.

Однозначная идентификация Вашего измерительного инструмента возможна по серийному номеру **6** на заводской табличке.

## Сборка

### Установка/замена батареек

В измерительном инструменте рекомендуется использовать щелочно-марганцевые батарейки.

Для открытия батарейного отсека **5** нажмите фиксатор **4** в направлении стрелки и снимите крышку. Вложите поставленные с инструментом батареи. Следите при этом за правильной направленностью полюсов в соответствии с изображением на внутренней стенке отсека.

**52 | Русский**

- **Если Вы не пользуетесь продолжительное время измерительным инструментом, то батарейки должны быть вынуты из инструмента.** При продолжительном хранении батарейки могут окислиться и разрядиться.

## Работа с инструментом

### Эксплуатация


- **Защищайте измерительный инструмент от влаги и прямых солнечных лучей.**
- **Не подвергайте измерительный инструмент воздействию экстремальных температур и температурных перепадов.** В частности, не оставляйте его на длительное время в машине. При больших перепадах температуры сначала дайте измерительному инструменту стабилизировать свою температуру, прежде чем начинать работать с ним. Экстремальные температуры и температурные перепады могут отрицательно влиять на точность измерительного инструмента.
- **Избегайте сильных толчков и падений измерительного инструмента.**

### Включение/выключение

- **Перед включением измерительного инструмента убедитесь в сухом состоянии сенсорной зоны 7.** При необходимости вытрите измерительный инструмент насухо тряпкой.



Чтобы **включить** измерительный инструмент, передвиньте выключатель **3** вниз.



Чтобы **выключить** измерительный инструмент, передвиньте выключатель **3** вверх.

Если в течение прибл. 10 минут не выполняется никакое измерение, то инструмент автоматически выключается для сбережения заряда батарей.

Русский | 53

**Указание:** Если измерительный инструмент отключился автоматически, выключатель **3** еще находится во включенном положении. Чтобы снова включить измерительный инструмент, сначала выключите его, а потом снова включите.

## Режимы работы

Измерительный инструмент обнаруживает объекты, находящиеся под сенсорной зоной **7**.

Сигнальная лампочка	Пояснение
<b>зеленый</b>	объектов не найдено
<b>желтый</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- металлический объект вблизи датчика</li> <li>- небольшой или глубоко залегающий металлический объект в сенсорной зоне или</li> <li>- снижение функциональной способности датчика в результате неблагоприятных свойств стены</li> </ul>
<b>красный</b> и непрерывный звуковой сигнал	металлический объект найдет в сенсорной зоне
<b>красный</b> (быстро) мигающий и пульсирующий звуковой сигнал	найдена проводка под напряжением

## Обнаружение металлических объектов


После включения сигнальная лампочка **2** светится зеленым светом.

Приставьте измерительный инструмент к исследуемой поверхности и водите им из стороны в сторону.

- Если в основании металлических объектов не найдено, сигнальная лампочка **2** по-прежнему светится зеленым цветом и звуковой сигнал не подается.
- При приближении измерительного инструмента к металлическому объекту сигнальная лампочка **2** светится желтым цветом и переключается при приближении к металлическому объекту на красный. Как только сигнальная лампочка загорится красным цветом, дополнительно подается звуковой сигнал, высота которого при дальнейшем приближении к металлическому объекту повышается.
- Над металлическим объектом сигнальная лампочка **2** светится красным цветом и звуковой сигнал подается на максимальной высоте.

## 54 | Русский

- При желтой сигнальной лампочке **2** под сенсорной зоной также может находиться **металлический объект**. Вблизи датчика находятся небольшие или глубоко залегающие металлические объекты или на результате измерения отрицательно сказываются свойства стены.

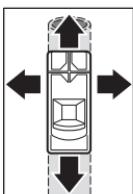

При первом прохождении положение металлического объекта отображается лишь приблизительно. При многократном прохождении измерительного инструмента над металлическим объектом объект распознается все более точно. При многократном проведении (не отрывая измерительный инструмент от основания) положение металлического объекта отображается точно: если сигнальная лампочка **2** светится красным цветом и раздается звуковой сигнал, металлический объект находится под сенсорной зоной. При максимальной высоте звукового сигнала металлический объект находится под центром датчика.

#### Поиск электропроводки под напряжением

Измерительный инструмент отображает проводку с напряжением от 110 В до 240 В и с распространенной частотой (переменный ток 50 или 60 Гц). Другая проводка (постоянный ток, более высокая/более низкая частота или более высокое/более низкое напряжение), а также проводка, не находящаяся под напряжением, обнаруживается не надежно, однако инструмент может отображать ее как металлические предметы.

Поиск проводки под напряжением производится автоматически при каждом измерении. При нахождении проводки под напряжением сигнальная лампочка **2** мигает красным цветом и подается часто пульсирующий звуковой сигнал. Опять проведите измерительным инструментом по поверхности, чтобы более точно локализовать проводку под напряжением. После многократного прохождении положение проводки под напряжением может отображаться с большой точностью.

Поиск проводки под напряжением облегчается, если к искомой проводке подключены и включены потребители (напр., светильники, приборы). Отключите потребители тока перед сверлением, распиливанием или фрезерованием в стенах.

**Указание:** Следите за тем, чтобы Вы крепко держали измерительный инструмент в руках без перчаток, что необходимо для хорошего заземления. Кроме того, следите за тем, чтобы стремянки/леса были заzemлены. Не используйте стремянки/леса с пластмассовыми подпятниками. Не одевайте изолированную обувь.

При определенных условиях (напр., за металлическими поверхностями, за слишком сухими или слишком влажными поверхностями) поиск проводки под напряжением производится ненадежно. Если сигнальная лампочка **2** светится желтым или красным цветом на большом участке, это значит, что материал создает электрическое экранирование и поиск проводки производится ненадежно.

### Указания по применению

Не держите измерительный инструмент в зоне датчика, чтобы не повлиять на результат измерения. Это обеспечивает получение более точных результатов измерения.

### Маркировка объектов

При необходимости найденные объекты можно пометить. Наружный край объекта можно найти по переключению сигнальной лампочки **2** с желтого на красный. Середину металлического объекта можно найти по высоте звукового сигнала. Пометьте найденное место карандашом на верхней и боковой насечке для маркировки **1**.

### Постоянное мигание зеленым/желтым/красным

Если сигнальная лампочка **2** мигает попаременно зеленым, желтым и красным, даже если поблизости нет металлического объекта или проводки под напряжением, измерительный инструмент нужно отпривить в мастерскую.



## Техобслуживание и сервис

### Ручная калибровка

Если сигнальная лампочка **2** светится красным или желтым, хотя поблизости нет металла, измерительный инструмент нужно заново калибровать.

- Для этого включите измерительный инструмент с помощью выключателя **3**.
- Извлеките батарейку из включенного измерительного инструмента.
- Выключите измерительный инструмент с помощью выключателя **3**, при этом в измерительном инструменте не должно быть батарейки.
- Снова вставьте батарейку в измерительный инструмент (следите за направлением полюсов!).
- Уберите все объекты, находящиеся вблизи измерительного инструмента (включая наручные часы и металлические кольца), и поднимите измерительный инструмент в воздух.
- Включите измерительный инструмент с помощью выключателя **3** и в течение 3 секунд опять выключите его. В подтверждение готовности к калибровке сигнальная лампочка **2** измерительного инструмента медленно мигает на протяжении 3 с красным цветом.
- Опять включите измерительный инструмент в течение 0,5 с. Калибровка начинается и продолжается прибл. 6 с. Сигнальная лампочка **2** быстро мигает в течение 6 с зеленым цветом, идет калибровка. После этого инструмент опять готов к работе и сигнальная лампочка **2** светится непрерывно зеленым цветом.

**Указание:** При несоблюдении очередности выключений и повторных включений калибровка не производится. Сигнальная лампочка **2** по-прежнему светится желтым или красным цветом, хотя вблизи нет металла. В таком случае повторите калибровку.



Русский | 57

## Неисправность – Причины и устранение

Причина	Устранение
<b>Сигнальная лампочка 2 не светится</b>	
Измерительный инструмент не включен	Включите измерительный инструмент.
Измерительный инструмент самопроизвольно выключился	Выключите измерительный инструмент, а затем снова включите.
Отсутствуют или неправильно вставлены батарейки	Установите батарейки. Следите за направлением полюсов.
Батарейки сели или установлены аккумуляторные батареи	Поменяйте батарейки. Не используйте аккумуляторные батареи.
<b>Сигнальная лампочка 2 светится желтым или красным цветом, хотя вблизи нет металла</b> (предупреждение о металлических объектах)	
Температура окружающей среды слишком высокая/слишком низкая	Используйте измерительный инструмент только в указанном температурном диапазоне 0 °C – 40 °C.
Сильные перепады температуры	Подождите, пока измерительный инструмент не нагреется/не охладится до температуры окружающей среды.
Автоматическая калибровка не прошла успешно	Произведите ручную калибровку.

\* По этой причине примите во внимание перед сверлением, распиливанием или фрезерованием в стенах, потолках или полу также и другие источники информации (напр., строительные чертежи).



Причина	Устранение
<b>Сигнальная лампочка 2 светится желтым или красным цветом на большом участке стены (предупреждение о металлических объектах)</b>	
Многочисленные, тесно расположенные металлические объекты	Следите за высотой звукового сигнала, по которой можно различать отдельные металлические объекты. Слишком близко расположенные металлические объекты нельзя локализовать раздельно.*
Металлсодержащие строительные материалы или арматурная сталь в бетоне	При металлических стройматериалах (напр., кашированных алюминием изоляционных материалах, теплопроводных листах) надежное обнаружение не возможно.*
Массивные металлические объекты на обратной стороне стены	При массивных металлических объектах (напр., радиаторы отопления) надежное обнаружение невозможно.*
Автоматическая калибровка не прошла успешно	Произведите ручную калибровку.
<b>Сигнальная лампочка 2 мигает красным цветом на большом участке стены (предупреждение о проводке под напряжением)</b>	
Недостаточное заземление стены	Прикоснитесь свободной рукой к стене на расстоянии 20–30 см от измерительного инструмента в целях заземления стены.

\* По этой причине примите во внимание перед сверлением, распиливанием или фрезерованием в стенах, потолках или полу также и другие источники информации (напр., строительные чертежи).



Русский | 59

Причина	Устранение
<b>Проводка под напряжением не найдена</b>	
Проводка не под напряжением/не под типичным напряжением	Подайте напряжение на проводку, напр., включив соответствующий выключатель освещения. Обнаружение проводки с переменным напряжением, выходящим за рамки 110 – 240 В, 50 – 60 Гц, производится не надежно.*
Проводка пролегает слишком глубоко	Глубина измерения зависит от строительного материала и может быть меньшей чем максимальная глубина измерения.*
Проводка проложена в заземленной металлической трубе	Найдите с помощью измерительного инструмента металлическую трубу.
Измерительный инструмент не заземлен	Крепко держите измерительный инструмент без перчаток. Не стойте на изолированных стремянках или лесах. Не одевайте изолированную обувь.
Экранирующий строительный материал или слишком низкая/ слишком высокая влажность воздуха	В случае металлических, слишком сухих или слишком влажных строительных материалов (напр., в случае слишком низкой или высокой влажности воздуха) надежное обнаружение невозможно.*
<b>Металлический объект не найден</b>	
Металлический объект расположен слишком глубоко	Глубина измерения зависит от строительного материала и может быть меньшей чем максимальная глубина измерения.*
Металлический объект слишком маленький	Глубина измерения зависит от объекта и может быть меньшей чем максимальная глубина измерения.*
* По этой причине примите во внимание перед сверлением, распиливанием или фрезерованием в стенах, потолках или полу также и другие источники информации (напр., строительные чертежи).	

**60 | Русский**

<b>Причина</b>	<b>Устранение</b>
<b>Некоординированное мигание зеленым, желтым и красным цветом</b>	

Помехи от электрических или магнитных полей Сохраняйте дистанцию от приборов, излучающих сильные электрические или магнитные поля (напр., компьютеров, импульсных блоков питания).

**Результаты измерения неточные/невероятные**

Мешающие металлические объекты в зоне датчика Удалите все мешающие металлические объекты (напр., часы, браслеты, кольца и пр.) из сенсорной зоны. Не беритесь за измерительный инструмент в зоне датчика.

Автоматическая калибровка не прошла успешно Произведите ручную калибровку.

**Постоянное мигание зеленым/желтым/красным,** несмотря на то, что вблизи нет металла и проводки под напряжением.

Измерительный инструмент неисправен Отправьте измерительный инструмент в мастерскую.

\* По этой причине примите во внимание перед сверлением, распиливанием или фрезерованием в стенах, потолках или полу также и другие источники информации (напр., строительные чертежи).

**Техобслуживание и очистка**

Вытирайте загрязнения сухой и мягкой тряпкой. Не применяйте никакие очищающие средства или растворители.

Чтобы не искажать процесс измерения, нельзя располагать наклейки или таблички, в особенности таблички из металла, в сенсорной зоне 7 с передней и задней стороны измерительного инструмента.

**Сервис и консультирование на предмет использования продукции**

Сервисная мастерская ответит на все Ваши вопросы по ремонту и обслуживанию Вашего продукта и по запчастям. Монтажные чертежи и информацию по запчастям Вы найдете также по адресу:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

1 609 92A 26M | (29.1.16)

Bosch Power Tools

## Русский | 61

Коллектив сотрудников Bosch, предоставляющий консультации на предмет использования продукции, с удовольствием ответит на все Ваши вопросы относительного нашей продукции и ее принадлежностей. Пожалуйста, во всех запросах и заказах запчастей обязательно указывайте 10-значный товарный номер по заводской табличке изделия.

### Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан, Украина

Гарантийное обслуживание и ремонт электроинструмента, с соблюдением требований и норм изготовителя производятся на территории всех стран только в фирменных или авторизованных сервисных центрах «Роберт Бош».

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Использование контрафактной продукции опасно в эксплуатации, может привести к ущербу для Вашего здоровья. Изготовление и распространение контрафактной продукции преследуется по Закону в административном и уголовном порядке.

### Россия

Уполномоченная изготовителем организация:

ООО «Роберт Бош»

Вашутинское шоссе, вл. 24

141400, г.Химки, Московская обл.

Россия

Тел.: 8 800 100 8007 (звонок по России бесплатный)

E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com

Полную и актуальную информацию о расположении сервисных центров и приёмных пунктов Вы можете получить:

- на официальном сайте [www.bosch-pt.ru](http://www.bosch-pt.ru)
- либо по телефону справочно – сервисной службы Bosch 8 800 100 8007 (звонок по России бесплатный)

### Беларусь

ИП «Роберт Бош» ООО

Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента

ул. Тимирязева, 65А-020

220035, г. Минск

Беларусь

Тел.: +375 (17) 254 78 71

Тел.: +375 (17) 254 79 15/16

Факс: +375 (17) 254 78 75

E-Mail: pt-service.by@bosch.com

Официальный сайт: [www.bosch-pt.by](http://www.bosch-pt.by)



## 62 | Русский

### **Казахстан**

ТОО «Роберт Бош»

Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента

г. Алматы

Казахстан

050050

пр. Райымбека 169/1

уг. ул. Коммунальная

Тел.: +7 (727) 232 37 07

Факс: +7 (727) 233 07 87

E-Mail: info.power-tools.ka@bosch.com

Официальный сайт: www.bosch.kz; www.bosch-pt.kz

### **Утилизация**

Отслужившие свой срок измерительные инструменты, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую рекуперацию отходов.

Не выбрасывайте измерительные инструменты и аккумуляторные батареи/батарейки в бытовой мусор!

### **Только для стран-членов ЕС:**



В соответствии с европейской директивой 2012/19/EU отслужившие измерительные инструменты и в соответствии с европейской директивой 2006/66/EC поврежденные либо отработанные аккумуляторы/батарейки нужно собирать отдельно и сдавать на экологически чистую рекуперацию.

**Возможны изменения.**



## Українська

### Вказівки з техніки безпеки



**Прочитайте всі вказівки і дотримуйтесь їх.** Якщо вимірювальний інструмент буде використовуватися не у відповідності до цих вказівок, це може негативно вплинути на захисні функції, інтегровані у вимірювальний інструмент. НАДІЙНО ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ.

- ▶ **Віддавайте свій вимірювальний прилад на ремонт лише кваліфікованим фахівцям та лише з використанням оригінальних запчастин.** Тільки за таких умов Ваш вимірювальний прилад і надалі буде залишатися безпечним.
- ▶ **Не працуйте з вимірювальним приладом у середовищі, де існує небезпека вибуху внаслідок присутності горючих рідин, газів або пилу.** У вимірювальному приладі можуть утворюватися іскри, від яких може займатися пил або пари.
- ▶ **З технологічних причин вимірювальний інструмент не дає стовідсоткової гарантії безпеки.** Щоб уникнути небезпеки, перед свердлінням, розпилюванням або фрезеруванням в стінах, стелі або підлозі підстрахуйтесь інформацією з інших джерел, таких, як будівельні креслення, виготовлені під час будівництва фотографії тощо. Фактори навколошнього середовища, напр., вологість повітря, або інші електричні прилади, що знаходяться поблизу, можуть негативно вплинути на точність вимірювального інструмента. Конструкція та стан стін (напр., вологість, будівельні матеріали з вмістом металу, шпалери зі струмопровідними властивостями, ізоляційні матеріали, плитка), а також кількість, вид, розмір та положення об'єктів можуть спотворити результати вимірювання. Неточності можуть бути, напр., спричинені зволоженням будівельних матеріалів (перш за все гіпсу, шпалер) через підвищену вологість повітря. Ці фактори можуть привести до того, що сигнальна лампочка буде світитися зеленим, хоча в зоні датчика є об'єкт, або червоним, хоча в зоні датчика об'єкта немає.



## 64 | Українська

► **Під час вимірювань слідкуйте за достатнім заземленням.** У разі недостатнього заземлення (напр., через ізоляційне взуття або стояння на драбині) знаходження електропроводки під напругою не є можливим.

## Опис продукту і послуг

### Призначення

Вимірювальний інструмент призначений для пошуку чорних металів (напр., арматурної сталі), кольоворових металів (напр., мідних труб) і проводки під напругою в стінах, стелях і підлозі.

### Зображені компоненти

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення вимірювального приладу на сторінці з малюнком.

- 1 Зарубка
- 2 Сигнальна лампочка
- 3 Вимикач
- 4 Фіксатор секції для батарейок
- 5 Кришка секції для батарейок
- 6 Серійний номер
- 7 Сенсорна зона



Українська | 65

## Технічні дані

Детектор	PMD 7
Товарний номер	3 603 F81 100
Макс. глибина чутливості*:	
– чорні метали	70 мм
– кольорові метали (мідні труби)	60 мм
– мідна проводка (електрична)**	50 мм
Калібрування	автоматичне
Автоматичне вимикання прибл. через	10 хвил.
Робоча температура	0 °C... +40 °C
Температура зберігання	-20 °C... +70 °C
Відносна вологість повітря	30 ... 80 %
Батарейки	3 x 1,5 V LR3 (AAA)
Тривалість роботи (лужно-марганцеві-батарейки), прибл.	5 год.
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014	0,15 кг
* в залежності від матеріалу і розміру об'єктів, а також матеріалу і стану основи (стін, стель і підлоги)	
** менша глибина чутливості на проводку вимкненої електромережі	
► При несприятливих властивостях основи результат вимірювання може з точкою зору точності і глибини вимірювання погіршуватися.	
Для точної ідентифікації вимірювального приставка на заводській таблиці позначеній серійний номер 6.	

## Монтаж

### Вставлення/заміна батарейок

У вимірювальному інструменті рекомендується використовувати лужно-марганцеві батарейки.

Щоб відкрити кришку секції для батарейок **5**, натисніть на фіксатор **4** і зніміть кришку. Встроміть батарейки. Слідкуйте при цьому за правильним розташуванням полюсів, як це показано всередині секції для батарейок.

► **Виймайте батарейки, якщо Ви тривалий час не будете користуватися вимірювальним приставком.** При тривалому зберіганні батарейки можуть кородувати і саморозряджатися.



## Експлуатація

### Початок роботи

- ▶ **Захищайте вимірювальний прилад від вологи і сонячних променів.**
- ▶ **Не допускайте впливу на вимірювальний прилад екстремальних температур та температурних перепадів.** Зокрема, не залишайте його на тривалий час в машині. Якщо вимірювальний прилад зазнав впливу перепаду температур, перш ніж вмикати його, дайте йому стабілізувати свою температуру. Екстремальні температури та температурні перепади можуть погіршувати точність вимірювального приладу.
- ▶ **Уникайте сильних поштовхів та падіння вимірювального приладу.**

### Вимикання/вимикання

- ▶ **Перед вимиканням вимірювального приладу перевірте, щоб сенсорна зона 7 не була вологою.** Якщо необхідно, витріть вимірювальний прилад ганчіркою.



Щоб **увімкнути** вимірювальний інструмент, посуньте вимикач 3 донизу.

Після короткого самотестування вимірювальний інструмент готовий до роботи. Про готовність до роботи свідчить світіння сигнальної лампочки 2. Якщо сигнальна лампочка 2 після увімкнення не світиться, Вам треба помінити батарейки.



Щоб **вимкнути** вимірювальний інструмент, посуньте вимикач 3 угору.

Якщо протягом прибл. 10 хвил. не здійснюється ніяких вимірювань, прилад – для заощадження батарейок – автоматично вимикається.

**Вказівка:** Якщо вимірювальний інструмент автоматично вимкнувся, вимикач 3 ще знаходитьться в увімкненому положенні. Щоб знову увімкнути вимірювальний інструмент, спочатку вимкніть його, а потім знову увімкніть.



Українська | 67

## Режими роботи

Вимірювальний прилад розпізнає об'єкти в межах сенсорної зони 7.

Сигнальна лампочка	Пояснення
<b>зелений</b>	об'єктів не знайдено
<b>жовтий</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- металевий об'єкт поблизу від датчика</li> <li>- невеликий або глибоко розташований металевий об'єкт в сенсорній зоні або</li> <li>- погіршення функціональної здатності датчика з причин несприятливих властивостей стіни</li> </ul>
<b>червоний</b> і безперервний звуковий сигнал	металевий об'єкт знайдений в сенсорній зоні
<b>червоний</b> (швидко) мигаючий і пульсуючий звуковий сигнал	знайдена проводка під напругою

### Пошук металу


Після увімкнення сигнальна лампочка **2** світиться зеленим кольором.

Приставте вимірювальний інструмент до обстежуваної поверхні і водіть ним з боку в бік.

- Якщо в основі металевих об'єктів не знайдено, сигнальна лампочка **2** продовжує світитися зеленим кольором і звуковий сигнал не лунає.
- При наближенні вимірювального інструменту до металевого об'єкту сигнальна лампочка **2** загоряється спочатку жовтим кольором і перемікається при подальшому наближенні до металевого об'єкту на червоний колір. Тільки-но сигнальна лампочка загоряється червоним кольором, додатково лунає звуковий сигнал, висота якого зростає по мірі наближення до металевого об'єкту.
- Над металевим об'єктом сигнальна лампочка **2** горить червоним кольором і звуковий сигнал лунає на максимальній висоті.

## 68 | Українська

► При жовтій сигнальній лампочці **2 металевий об'єкт також може знаходитися під сенсорною зоною**. Невеличкі або глибоко розташовані металеві об'єкти знаходяться поблизу від датчика або властивості стіни негативно впливають на результат вимірювання.

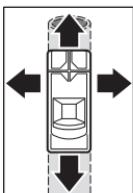

При першому проходженні положення металевого об'єкта відображається лише приблизно. При багаторазовому проведенні вимірювальним інструментом над металевим об'єктом об'єкт розпізнається все точніше. При багаторазовому проведенні (не відриваючи вимірювальний інструмент від основи) положення металевого об'єкта відображається точно: якщо сигнальна лампочка **2** світиться

червоним кольором і лунає звуковий сигнал, металевий об'єкт знаходитьться в сенсорній зоні. Якщо звуковий сигнал подається на максимальній висоті, металевий об'єкт знаходитьться в центрі датчика.

#### Пошук електропроводки

Вимірювальний інструмент знаходить проводку з напругою між 110 В і 240 В і розповсюдженою частотою (змінний струм 50/60 Гц). Інша проводка (постійний струм, більш висока/більш низька частота або напруга), а також проводка без напруги, знаходиться не надійно, але її інструмент може відображати в якості металевого об'єкта.

Пошук проводки під напругою здійснюється автоматично при кожному вимірюванні. Якщо знайдена проводка під напругою, сигнальна лампочка **2** мигає червоним кольором і подається часто пульсуючий звуковий сигнал. Ще раз проведіть вимірювальним інструментом по поверхні, щоб більш точно локалізувати проводку під напругою. При багаторазовому проведенні положення проводки під напругою відображається з великою точністю.

Пошук проводки під напругою полегшується, якщо до шуканої проводки під'єднані і увімкнуті електропотребники (напр., світильники, прилади). Перш ніж свердлити, розпилювати або фрезерувати в стіні, вимкніть споживачі електроенергії.

**Вказівка:** Слідкуйте за тим, щоб Ви міцно тримали вимірювальний інструмент в руці без рукавиці для забезпечення доброго заземлення. Крім того, слідкуйте за тим, щоб драбини/ліси були заземлені. Не використовуйте драбини/ліси із пластиковими під'ятниками. Не вдягайте ізольоване взуття.

**Українська | 69**

За певних умов (напр., під металевими поверхнями, під дуже сухими або дуже вологими поверхнями) надійно знайти проводку під напругою неможливо. Якщо сигнальна лампочка **2** світиться жовтим або червоним кольором на великій ділянці, це свідчить про те, що матеріал створює електричне екраниування і пошук проводки під напругою ненадійний.

**Вказівки щодо роботи**

Не тримайте вимірювальний інструмент в зоні датчика, щоб не впливати на вимірювання. Це забезпечує отримання точніших результатів вимірювання.

**Позначення об'єктів**

За необхідністю знайдені об'єкти можна позначити. Зовнішні краї об'єкта визначаються по зміні кольору сигнальної лампочки **2** з жовтого на червоний. Середина металевого об'єкта визначається по висоті звукового сигналу. Позначте шукане місце олівцем на верхній і бокових зарубках **1**.

**Постійне мигання зеленим/жовтим/червоним**

Якщо сигнальна лампочка **2** мигає поперемінно зеленим, жовтим і червоним, хоча поблизу немає металевих об'єктів та проводки під напругою, вимірювальний інструмент треба відправити в майстерню.

**Технічне обслуговування і сервіс****Ручне калібрування**

Якщо сигнальна лампочка **2** світиться червоним або жовтим кольором, хоча поблизу від вимірювального інструменту немає металу, вимірювальний інструмент потребує повторного калібрування.

- Для цього увімкніть вимірювальний інструмент вимикачем **3**.
- Вийміть батарейку з увімкнутого вимірювального інструменту.
- Вимкніть вимірювальний інструмент, з якого була вийнята батарейка, вимикачем **3**.
- Знову покладіть батарейку у вимірювальний інструмент (слідкуйте за напрямленістю полюсів!).
- Тепер приберіть усі об'єкти поблизу вимірювального інструменту (включаючи наручні годинники і кільца з металів) і підніміть вимірювальний інструмент у повітря.



## 70 | Українська


- Увімкніть вимірювальний інструмент вимикачем **3** і протягом 3 с знову увімкніть його. Сигнальна лампочка **2** повільно мигає протягом 3 с червоним кольором, що свідчить про готовність до калібрування.
- Протягом 0,5 с знову увімкніть вимірювальний інструмент. Розпочинається калібрування, яке триває протягом прибл. 6 с. Сигнальна лампочка **2** швидко мигає протягом 6 с зеленим кольором, здійснюючись калібрування. Після цього інструмент знову готовий до роботи і сигнальна лампочка **2** безперервно світиться зеленим кольором.

**Вказівка:** При недотриманні послідовності вимикань і повторних вимикань калібрування не здійснюється. Сигнальна лампочка **2** продовжує світитися жовтим або червоним кольором, хоча поблизу немає металу. В цьому випадку повторіть калібрування.

## Неполадки – причини і усунення

Причина	Що робити
<b>Сигнальна лампочка <b>2</b> не світиться</b>	
Вимірювальний інструмент не увімкнений	Увімкніть вимірювальний інструмент.
Вимірювальний інструмент мимоволі вимкнувся	Вимкніть вимірювальний інструмент, а потім знову увімкніть.
Немає батарейок або батарейки встрем-лені неправильно	Встроміть батарейки. Слідкуйте за напрямленістю полюсів.
Батарейки розря-дилися або встрем-лені акумуляторні батареї	Поміняйте батарейки. Не використовуйте акумуляторні батареї.

\* З цієї причини перш, ніж свердлити, розпилювати або фрезерувати в стінах, стелях або підлозі, зважайте також і на інші джерела інформації (напр., будівельні плани).



**Причина**      **Що робити**

**Сигнальна лампочка 2 світиться жовтим або червоним кольором, хоча поблизу немає металу** (попередження про металеві об'єкти)

Температура зовнішнього середовища занадто висока/ занадто низька	Використовуйте вимірювальний інструмент лише в зазначеному температурному діапазоні 0 °C – 40 °C.
Сильний перепад температури	Зачекайте, поки вимірювальний інструмент не нагріється/не охолоне до температури зовнішнього середовища.
Автоматичне колібрування не було здійснене успішно	Здійсніть ручне калібрування.

**Сигнальна лампочка 2 світиться жовтим або червоним кольором на великій ділянці стіни** (попередження про металеві об'єкти)

Чисельні близько розташовані металеві об'єкти	Слідкуйте за висотою звукових сигналів, щоб розрізнати окремі металеві об'єкти. Занадто близько розташовані металеві об'єкти не можна локалізувати окремо.*
Металомісткі будівельні матеріали або арматурна сталь в бетоні	При металевих будівельних матеріалах (напр., ізоляційні матеріали, кашировані алюмінієм, або теплопровідні металеві листи) надійний пошук не можливий.*
Масивні металеві об'єкти поза стіною	У разі масивних металевих об'єктів (напр., радіатори опалення) надійний пошук неможливий.*
Автоматичне колібрування не було здійснене успішно	Здійсніть ручне калібрування.

\*З цієї причини перш, ніж свердлiti, розпилювати або фрезерувати в стінах, стелях або підлозi, зважайте також i на іншi джерела iнформацiї (напр., будiвельнi плани).

**72 | Українська**

<b>Причина</b>	<b>Що робити</b>
<b>Сигнальна лампочка 2 мигає червоним кольором на великій ділянці стіни (попередження про проводку під напругою)</b>	
Недостатнє заземлення стіни	Приставте вільну руку до стіни на відстані 20–30 см від вимірювального інструменту для заземлення стіни.
<b>Інструмент не знаходить проводку під напругою</b>	
Проводка не під напругою/не під типовою напругою	Подайте напругу на проводку, увімкнувши, напр., відповідний вимикач освітлення. Надійний пошук проводки із змінним струмом за межами 110–240 В, 50–60 Гц не можливий.*
Проводка знаходить-ся занадто глибоко	Глибина вимірювання залежить від будівельного матеріалу і може бути меншою за максимальну глибину вимірювання.*
Проводка прокладе-на в металевій трубі	Знайдіть за допомогою вимірювального інструменту металеву трубу.
Вимірювальний інструмент не заземлений	Міцно тримайте вимірювальний інструмент без рукавиць. Не стійте на ізольованих драбинах/лісах. Не вдягайте ізольоване взуття.
Будівельний мате-ріал, що створює екранування, або занизька/зисока вологість повітря	У разі металевих, занадто сухих або занадто вологих будівельних матеріалів (напр., у разі занизької або зависокої вологості повітря) надійний пошук неможливий.*
<b>Інструмент не знаходить металевих об'єктів</b>	
Металевий об'єкт знаходиться занадто глибоко	Глибина вимірювання залежить від будівельного матеріалу і може бути меншою за максимальну глибину вимірювання.*
Металевий об'єкт занадто малий	Глибина вимірювання залежить від об'єкту і може бути меншою за максимальну глибину вимірювання.*

\*З цієї причини перш, ніж свердлити, розпилювати або фрезерувати в стінах, стелях або підлозі, зважайте також і на інші джерела інформації (напр., будівельні плани).

Українська | 73

Причина	Що робити
---------	-----------

### **Некоординоване блимання зеленим, жовтим і червоним кольором**

Перешкоди від електричних або магнітних полів	Тримайтесь на відстані від приладів, які випромінюють сильні електричні або магнітні поля (напр., комп'ютерів, імпульсних блоків живлення).
---	---

### **Результати вимірювання не точні/не вірогідні**

Металеві об'єкти, що створюють перешкоди, в зоні датчика	Приберіть усі металеві об'єкти, що створюють перешкоди (напр., годинники, браслети, кільця тощо), із сенсорної зони. Не беріться за вимірювальний інструмент поблизу датчика.
--	---

Автоматичне колібрування не було здійснене успішно	Здійсніть ручне колібрування.
--	-------------------------------

### **Постійне мигання зеленим/жовтим/червоним, хоча поблизу немає металу або проводки під напругою.**

Вимірювальний інструмент несправний	Відправте вимірювальний інструмент в майстерню.
-------------------------------------	---

\* З цієї причини перш, ніж свердлiti, розпилювати або фрезерувати в стінах, стелях або підлозi, зважайте також i на іншi джерела iнформацiї (напр., будiвельнi плани).

### **Технiчне обслуговування i очищення**

Стирайте забруднення сухою, м'якою ганчіркою. Не використовуйте мийнi засоби i розчинники.

Щоб не впливати на вимірювання, в сенсорнiй зонi **7** на передньому i задньому боцi приладу не повинно бути наклейок або табличок, зокрема, з металu.

### **Сервiс та надання консультацiй щодо використання продукцiї**

Сервiсна майстерня вiдповiсть на запитання стосовно ремонту i технiчного обслуговування Вашого виробу. Малюнки в деталях i iнформацiю щодо запчастин можна знайти за адресою:

**www.bosch-pt.com**

**74 | Українська**

Команда співробітників Bosch з надання консультацій щодо використання продукції із задоволенням відповість на Ваші запитання стосовно нашої продукції та приладя до неї.

При всіх додаткових запитаннях та замовленні запчастин, будь ласка, зазначайте 10-значний номер для замовлення, що стоїть на паспортній таблиці продукту.

Гарантійне обслуговування і ремонт електроінструменту здійснюються відповідно до вимог і норм виготовлювача на території всіх країн лише у фірмових або авторизованих сервісних центрах фірми «Роберт Бош». ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Використання контрафактної продукції небезпечне в експлуатації і може мати негативні наслідки для здоров'я. Виготовлення і розповсюдження контрафактної продукції переслідується за Законом в адміністративному і кримінальному порядку.

**Україна**

ТОВ «Роберт Бош»

Сервісний центр електроінструментів

вул. Крайня, 1, 02660, Київ-60

Україна

Tel.: (044) 4 90 24 07 (багатоканальний)

E-Mail: pt-service.ua@bosch.com

Офіційний сайт: [www.bosch-powertools.com.ua](http://www.bosch-powertools.com.ua)

Адреса Регіональних гарантійних сервісних майстерень зазначена в Національному гарантійному талоні.

**Утилізація**

Вимірювальні прилади, приладдя і упаковку треба здавати на екологічно чисту повторну переробку.

Не викидайте вимірювальні інструменти та акумуляторні батареї/батарейки в побутове сміття!

**Лише для країн ЄС:**

Відповідно до європейської директиви 2012/19/EU та європейської директиви 2006/66/ЕС відпрацьовані вимірювальні прилади, пошкоджені або відпрацьовані акумуляторні батареї/батарейки повинні здаватися окремо і утилізуватися екологічно чистим способом.

**Можливі зміни.**

1 609 92A 26M | (29.1.16)

Bosch Power Tools

## Қазақша

Сәйкестікті растау жөніндегі ақпарат қаптаманың қосымшасында беріледі.

Өндіру күні нұсқаулықтың соңғы, мүқаба бетінде көрсетілген. Импорттаушы контакттік мәліметін орамада табу мүмкін.

### Өнімді пайдалану мерзімі

Өнімнің қызмет ету мерзімі 7 жыл. Өндірілген мерзімнен бастап (өндіру күні зауыт тақтайшасында жазылған) істептей 5 жыл сақтағаннан соң, өнімді тексеруісіз (сервистік тексеру) пайдалану үсынылмайды.

### Қызыметкер немесе пайдалануышының қателіктері мен істен шығу себептерінің тізімі

- өнім корпусынан тікелей тутін шықса, пайдаланбаңыз
- жауын -шашын кезінде сыртта (далада) пайдаланбаңыз
- корпус ішіне су кірсе құрлығыны қосуши болмаңыз

### Шекті күй белгілері

- өнім корпусының зақымдалуы

### Қызымет көрсету түрі мен жиілігі

Әр пайдаланудан соң өнімді тазалау үсынылады.

### Сақтау

- құрғақ жерде сақтау керек
- жоғары температура кезінен және күн сәулелерінің әсерінен алыс сақтау керек
- сақтау кезінде температуралың кенет ауытқуынан қорғау керек
- егер құрал жұмсақ сәмкे немесе пластик кейсте жеткізілсе оны осы вәйінде қорғағыш қабында сақтау үсынылады
- сақтау шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін MEMCT 15150 (Шарт 1) құжатын қараңыз

### Тасымалдау

- тасымалдау кезінде өнімді құлатуға және келген механикалық ықпал етуге қатаң тыйым салынады
- босату/жүктеу кезінде пакетті қысатын машинадарды пайдалануға рұқсат берілмейді.
- тасымалдау шарттары талаптарын MEMCT 15150 (5 шарт) құжатын оқыңыз.

76 | Қазақша

## Қауіпсіздік нұсқаулары



**Барлық құсқаулықтарды оқып, орындау керек.**

Өлшеу құралын осы нұсқауларға сай пайдаланбау өлшеу құралындағы кірістірлген қауіпсіздік шараларына жағымсыз әсер етеді. Осы НҰСҚАУЛЫҚТАРДЫ ТОЛЫҚ ОРЫНДАҢЫЗ.

- ▶ **Өлшеу құралын тек білікті маманға және арнаулы бөлшектермен жөндөтіңіз.** Сол арқылы өлшеу құрал қауіпсіздігін сақтайсыз.
- ▶ **Жанатын сүйиқтықтар, газдар немесе шаш жиылған жарылыс қауіп бар ортада өлшеу құралын пайдаланбаңыз.** Өлшеу құралы ұшқыш шығарып, шанды жандырып, ерт тудыруы мүмкін.
- ▶ **Өлшеу құралы технологияға байланысты ретте жұз пайыздық кепілдікті қамтамасыз етпейді.** Қауіптерді алып тастау үшін әр қабырга, тәбе немесе еденді бұрыллау, арапалау немесе фрезерлеуден алдын құрылыс жоспары, құрылыс фазасындағы фотосуреттер және т.б. ақпарат көздерін пайдаланыңыз.
- ▶ Ауаның ылғалдығы немесе электр аспалтарына жақын болу сияқты қоршаган орта әсерлері өлшеу құралының дәлдігіне әсер етуі мүмкін. Қабыргалардың сипатты мен күйі (мысалы, ылғал, метал қамтитын құрылыш заттары, тоқ еткізетін кілемдер, оқшаулау материалдары, плиткалар) және нысандардың саны, түрі, өлшемі мен күйі өлшеу нағайделеріне әсер етеді. Дәлсіздіктер, мысалы, құрылыш материалдарының (гипс, түсқағаз) жоғары ауа ылғалдылығы әсерінен дымқылдануы арқылы пайда болуы мүмкін.
- ▶ **Өлшеу кезінде жерлендірудің жеткілікті болуына көз жеткізіңіз.** Жерлендіру жеткіліксіз болса (мысалы, оқшауланған аяқ киім немесе сатыда тұру арқылы) кернеу еткізетін сымдарды анықтау мүмкін болмайды.

## Өнім және қызмет сипаттамасы

### Тағайындалу бойынша қолдану

Осы өлшеу құралы қабырға, тәбе және еденде қара метал (мысалы арматуралық болат), түсті метал (мысалы мыс құбырларды) және тоқ өткізетін сымдарды іздеуге арналған.

### Бейнеленген құрамды бөлшектер

Көрсетілген құрамастар номірі суреттер бар беттегі өлшеу құралының сипаттамасына қатысты.

- 1 Тақбалau
- 2 Сигнал шамы
- 3 Қосқыш/өшіргіш
- 4 Батарея бөлімі қақлағының құлпы
- 5 Батарея бөлімі қақлағы
- 6 Сериялық номір
- 7 Сенсор аймағы

### Техникалық мәліметтер

Сандық локатор	PMD 7
Өнім номірі	3 603 F81 100
макс. өлшеу терендігі*:	
– Қара метал	70 мм
– Түсті метал (мыс құбыр)	60 мм
– Мыс сымдар (тоқ өткізетін)**	50 мм
Калибрлеу	автоматты
Өшіру автоматақасы шамамен төмендегіден соң.	10 мин
Жұмыс температурасы	0 °C... +40 °C

\* Объекттердің материалы мен көлеміне және табанның (қабырға, тәбе, еден) материалына және күйіне байланысты

\*\* тоқ өткізбейтін сымдарда өлшеу терендігі кішірек

► **Табан күйі дұрыс болмаса, өлшеу және анықтау тереңдігі дұрыс болмайды.**

Өлшеу құралының зауыттық тақтайшадағы сериялық номірі **6** оны дұрыс анықтауға көмектеседі.

**78 | Қазақша**

<b>Сандық локатор</b>	<b>PMD 7</b>
Сақтау температурасы	- 20 °C... + 70 °C
Аяу салыстырмалы ылғалдығы	30 ... 80 %
Батареялар	3 x 1,5 В LR3 (AAA)
Пайдалану үзақтығы (алкалин-марганец батареяларды) шам.	5 с
EPTA-Procedure 01:2014 құжатына сай салмағы	0,15 кг

\* Объекттердің материалы мен көлеміне және табандың (қабырға, төбе, еден) материалына және күйіне байланысты

\*\* тоқ еткізбейтін сымдарда өлшеу терендейтін кішірек

► **Табан күйі дұрыс болмаса, өлшеу және анықтау терендейтін дұрыс болмайды.**

Өлшеу құралының зауыттық тақтайшадағы сериялық нөмірі **6** оны дұрыс анықтауға көмектеседі.

## Жинау

### Батареяларды салу/алмастыру

Өлшеу құралы жұмыс істегі үшін алкалин марганец батареясын пайдалану үсінілді.

Батарея белімінің қақпағын **5** ашу үшін құлпын **4** басып, батарея белімінің қақпағын ашыңыз. Батареяны салыңыз. Батарея бөлімінің ішіндегі суреттілгенде полюстардың дұрыс орналасуын қамтамасыз етіңіз.

- Егер үзақ уақыт пайдаланбасаңыз батареяны өлшеу құралынан алып қойыңыз. Үзақ уақыт жатқан батареяларды тот басуы және зарядын жоғалтуы мүмкін.

## Пайдалану

### Пайдалануга ендіріу

- Өлшеу құралын сыздан және тіkelей күн сәулелерінен сақтаңыз.
- Өлшеу құралына айрықша температура немесе температура тербелулері өсеп етпеуді тиіс. Оны мысалы автокөліктे үзақ уақыт қалдырмаңыз. Үлкен температура тербелулері жағдайында алды-

## Қазақша | 79

мен өлшеу құралын температурасын дұрыстап соң пайдаланыңыз.  
Айрықша температура немесе температура тербелулері кезінде  
өлшеу құралының дәлдігі төменделуі мүмкін.

**► Өлшеу құралын қатты соққыдан немесе құлаудан сақтаңыз.**

**Қосу/өшірү**

**► Өлшеу құралын қосудан алдын сенсор аймағының 7 ылғал болмауына көз жеткізіңіз.** Қажет болса, өлшеу құралын шуберекпен құргатып сұртіңіз.



Өлшеу құралын **қосу** үшін қосқыш/өшіргішті **3** төмен жылжытыңыз.

Қысқа сынақтан соң өлшеу құралы жұмыс істеуге дайын. Жұмыс істеуге дайындығын сигнал шамының **2** жануы білдіреді. Қосудан соң сигнал шамы **2** жанбаса, батареяны ауыстыру қажет.



Өлшеу құралын **өшірү** үшін қосқыш/өшіргішті **3** жоғары жылжытыңыз.

Егер шамамен 10 мин соң өлшеу орындалмаса, өлшеу құралы батерия зарядын сақтау үшін автоматты өшеді.

**Ескертпе:** Егер өлшеу құралы автоматты өшсе, қосқыш/өшіргіш **3** әлі қосулы күйде болады. Өлшеу құралын қайта қосу үшін, оны алдымен өшіріп, сосын қайта қосыңыз.

### Пайдалану түрлери

Өлшеу құралы сенсор аймағының астындағы заттарды сезеді **7**.

Сигнал шамы	Түсіндірме
<b>жасыл</b>	ешқандай зат табылмады
<b>сары</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- сенсор жаңында металды зат</li> <li>- сенсор аймағында кіші немесе терең жатқан металды зат немесе</li> <li>- қабырға сипаты себебінен сенсор зақымдануы</li> </ul>
<b>қызыл</b> және ұзақдыбыс	сенсор аймағында метал зат табылды
<b>қызыл</b> жыптылықтап тұр (жылдам) және жүріп тұрған дыбыс	тоқ өткізетін сым табылды

## 80 | Қазақша

### Метал заттарды іздеу


Қосудан соң сигнал шамы **2** жасыл жаңып тұрады.

Өлшеу құралын тексерілтін бетке қойып, шетіне жылжытыныз.

- Егер табанды метал заты табылмаса сигнал шамы **2** жасыл жаңып ешқандай сигнал дыбысы шықпайды.
- Егер өлшеу құралы метал затына жақында, алдымен сары сигнал шамы **2** жаңып, метал затына жақынданғанда қызыл ренге өзгереді. Сигнал шамы қызыл жаңында қосымша сигнал дыбысы шығып, металға жақынданған сайын дыбыс күшінеді.
- Метал объектінде сигнал шамы **2** қызыл жаңып, сигнал дыбысы максималды жоғарлықпен шығады.

### ► Сигнал шамы 2 сары болғанда да сенсор аймағы астында

**металдарды зат болуы мүмкін.** Яғни, сенсорға жақын шағын немесе үлкен тереңдікте метал заттарының болғаны не болмаса қабырға сипатының ықпал еткени.

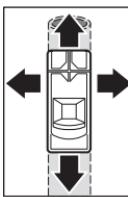

Бірінші өткізуде метал заттың орналасқан жері шамамен көрсетіледі. Егер метал заты үстінен өлшеу құралын бірнеше рет өткізе, затты нақты анықтауға болады. Бірнеше рет өткізуден соң (өлшеу құралын табандан көтөрмей) метал заттың орналасқан жері анық көрсетіледі: қызыл сигнал шамы **2** жаңып, сигнал дыбысы шықса, метал заттың сенсор аймағының астында жатқаны.

Дыбыстың күшінегін метал заттың сенсор ортасының астында жатқанының белгісі.

### Тоқ өткізетін сымдарды іздеу

Өлшеу құралы 110 В пен 240 В арасындағы тоқты өткізетін және жиілігі кең тараған стандартқа сай болатын (айнымалы тоқ 50 немесе 60 Гц) сымдарды көрсетеді. Басқа сымдар (турақты тоқ, жоғары/төмен жиілік немесе қуаттылық) және тоқ өткізбейтін сымдар сенімді түрде анықталмай, метал заттары болып көрсетіледі.

Тоқ өткізетін сымдарды әр өлшеуде автоматты ретте іздейсіз. Егер тоқ өткізетін сым табылса, сигнал шамы **2** қызыл жаңып, сигнал дыбысы жылдам шығады. Өлшеу аспабын аймақ үстінен қайта өткізіп тоқ өткізетін сым жерін нақтырақ анықтаңыз. Бірнеше өткізуден соң тоқ өткізетін сым түрган жері анық көрсетілуі мүмкін.

Тоқ өткізетін сымдар электр заттарына (мысалы электр шамы, аспаптар) ізделген сымға біріктіріліп қосылғаннан соң онай табылады.

## Қазақша | 81

Қабырғаны бұргалудан, аралаудан немесе фрезерлеуден алдын электр заттарын өшіріңіз.

**Ескертпе:** Өлшеу аспабын қолғапсыз қолмен ұстап жерге қосу мүмкіндігін қамтамасыз етіңіз. Басқыш/қаңқалардың жерге қосылуына көз жеткізіңіз. Ол үшін қабырға және еденде пластмассалық бұқтырмалары бар басқыш/қаңқаларды пайдаланбаңыз.

Оқшауландырылған аяқ күмін кименіз.

Кей жағдайларда (мысалы, метал беттер астында, өте құрғақ немесе өте ылғалды беттер артында) тоқ өткізетін сымдар сенімді түрде табылмауы ықтимал. Үлкен аймақ бетінде сигнал шамы **2** сары немесе қызыл жанса, материалы қалқан болып, электр тоғын өткізетін сымды бірден табу ықтималдылығы аз болады.

### Пайдалану нұсқаулары

Өлшеу құралын сенсор аймағында ұстамаңыз, әйтпесе өлшеу нәтижесіне әсер етеді. Осылай өлшеу әнтижелері дәл болады.

### Заттарды белгілеу

Табылған заттарды қажет болса, белгілеуге болады. Заттың сыртқы шеттерін сигнал шамының **2** сарыдан қызылға ауысынан табуға болады. Метал заттың ортасын дыбыстың күшешінен анықтауга болады. Ізделген орынды маркермен жоғарғы және бүйір таңбалau арқылы **1** белгілеу қажет.

### Жасыл/сары/қызыл ұзақ жыптылықтау

Ешқандай метал заты немесе тоқ өткізетін кабель жақын болмаса да сигнал шамы **2** кезегімен ауысып жасыл, сары және қызыл шаммен жыптылықтаса, өлшеу құралын қызмет көрсету орталығына тапсыру керек.

## Техникалық күтім және қызмет

### Қолмен калибрлеу

Өлшеу құралына жақын жерде ешқандай метал болмаса да, сигнал шамы **2** қызыл немесе сары жанса, өлшеу құралын қайта калибрлеу керек.

- Ол үшін өлшеу құралын қосқыш/өшіргішпен **3** қосыңыз.
- Батареяларды қосулы өлшеу құралынан алып қойыңыз.
- Батареясы алынған өлшеу құралын қосқыш/өшіргішпен **3** өшіріңіз.

**82 | Қазақша**

- Батареяларды өлшеу құралына қайта салыңыз (полюстарына назар аударыңыз!).
- Өлшеу құралының жанынан барлық заттарды (қол сағатын немесе метал шеңберді) алып тастап, оны ауда ұстаңыз.
- Өлшеу құралын қосқыш/өшіргішпен **3** қосып, 3 секундан соң қайта өшіріңіз. Өлшеу құралының сигнал шамы **2** 3 секунд жай ретте қызыл жаңыл калибрлеуге дайындығын көрсетеді.
- Өлшеу құралын 0,5 секундан соң қайта қосыңыз. Калибрлеу шамамен 6 секунд орындалады. Сигнал шамы **2** 6 секунд жылдам жасыл жылылышқат калибрлеу орындалады. Сонын құрал жұмыс істеуге дайын болып сигнал шамы **2** үздіксіз жасыл жаңады.

**Ескертпе:** Егер өшіру мен қайта қосу реттілігі орындалмаса калибрлеу орындалмайды. Сигнал шамы **2** метал жақын болмаса да сары немесе қызыл жаңып түр. Бұл жағдайда калибрлеуді қайталаңыз.

**Ақаулар – Себептері және шешімдері**

Себебі	Шешімі
<b>Сигнал шамы 2 жаңбай түр</b>	
Өлшеу құралы қосылмаған	Өлшеу құралын қосыңыз.
Өлшеу құралы өзі өшті	Өлшеу құралын өшіріп қайта қосыңыз.
Батарея жоқ немесе батареялар дұрыс салынбаган	Батареяларды салыңыз. Полюстарына назар аударыңыз.
Батареялар бос немесе аккумулятор салынған	Батареяларды ауыстырыңыз. Аккумулятор пайдаланбаңыз.
* Сол үшін қабырға, төбе немесе еденде бұрғылау, аралau немесе фрезамен өңдеуден алдын басқа мәлімет көздеріне де назар аударыңыз (мысалы құрылыш жоспарлары).	

## Қазақша | 83

**Себебі****Шешімі****Сигнал шамы 2 сары немесе қызыл жанып түр, жақында метал болмаса да (Метал заттар ескертпесі)**

Қоршай температурасы өте жоғары/өте төмен

Өлшеу құралын тек 0 °C – 40 °C арналықтайды.

Температуралың күрт езгеруі

Өлшеу құралы орта температурасына икемделгенше күте тұрыңыз.

Автокалибрлеу сәтсіз орындалған

Қолмен калибрлеуді орындаңыз.

**Сигнал шамы 2 қабырғада үлкен аймақта сары немесе қызыл жанып түр (метал заттар ескертүi)**

Тығыз тұрган метал заттар

Сигнал дыбысының жоғарылығына назар аударып, метал заттарын айрыңыз. Бір біріне тығыз жатқан метал заттар белек анықталмайды.\*

Бетондағы металдың құрылымындағы заттері, немесе арматуралық болат

Құрылым материалында метал болса (мысалы фольгамен оралған тежеу материалдары, ыстық өткізгіштер) оны сенімді анықтауды орындау мүмкін емес.\*

Қабырға артында массивті метал нысандар

Массивті нысандарды (мысалы, калорифер) анықтау сенімді болмайды.\*

Автокалибрлеу сәтсіз орындалған

Қолмен калибрлеуді орындаңыз.

**Сигнал шамы 2 қабырғадағы үлкен өлшеу аймагында қызыл жанып түр (Тоқ өткізетін кабель ескертпесі)**

Қабырғадағы кабель жерге дұрыс қосылған

Бос қолыңызбен өлшеу құралынан 20–30 см қашықтығында қабырғаны ұстап оны жерге қосыңыз.

\* Сол ушін қабырға, төбе немесе еденде бұрғылау, аралай немесе фрезамен өндөрдің алдын басқа мәлімет көздеріне де назар аударыңыз (мысалы құрылымдың жоспарлары).

**84 | Қазақша****Себебі****Шешімі****Тоқ еткізетін кабель табылмады**

Кабельде тоқ жоқ/әддегі емес

Тиісті шырақ өшіргішін қосып кабельде тоқ еткізіңіз. 110 – 240 В, 50 – 60 Гц аймағынан тыс болған айнымалы тоқ кабелін сенімді анықтау мүмкін болмайды.\*

Кабель ете терең жатыр

Анықтау тереңдігі құрылыс материалына байланысты болып, максималды анықтау тереңдігінен кіші болуы мүмкін.\*

Кабель жерге қосылған метал құбырында орналасқан

Өлшеу құралы арқылы метал құбырын пайдаланыңыз.

Өлшеу құралы жерге қосылмаған

Өлшеу құралын қолғапсыз қолмен ұстаңыз. Оқшауландырылған басқыштарда немесе қанқаларда түрмәңыз. Оқшауландырылған аяқ күмін кимеңіз.

Қалқалайтын құрылыш материалы немесе тым жогары/тым темен ауа ылғалдығы

Метал, тым құрғақ немесе тым дымқыл құрылыш материалында (мысалы, тым төмөн немесе тым жогары ауа ылғалдығында) анықтау сенімді болмайды.\*

**Метал зат табылмады**

Метал заты ете терең жатыр

Анықтау тереңдігі құрылыс материалына байланысты болып максималды анықтау тереңдігінен кіші болуы мүмкін.\*

Метал зат өте майда

Анықтау тереңдігі затқа байланысты болып максималды анықтау тереңдігінен кіші болуы мүмкін.\*

**Жасыл, сары, қызыл шамдардың жылдылықтауы**

Электр немесе магнит өрісін ақаулары

Күшті электр немесе магнит өрісін туыннататын аспалтардан алыс тұрыңыз (мысалы компьютер, импульстік тоқ көзі).

\* Сол ушін қабырға, тәбе немесе еденде бұрғылау, арапау немесе фрезамен өңдеуден алдын басқа мәлімет көздеріне де назар аударыңыз (мысалы құрылыш жоспарлары).

**Қазақша | 85****Себебі Шешімі****Өлшеу нәтижелері дұрыс емес/түсінікті емес**

Сенсор аймағындағы Барлық кедергі жасайтын метал заттарды кедергі жасайтын (мысалы сағат, білесік, жүзік) сенсор метал заттар аймағынан алыстаңыз. Өлшеу құралын сенсорға жақын үстамаңыз.

Автокалибрлеу сәтсіз Қолмен калибрлеуді орындаңыз.  
орындалған

**Жасыл/сары/қызыл шамдардың үзақ жыптылықтауы**  
жақында метал немесе тоқ өткізетін кабель болмаса да.

Өлшеу құралы Өлшеу құралын қызмет көрсету орталығына зақымдалған тапсырыңыз.

\* Сол ушін қабырға, тәбе немесе еденде бүрғылау, арапала немесе фрезамен өндеуден алдын басқа мөлімет көздеріне де назар аударыңыз (мысалы құрылыш жоспарлары).

**Қызмет көрсету және тазалау**

Ластанулардың құрғақ, жұмсақ шүберекпен сүртініз. Жұғыш заттарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз.

Өлшеу функциясына әсер етпеу үшін сенсор аймағында **7** өлшеу құралының алдыңғы және артқы жағында ешқандай жапсырма немесе тақталар, әсіреле ешқандай метал тақталары болмауы қажет.

**Тұтынушыға қызмет көрсету және пайдалану кеңестері**

Қызмет көрсету шеберханасы өнімді жөндеу және күту, сондай-ақ қосалқы бөлшектер туралы сұрақтарға жауап береді. Қажетті сыйзбалар мен қосалқы бөлшектер туралы ақпаратты мына мекенжайдан табасыз:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Кеңес беруші Bosch қызметкерлері өнімді пайдалану және олардың қосалқы бөлшектері туралы сұрақтарыңызға тиянақты жауап береді.

Сұрақтар қою және қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде міндетті түрдө өнімдің зауыттық тақтайшасындағы 10-санды өнім нөмірін жазыңыз.

**86 | Қазақша**

Өндіруші талаптары мен нормаларының сақталуымен электр құралын жөндеу және кепілді қызмет көрсете барлық мемлекеттер аумағында тек “Роберт Буш” фирмалық немесе авторизацияланған қызмет көрсете орталықтарында орындалады.

**ЕСКЕРТУ!** Заңсыз жолмен әкелінген өнімдерді пайдалану қауіпті, денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін. Өнімдерді заңсыз жасау және тарату әкімшілік және қылмыстық тәртіп бойынша Заңмен қудаланады.

**Қазақстан**

ЖШС “Роберт Буш”

Электр құралдарына қызмет көрсете орталығы

Алматы қаласы

Қазақстан

050050

Райымбек данғышы

Коммунальная көшесінің бүрышы, 169/1

Тел.: +7 (727) 232 37 07

Факс: +7 (727) 233 07 87

E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com

Ресми сайты: [www.bosch.kz](http://www.bosch.kz); [www.bosch-pt.kz](http://www.bosch-pt.kz)

**Қедеге жарату**

Өлшеу құралын, оның жабдықтары мен қаптамасын қоршаған ортаны қорғайтын қедеге жарату орнына тапсыру қажет.

Өлшеу құралдарын және аккумуляторларды/батареяларды үй қоқысына тастамаңыз!

**Тек қана ЕО елдері үшін:**

Еуропа 2012/19/EU ережесі бойынша жарамсыз өлшеу құралдары және Еуропа 2006/66/EC ережесі бойынша зақымдалған немесе ескі аккумулятор/батареялар бөлек жиналып, қедеге жаратылуы қажет.

**Техникалық өзгерістер енгізу құқығы сақталады.**

## Română

### Instrucțiuni privind siguranța și protecția muncii



**Toate instrucțiunile trebuie citite și respectate.**

Dacă aparatul de măsură nu se utilizează conform prezentelor instrucțiuni, dispozitivele de protecție integrate în acesta pot fi afectate. PĂSTRAȚI ÎN BUNE CONDIȚII PREZENȚELE INSTRUCȚIUNI.

- ▶ **Nu permiteți repararea aparatului de măsură decât de către personal de specialitate corespunzător calificat și numai cu piese de schimb originale.** Numai în acest mod poate fi garantată siguranța de exploatare a aparatului de măsură.
- ▶ **Nu lucrați cu aparatul de măsură în mediu cu pericol de explozie în care se află lichide, gaze sau pulberi inflamabile.** În aparatul de măsură se pot produce scânteie care să aprindă praful sau vaporii.
- ▶ **Din considerente tehnologice, aparatul de măsură nu garantează siguranță 100 %.** De aceea, pentru evitarea situațiilor periculoase, înainte de a găuri, tăia sau freza în perete, tavane sau pardoseli, consultați ale surse de informare ca planurile de construcție, fotografii din fază de construcție etc. Influențele mediului ca umiditatea aerului sau vecinătatea altor echipamente electrice pot afecta precizia aparatului de măsură. Structura și starea peretilor (de exemplu umermeală, materiale de construcție care conțin metale, tapet bun conducător electric, materiale de izolație, plăci ceramice) cât și numărul, tipul, mărimea și poziția obiectelor pot duce la rezultate de măsurare eronate. Lipsa de precizie poate fi provocată, de exemplu de umezirea materialelor de construcție (în special gipsul, tapetul), de umiditatea mai ridicată a aerului.
- Aceste influențe pot face ca lampa de semnalizare să lumineze verde, cu toate că un obiect se află în zona senzorului sau ca lampa de semnalizare să lumineze roșu, deși niciun obiect nu se află în zona senzorului.
- ▶ **Aveți grijă să aveți o împământare suficientă în timpul măsurării.** În cazul unei împământări insuficiente (de exemplu prin încălțăminte izolată sau prin suirea pe o scară), nu este posibilă detectarea conductorilor sub tensiune.

88 | Română

## Descrierea produsului și a performanțelor

### Utilizare conform destinației

Aparatul de măsură este destinat detectării metalelor feroase (de exemplu oțel beton), metalelor neferoase (de exemplu țevi de cupru) cât și conductorilor sub tensiune îngropată în perete, plafoane și pardoseli.

### Elemente componente

Numerotarea componentelor ilustrate se referă la schița de la pagina grafică.

- 1 Orificiu de marcăre
- 2 Lumină de semnalizare
- 3 Întrerupător pornit/oprit
- 4 Dispozitiv de blocare compartiment baterie
- 5 Capac compartiment baterie
- 6 Număr de serie
- 7 Sector senzor

### Date tehnice

Detector digital	PMD 7
Număr de identificare	3 603 F81 100
Adâncime maximă de detectare*:	
– Metale feroase	70 mm
– Metale neferoase (țevă de cupru)	60 mm
– Conductorii de cupru (aflați sub tensiune)**	50 mm
Calibrare	automată
Deconectare automată după aprox.	10 min
Temperatură de lucru	0 °C... + 40 °C
Temperatură de depozitare	- 20 °C... + 70 °C

\*îm funcție de materialul și mărimea obiectelor cât și de starea substratului (perete, plafoane, pardoseli)

\*\* adâncime de detectare mai mică la conductele și conductorii care nu sunt sub tensiune

► Rezultatele măsurării, anume precizia și adâncimea de detectare, pot fi influențate negativ în cazul unei stări nefavorabile a substratului.

Numărul de serie 6 de pe plăcuța indicatoare a tipului servește la identificarea aparatului dumneavoastră de măsură.

Detector digital	PMD 7
Umiditate relativă a aerului	30 ... 80 %
Baterii	3 x 1,5 V LR3 (AAA)
Durată de funcționare (baterii alcaline cu mangan) aprox.	5 h
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014	0,15 kg

\*îm funcție de materialul și mărimea obiectelor căt și de starea substratului (pereti, plafoane, pardoseli)

\*\* adâncime de detectare mai mică la conductele și conductorii care nu sunt sub tensiune

- **Rezultatele măsurării, anume precizia și adâncimea de detectare, pot fi influențate negativ în cazul unei stări nefavorabile a substratului.**

Numărul de serie **6** de pe plăcuța indicatoare a tipului servește la identificarea aparatului dumneavoastră de măsură.

## Montare

### Montarea/schimbarea bateriilor

Pentru funcționarea aparatului de măsură se recomandă utilizarea bateriilor alcaline.

Pentru deschiderea capacului compartimentului bateriei **5** apăsați dispozitivul de blocare **4** și ridicați capacul compartimentului bateriei. Introduceți bateria. Respectați polaritatea corectă conform schiței din interiorul compartimentului bateriei.

- **Extrageți bateriile din aparatul de măsură în cazul în care nu-l veți folosi un timp mai îndelungat.** În caz de depozitare mai îndelungată bateriile se pot coroda și autodescărca.

## Funcționare

### Punere în funcțiune

- **Ferîți aparatul de măsură de umezeală și de expunere directă la radiații solare.**

- **Nu expuneți aparatul de măsură unor temperaturi sau unor variații extreme de temperatură.** De ex. nu-l lăsați prea mult timp în autoturism. În cazul unor variații mai mari de temperatură lăsați mai întâi aparatul să se acomodeze înainte de a-l pune în funcțiune. Temperatu-

**90 | Română**

rile sau variațiile extreme de temperatură pot afecta precizia aparatului de măsură.

► **Evități șocurile puternice sau căderile aparatului de măsură.**

**Conectare/deconectare**

► **Înainte de conectarea aparatului de măsură asigurați-vă că zona senzorului 7 nu este umedă.** Dacă este necesar, uscați aparatul de măsură prin ștergere cu o lavetă.



Pentru **conectarea** aparatului de măsură împingeți în jos între-rupătorul Pornit/Oprit **3**.

După un scurt autotest, aparatul de măsură este gata de funcționare. Disponibilitatea pentru funcționare este semnalizată prin aprinderea lămpii de semnalizare **2**. Dacă, după conectare, lampa de semnalizare **2** nu se aprinde, trebuie să schimbați bateriile.



Pentru **deconectarea** aparatului de măsură împingeți în sus între-rupătorul Pornit/Oprit **3**.

Dacă după aproximativ 10 min. nu are loc nicio măsurare, aparatul de măsură se deconectează automat pentru menajarea bateriei.

**Indicație:** După ce aparatul de măsură s-a deconectat automat, între-rupătorul Pornit/Oprit **3** se mai află încă în poziția Pornit. Pentru a reconecta aparatul de măsură, mai întâi opriți aparatul de măsură și apoi reporniți-l.

**Moduri de funcționare**

Aparatul de măsură detectează obiecte situate sub zona senzorului **7**.

Lampă de semnalizare	Explicație
<b>verde</b>	nu a fost detectat niciun obiect
<b>galben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- obiect metalic în apropierea senzorului</li> <li>- obiect metalic mic sau adânc îngropat în zona senzorului sau</li> <li>- afectarea senzorului de starea nefavorabilă a peretelui</li> </ul>
<b>roșu</b> și semnal sonor continuu	a fost detectat un obiect metalic în zona senzorului
clipește (rapid) <b>roșu</b> și succesiune pulsatorie de sunete	a fost detectat un conductor sub tensiune


### Detectarea obiectelor metalice

După conectare, lampa de semnalizare **2** luminează verde.

Puneți aparatul de măsură pe suprafață care trebuie scanată și deplasați-l lateral.

- Dacă în substrat nu este detectat niciun obiect metalic, atunci lampa de semnalizare **2** luminează în continuare verde și nu se aude niciun semnal sonor.
- Când aparatul de măsură se apropie de un obiect metalic, lampa de semnalizare **2** luminează mai întâi galben, iar pe măsură ce aparatul se apropie mai mult de obiectul metalic, culoarea luminii emise devine roșie. Imediat ce lampa de semnalizare luminează roșu, în mod suplimentar va fi emis un semnal sonor, a cărui intensitate va crește pe măsură ce aparatul se apropie mai mult de obiectul metalic.
- Deasupra unui obiect metalic, lampa de semnalizare **2** luminează roșu și se aude un semnal sonor de intensitate maximă.

**► Și în cazul în care lampa de semnalizare **2** luminează galben, este posibil ca sub zona senzorului să se afle un obiect metalic.** Obiectele metalice mici sau îngropate adânc în substrat, aflate în apropierea senzorului, sau starea peretelui afectează rezultatul măsurării.

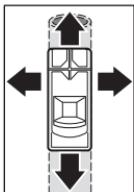

La prima parcurgere, poziția obiectului metalic este indicată numai aproximativ. Dacă se trece de mai multe ori cu aparatul pe deasupra obiectului metalic, detectarea obiectului va fi din ce în ce mai precisă. După mai multe parcurgeri (fără a ridica aparatul de măsură de pe substrat) poziția obiectului metalic poate fi indicată exact: dacă lampa de semnalizare **2** luminează roșu și se aude un semnal sonor, înseamnă că obiectul metalic se află sub zona senzorului. Când intensitatea semnalului sonor este maximă, obiectul metalic este situat sub centrul senzorului.

### Detectarea conductorilor sub tensiune

Aparatul de măsură localizează conductori aflați sub o tensiune cuprinsă între 110 V și 240 V și de o frecvență corespunzătoare standardului larg răspândit (current alternativ de 50 respectiv 60 Hz). Alți conductori (current continuu, frecvență sau tensiune mai înaltă/mai joasă) cât și conductorii care nu se află sub tensiune nu pot fi detectați fiabil, ei fiind eventual semnalizați numai ca obiecte metalice.

**92 | Română**

Căutarea conductorilor sub tensiune are loc automat, la fiecare măsurare. Dacă nu sunt detectați conductori sub tensiune, lampa de semnalizare **2** clipește roșu și se aude un semnal sonor pulsatoriu, de cadență rapidă. Deplasați în mod repetat aparatul de măsură deasupra suprafeței scanate, pentru a localiza mai precis conductorul sub tensiune. După mai multe parcurgeri a suprafeței scanate, conductorul sub tensiune poate fi semnalizat foarte precis.

Conductorii sub tensiune pot fi detectați mai ușor dacă la conductorul care trebuie localizat sunt racordați consumatorii electrici (de exemplu lămpi, echipamente electrice), iar acești consumatori sunt în funcțiune. Deconectați consumatorii electrici înainte de găuri, tăia sau freza în perete.

**Indicație:** Aveți întotdeauna grija să țineți strâns aparatul de măsură în mâini, fără mănuși, pentru a asigura o bună împământare. În plus, țineți seama de faptul că, scările/schelele trebuie să fie legate la pământ. Evitați în acest sens scările/schelele ale căror picioare de sprijin pe sol sunt prevăzute cu capace de protecție din plastic. Nu purtați încălțăminte izolantă. În anumite condiții (ca de exemplu în spatele suprafețelor de metal sau a suprafețelor foarte uscate sau cu un conținut ridicat de apă) conductorii sub tensiune nu pot fi detectați în mod sigur. Dacă, deasupra unei zone mai mari, lampa de semnalizare **2** luminează galben sau roșu, atunci înseamnă că materialul respectiv ecranează electric iar detectarea conductorilor sub tensiune nu este sigură.

### Instrucțiuni de lucru

Nu prindeți aparatul de măsură în zona senzorului pentru a nu influența măsurarea. Astfel veți obține rezultate de măsurare mai exacte.

### Marcarea obiectelor

Dacă este necesar, puteți marca obiectele detectate. Puteți localiza muchiile exterioare ale unui obiect orientându-vă după schimbarea culorii luminii emise de lampa de semnalizare **2** din galben în roșu. Puteți stabili centrul obiectului metalic prin intermediul intensității sunetului emis de aparat. Marcați locul dorit cu un creion pe reperul de marcă superior și pe cele laterale **1**.

### Clipire continuă verde/galben/roșu

Dacă lampa de semnalizare **2** clipește alternativ verde, galben și roșu, chiar atunci când în apropiere nu există niciun obiect metalic sau niciun cablu sub tensiune, aparatul de măsură trebuie trimis la service.

## Întreținere și service

### Calibrare manuală

Dacă lampa de semnalizare **2** luminează roșu sau galben, deși în apropierea aparatului de măsură nu există niciun metal, aparatul de măsură trebuie recalibrat.

- Conectați în acest scop aparatul de măsură acționând întrerupătorul Pornit/Oprit **3**.
- Extracteți o baterie din aparatul de măsură conectat.
- Deconectați aparatul de măsură acționând întrerupătorul Pornit/Oprit **3** cu bateria scoasă.
- Introduceți din nou bateriile în aparatul de măsură (respectați polaritatea!).
- Îndepărtați acum toate obiectele din apropierea aparatului de măsură (și ceasul de mână sau inelul de metal) și ridicați aparatul în aer.
- Conectați acum aparatul de măsură acționând întrerupătorul Pornit/Oprit **3** și după 3 secunde deconectați-l din nou. Lampa de semnalizare **2** a aparatului de măsură clipește roșu în cadență lentă în intervalul celor 3 secunde, indicând disponibilitatea pentru calibrare.
- După 0,5 secunde reconectați aparatul de măsură. Calibrarea este declanșată și durează aproximativ 6 secunde. Lampa de semnalizare **2** clipește verde în cadență rapidă timp de 6 secunde, se efectuează calibrarea. După aceasta aparatul de măsură este din nou gata de funcționare iar lampa de semnalizare **2** luminează continuu verde.

**Indicație:** Dacă nu se respectă succesiunea dintre deconectare și reconectare, calibrarea nu va avea loc. Lampa de semnalizare **2** va lumina în continuare galben sau roșu, cu toate că în apropiere nu există niciun obiect metalic. Repetați în acest caz procedura de calibrare.

## 94 | Română

**Defecțiuni – cauze și remedieri**

Cauză	Remediere
<b>Lampa de semnalizare 2 nu luminează</b>	
Aparatul de măsură nu este conectat	Conectați aparatul de măsură.
Aparatul de măsură s-a deconectat de la sine	Oprîți și reporniți aparatul de măsură.
Bateriile nu au fost introduse deloc sau au fost introduse greșit	Introduceți bateriile. Respectați polaritatea.
Bateriile sunt descărcate sau au fost introduse după acumulatori	Schimbați bateriile. Nu folosiți acumulatori.
<b>Lampa de semnalizare 2 luminează galben sau roșu, cu toate că în apropiere nu există niciun obiect metalic</b> (avertizare referitoare la obiecte metalice)	
Temperatura ambientă prea ridicată/ prea scăzută	Folosiți aparatul de măsură numai în intervalul specificat al temperaturilor 0 °C – 40 °C.
Variatie puternică de temperatură	Așteptați până când aparatul de măsură s-a acordat cu temperatura ambientă.
Autocalibrare eşuată	Efectuați o calibrare manuală.

\* De aceea, înainte de a găuri, tăia sau freza în perete, plafoane sau pardoseli, aveți în vedere și alte surse de informare (de exemplu planuri de construcție).

Cauză	Remediere
<b>Lampa de semnalizare 2 luminează galben sau roșu la parcuregerea unui domeniu mare de măsurare pe perete</b> (avertizare referitoare la obiecte metalice)	
Multe obiecte metale- lice, foarte apropiate între ele	Făți atenție la intensitatea semnalului sonor, pen- tru a distinge între diferitele obiecte metalice. Obiectele metalice prea apropiate între ele nu pot fi detectate separat.*
Materiale de construc- ție care conțin metale sau oțel de armare în beton	În cazul materialelor de construcții metalice (de exemplu materiale de izolație cașerate cu folie de aluminiu, tablă termoconductoare) nu este posibilă o detectare fiabilă.*
Obiecte metalice masive aflate în spa- tele peretelui	În cazul obiectelor metalice masive (de exemplu radiatoare) nu este posibilă o detectare sigură.*
Autocalibrare eșuată	Efectuați o calibrare manuală.
<b>Lampa de semnalizare 2 clipește roșu la parcurgerea unui domeniu mare de măsurare pe perete</b> (avertizare referitoare la cablu sub tensiune)	
Împământare insufici- entă a peretelui	Atingeți cu mâna liberă peretele la o distanță de 20–30 cm de aparatul de măsură pentru a lega la pământ peretele.

\* De aceea, înainte de a găuri, tăia sau freza în pereti, plafoane sau pardoseli, aveți în vedere și alte surse de informare (de exemplu planuri de construcție).

**96 | Română**

<b>Cauză</b>	<b>Remediere</b>
<b>Nu este detectat cablul sub tensiune</b>	
Nu există tensiune/tensiune netipică în cablu	Puneți cablul sub tensiune, de exemplu acționând comutatorul de lumină aferent. Detectarea fiabilă a cablurilor conductoare de curent alternativ în afara intervalului 110–240 V, 50–60 Hz nu este posibilă.*
Cablul este situat prea adânc	Adâncimea de detectare depinde de materialul de construcție respectiv și poate fi mai mică decât adâncimea maximă de detectare.*
Cabul este protejat în tub metalic cu împărțirea măntare	Folosiți aparatul de măsură pentru a localiza tubul metalic.
Aparatul de măsură nu este legat la pământ	Tineți strâns aparatul de măsură cu mâinile fără mănuși. Nu staționați pe scări sau schele izolante. Nu purtați încălțăminte izolantă.
Material de construcție care ecranează sau o umiditate prea scăzută/ridicată a aerului	În cazul materialelor de construcție metalice, prea uscate sau prea umede (de exemplu în cazul unei umidități prea scăzute sau prea ridicate a aerului) nu este posibilă o detectare fiabilă.*
<b>Obiectul metalic nu a fost detectat</b>	
Obiectul metalic este situat prea adânc	Adâncimea de detectare depinde de materialul de construcție respectiv și poate fi mai mică decât adâncimea maximă de detectare.*
Obiectul metalic este prea mic	Adâncimea de detectare depinde de obiectul respectiv și poate fi mai mică decât adâncimea maximă de detectare.*
<b>Clipire necoordonată în culorile verde, galben, roșu</b>	
Perturbare cauzată de câmpuri electrice sau magnetice	Păstrați distanța față de aparatelor care generă câmpuri electrice sau magnetice puternice (de exemplu computere, alimentatoare).

\* De aceea, înainte de a găuri, tăia sau freza în pereti, plafonare sau pardoseli, aveți în vedere și alte surse de informare (de exemplu planuri de construcție).

Cauză	Remediere
<b>Rezultate de măsurare imprecise/neplauzibile</b>	
Obiecte metalice perturbatoare în zona senzorului	Îndepărtați toate obiectele metalice perturbatoare (de exemplu, ceas, brățară, inel etc.) din zona senzorului. Nu atingeți aparatul în zona senzorului.
Autocalibrare eşuată	Efectuați o calibrare manuală.
<b>Clipire continuă verde/galben/roșu,</b> cu toate că în aproiere nu există niciun meal sau niciun cablu sub tensiune.	
Aparat de măsură defect	Trimiteți aparatul de măsură la service.

\* De aceea, înainte de a găuri, tăia sau freza în pereți, plafonare sau pardoseli, aveți în vedere și alte surse de informare (de exemplu planuri de construcție).

## Întreținere și curățare

Ștergeți impuritățile cu o lavetă uscată, moale. Nu folosiți detergenți sau solvenți.

Pentru a nu influența funcția de măsurare, în zona senzorului **7** pe partera anterioară și posterioară a aparatului de măsură, nu este permisă aplicarea de etichete sau plăcuțe indicatoare, în special cele de metal.

## Asistență clienți și consultanță privind utilizarea

Serviciul de asistență clienți vă răspunde la întrebări privind repararea și întreținerea produsului dumneavoastră cât și piesele de schimb. Găsiți desenele de ansamblu și informații privind piesele de schimb și la:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Echipa de consultanță Bosch vă răspunde cu placere la întrebări privind produsele noastre și accesorile acestora.

În caz de reclamații și comenzi de piese de schimb vă rugăm să indicați neapărat numărul de identificare compus din 10 cifre, conform plăcuței indicatoare a tipului produsului.

## 98 | Български

### România

Robert Bosch SRL  
Centru de service Bosch  
Str. Horia Măcelariu Nr. 30 – 34  
013937 Bucureşti  
Tel. service scule electrice: (021) 4057540  
Fax: (021) 4057566  
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com  
Tel. consultanță clienti: (021) 4057500  
Fax: (021) 2331313  
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com  
[www.bosch-romania.ro](http://www.bosch-romania.ro)

### Eliminare

Aparatele de măsură, accesorii și ambalajele trebuie direcționate către o stație de revalorificare ecologică.

Nu aruncați aparatele de măsură și acumulatorii/bateriile în gunoiul menajer!

### Numai pentru ţările UE:



Conform Directivei Europene 2012/19/UE aparatele de măsură scoase din uz și, conform Directivei Europene 2006/66/CE, acumulatorii/bateriile defecte sau consumate trebuie colectate separat și dirijate către o stație de reciclare ecologică.

Sub rezerva modificărilor.

## Български

### Указания за безопасна работа



Прочетете и спазвайте всички указания. Ако измервателният уред не бъде ползван съобразно указанията по-долу, могат да бъдат повредени вградените в него предпазни елементи. СЪХРАНЯВАЙТЕ ТЕЗИ УКАЗАНИЯ НА СИГУРНО МЯСТО.

Български | 99

- ▶ **Допускайте измервателният уред да бъде ремонтиран само от квалифицирани техники и само с използване на оригинални резервни части.** С това се гарантира запазването на функциите, осигуряващи безопасността на измервателния уред.
- ▶ **Не работете с измервателния уред в среда с повищена опасност от експлозии, в която има леснозапалими течности, газове или прахове.** В измервателния уред могат да възникнат искри, които да възпламенят праха или парите.
- ▶ **Поради принципа на действие измервателният уред не може да гарантира стопроцентна сигурност.** Поради това, за да изключите опасности, винаги преди пробиване, рязане или фрезоване на стени, тавани и подове проверявайте и по други пътища, напр. чрез строителни чертежки, снимки от различни строителни етапи и др.п. Влиянията от околната среда, напр. влажност на въздуха или близост до други електрически уреди, могат да влошат точността на измерване на уреда. Структурата и състоянието на стените (напр. влажност, съдържащи метал строителни материали, токопроводящи тапети, изолационни материали, плочки), както и боят, видът, големината и положението на обектите могат да направят резултатите от измерването невалидни. Неточности могат да бъдат предизвикани напр. вследствие на овлажняването на строителни материали (преди всичко гипс, тапети) вследствие на висока околнна влажност. Тези влияния биха могли да направят така, че сигналната лампа да свети зелено, въпреки че в зоната на сензора се намира обект или че сигналната лампа да свети червено, въпреки че в зоната на сензора няма обект.
- ▶ **По време на измерването внимавайте за достатъчно добро заземяване.** При недостатъчно заземяване (напр. вследствие на изолиращи обувки или ако сте на дървена стълба) откриването на проводници под напрежение не е възможно.

## Описание на продукта и възможностите му

### Предназначение на уреда

Измервателният уред е предназначен за откриване на черни метали (напр. арматурно желязо), цветни метали (напр. медни тръби), както и проводници под напрежение, скрити в стени, тавани и подове.

**100 | Български****Изобразени елементи**

Номерирането на елементите се отнася до изображението на измервателят уред на страницата с фигури.

- 1** Надрез за помощна маркировка
- 2** Светлинен индикатор
- 3** Пусков прекъсвач
- 4** Бутон за застопоряване на капака на гнездото за батерии
- 5** Капак на гнездото за батерии
- 6** Сериен номер
- 7** Сензорна зона

**Технически данни**

Уред за откриване на метал и дърво	PMD 7
Каталожен номер	3 603 F81 100
макс. дълбочина на сканиране*:	
- черни метали	70 mm
- цветни метали (медна тръба)	60 mm
- медни сплави (под електрическо напрежение)**	50 mm
Калибриране	автоматично
Автоматично изключване след прибл.	10 min
Работен температурен диапазон	0 °C ... + 40 °C
Температурен диапазон за съхраняване	- 20 °C ... + 70 °C
Относителна влажност	30 ... 80 %
Батерии	3 x 1,5 V LR3 (AAA)
Продължителност на работа (алкално-манганови батерии), прибл.	5 h
Маса съгласно EPTA-Procedure 01:2014	0,15 kg

\* в зависимост от материала и големината на обекта, както и материала и състоянието на основата (стена, таван, под)

\*\* по-малка дълбочина на откриване при проводници без напрежение

► При неблагоприятна структура на основата резултатът от измерването може и да е по-лош по отношение на точност и дълбочина на откриване.

За еднозначното идентифициране на Вашия измервателен уред служи серийният номер **6** на табелката му.

1 609 92A 26M | (29.1.16)

Bosch Power Tools

## Монтиране

### Поставяне/смяна на батерии

За захранване на измервателния уред се препоръчва използването на алкално-манганови батерии.

За отваряне на капака на гнездото за батерии **5** натиснете бутона **4** и отворете капака нагоре. Поставете батерии. При това внимавайте полярността им да е правилна, както е показано на изображението от вътрешната страна на капака.

- ▶ **Ако продължително време няма да използвате уреда, изваждайте батерите от него.** При продължително съхраняване батерите могат да протекат и да се саморазредят.

## Работа с уреда

### Пускане в експлоатация

- ▶ **Предпазвайте измервателния прибор от овлажняване и директно попадане на слънчеви лъчи.**
- ▶ **Не излагайте измервателния уред на екстремни температури или резки температурни промени.** Напр. не го оставяйте продължително време в автомобил. При големи температурни разлики оставяйте измервателният уред да се темперира, преди да го включите. При екстремни температури или големи температурни разлики точността на измервателния уред може да се влоши.
- ▶ **Избягвайте силни удари върху измервателния уред; внимавайте да не го изпускате.**

### Включване и изключване

- ▶ **Преди включване на измервателния уред се уверете, че сензорната зона **7** не е влажна.** При необходимост подсушете уреда с мека кърпа.



За **Включване** на измервателния уред преместете пусковия прекъсвач **3** надолу.

След кратък автоматичен тест измервателният уред е готов за работа. Готовността за работа се сигнализира чрез светване на сигналната лампа **2**. Ако след включване сигналната лампа **2** не светва, трябва да замените батерии.

**102 | Български**

За **Изключване** на измервателния уред преместете пусковия прекъсвач **3** нагоре.

Ако в продължение на прибл. 10 min не бъде извършено измерване, измервателният уред се изключва автоматично за предпазване на батерията.

**Упътване:** Ако измервателният уред се е изключил автоматично, пусковият прекъсвач **3** се намира в позиция „включено“. За да включите измервателният уред, първо го изключете и след това го включете отново.

### Режими на работа

Уредът открива обекти, намиращи се под сензорната зона **7**.

Сигнална лампа	Обяснение
<b>зелено</b>	не е намерен обект
<b>жълто</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- метален обект в близост до сензора</li> <li>- малък или намиращ се надълбоко обект в зоната на сензора</li> <li>- възпрепятстване на сензора вследствие на неблагоприятна структура на стената</li> </ul>
<b>червено</b> и непрекъснат звуков сигнал	открит е метален обект в зоната на сензора
мигащо <b>червено</b> и пулсиращ звуков сигнал	открити са проводници под напрежение

### Откриване на метални обекти

След включване светлинният индикатор **2** свети със зелена светлина.


Допрете измервателния уред до изследваната повърхност и го премествайте странично.

- Когато в основата не може да бъде открит метален обект, сигналната лампа **2** продължава да свети със зелена светлина и не се чува звукова сигнализация.
- Когато измервателният уред приближи метален обект, първоначално сигналната лампа **2** светва с жълта светлина, която с приближаване до обекта преминава в червена. Когато сигналната лампа светне с червена светлина, се чува звуков сигнал, който при намиране на разстоянието до обекта става по-висок.

## Български | 103

- Над металния обект сигналната лампа **2** свети с червена светлина и звуковият сигнал е с максимална височина.

► **Също при жълта светлина на сигналната лампа **2** в зоната под сензора може да се намира метален обект.** В близост до сензора се намират малки или по-дълбоко разположени обекти или структурата на стената влошава резултата от измерването.

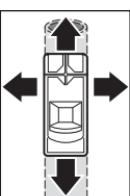

При първото преминаване позицията на металния обект се показва само грубо. Когато преминете с измервателния уред многократно над металния обект, разпознаването му става все по-точно. След многократно преминаване над обекта (без да повдигате измервателния уред от основата) позицията на металния обект може да бъде определена точно: когато сигналната лампа **2** свети с червена светлина и се чува звуков сигнал, металният обект се намира в зоната на сензора. В позицията, в която звуковият сигнал е най-висок, металният обект се намира под средата на сензора.

#### Откриване на проводници под напрежение

Измервателният уред различава проводници, които са под напрежение между 110 V и 240 V и чиято честота съответства на широко разпространените стандарти (променлив ток с честота 50 Hz или 60 Hz). Проводници с други параметри на тока (прав ток, по-висока/по-ниска честота или напрежение), както и проводници, които не са под напрежение не могат да бъдат откривани с достатъчна надеждност, като в някои случаи те се изобразяват като метални обекти.

Търсенето на проводници под напрежение се извършва автоматично при всяко измерване. Ако бъде открит проводник под напрежение, сигналната лампа **2** светва с червена светлина и се чува пулсиращ звуков сигнал с бърза последователност. За да локализирате по-точно проводника под напрежение, преминавайте неколкократно с измервателния уред върху него. След неколкократно преминаване позицията на проводника под напрежение може да бъде определена много точно.

Проводници под напрежение могат да бъдат откривани по-лесно, ако към тях бъдат включени консуматори (напр. лампи или уреди). Преди да започнете да пробивате, режете или фрезувате стената, изключете консуматората.



## 104 | Български

**Упътване:** За да осигурявате добро заземяване на уреда, винаги го дръжте здраво, без да използвате ръкавици. Освен това имайте предвид, че евентуално ползвани стълби/скелета трябва да бъдат заземени. Затова избегвайте стълби/скелета, чито крака са с поставени пластмасови или гумени капачки. Не носете обувки с изолиращи подметки.

При определени обстоятелства (напр. зад метални повърхности, зад много сухи или много влажни повърхности) проводници под напрежение не могат да бъдат откривани надеждно. Ако сигналната лампа **2** свети червено или жълто върху голяма площ, материалът покрива електрически и откриването на проводници под напрежение не е надеждно.

### Указания за работа

Не дръжте измервателния уред в зоната на сензора, за да не влияете върху резултатите от измерването. Така ще постигнете по-точни измервания.

### Маркиране на обекти

При необходимост можете да маркирате мястото на открити обекти. Можете да определите външните ръбове на открит обект чрез смяната на цвета на сигналната лампа **2** от жълто на червено. Центъра на металния обект можете да определите въз основа на височината на звуковия сигнал. Маркирайте определеното място с молив, като използвате надрезите за маркиране **1** горе и встрани.

### Непрекъснато мигане зелено/жълто/червено

Ако сигналната лампа **2** мига последователно със зелена, жълта и червена светлина, когато в близост няма метален обект или проводник под напрежение, измервателният уред трябва да бъде предаден за ремонт в оторизиран сервис.



## Поддържане и сервис

### Ръчно калибиране

Ако сигналната лампа **2** свети с жълта или червена светлина, въпреки че в близост няма метал, измервателният уред трябва да бъде калибриран отново.

- За целта първо включете измервателния уред с пусковия прекъсвач **3**.
- Извадете батерията от включения измервателен уред.
- Докато батерията е извадена, изключете пусковия прекъсвач **3** на измервателния уред.
- Отново поставете батерията в уреда (внимавайте за полярността ѝ!).
- След това премахнете всички намиращи се наблизо метални предмети (включително ръчни часовници и метални пръстени), повдигнете и задръжте измервателния уред във въздуха.
- Включете измервателния уред с пусковия прекъсвач **3** за до 3 секунди и след това го изключете. През трите секунди, в които е включен, сигналната лампа **2** на измервателния уред мига бавно с червена светлина, с което указва готовността му за калибиране.
- В рамките на 0,5 секунди включете измервателния уред отново. Стартира се калибиране, което продължава прибл. 6 секунди. През 6 секунди, в които се извършва калибирането, сигналната лампа **2** мига бързо със зелена светлина. След това измервателният уред е готов за работа и сигналната лампа **2** започва да свети с непрекъсната зелена светлина.

**Упътване:** Ако последователността на изключване и включване не бъде спазена, не се извършва калибиране. Сигналната лампа **2** продължава да свети с жълта или червена светлина, въпреки че в близост няма метален обект. В такъв случай повторете процедурата за калибиране.

**106 | Български****Грешки – причини за възникване и начини за отстраняването им**

<b>Причина</b>	<b>Отстраняване</b>
<b>Сигналната лампа 2 не свети</b>	
Измервателният уред не е включен	Включете измервателния уред.
Измервателният уред се е изключил автоматично	Изключете и включете отново измервателния уред.
Няма поставени батерии или батерийните са поставени неправилно	Поставете батерии. Внимавайте за поляризацията на батерийните.
Батерийните за изхабени или са поставени акумулаторни батерии	Заменете батерийните. Не използвайте акумулаторни батерии.
<b>Сигналната лампа 2 свети с жълта или червена светлина, въпреки че в близост няма метал</b> (предупреждение за метални предмети)	
Околната температура е твърде висока или твърде ниска	Използвайте измервателния уред само в посочения температурен интервал от 0 °C–40 °C.
Рязка промяна на температурата	Изчакайте, докато измервателният уред се темперира.
Необходимо е калибриране	Изпълнете ръчно калибриране.
* Затова преди пробиване, рязане или фрезоване в стени, тавани или подове потърсете информация и от други източници (напр. строителни чертежи).	

Български | 107

Причина	Отстраняване
<b>Сигналната лампа 2 свети с жълта или червена светлина в голяма зона от стената</b> (предупреждение за метални предмети)	
Много близко разположение метални обекти	За да различите отделните метални обекти, обърнете внимание на височината на звуковия сигнал. Метални обекти, които са твърде наблизо един до друг, не могат да бъдат детектирани поотделно.*
Съдържащи метали строителни материали или арматурно железо в бетон	При метални строителни елементи (напр. каширани с алуминиево фолио изолационни плоскости, пренасящи топлина метални листове) не е възможно надеждно откриване на обекти.*
Големи метални обекти от задната страна на стената	При наличие на массивни метални обекти (напр. отоплителни тела) откриването на обекти не е надеждно.*
Необходимо е калибриране	Изпълнете ръчно калибриране.
<b>Сигналната лампа 2 свети с жълта или червена светлина в голяма зона от стената</b> (предупреждение за проводници под напрежение)	
Недостатъчно добро заземяване на стената	За да заземите стената, я допрете пътно с ръка на разстояние прибл. 20 – 30 cm от измервателния уред.

\* Затова преди пробиване, рязане или фрезоване в стени, тавани или подове потърсете информация и от други източници (напр. строителни чертежи).

**108 | Български**

<b>Причина</b>	<b>Отстраняване</b>
<b>Не се открива проводник под напрежение</b>	
Проводникът не е под напрежение или напрежението е нетипично	Подайте напрежение на кабела, напр. като включите ключ за осветление. Откриването на проводници с променливо напрежение извън диапазона 110 – 240 V, 50 – 60 Hz не е надеждно.*
Кабелът е разположен твърде надълбоко	Дълбочината на откриване зависи от строителния материал и може да бъде по-малка от посочената максимална дълбочина на откриване.*
Кабелът преминава през заземена метална тръба	Използвайте измервателния уред за локализиране на металната тръба.
Измервателният уред не е заземен	Захванете здраво измервателния уред без ръкавици. Не стойте върху изолирани стълби или скелета. Не работете с обувки с изолираща подметка.
Екраниращ строителен материал или твърде ниска/твърде висока влажност	При метални, твърде сухи или твърде влажни строителни материали (напр. при твърде ниска или твърде висока окончна влажност) откриването на обекти не е надеждно.*
<b>Не се открива метален обект</b>	
Металният обект е твърде надълбоко	Дълбочината на откриване зависи от строителния материал и може да бъде по-малка от посочената максимална дълбочина на откриване.*
Металният обект е твърде малък	Дълбочината на откриване зависи от обекта и може да бъде по-малка от посочената максимална дълбочина на откриване.*
<b>Некоординирано мигане със зелена, жълта и червена светлина</b>	
Смущение от електрически или магнитни полета	Дръжте на разстояние уреди, излъчващи силни електрически или магнитни полета (напр. компютри, контактори).
* Затова преди пробиване, рязане или фрезоване в стени, тавани или подове попърсете информация и от други източници (напр. строителни чертежи).	

Български | 109

Причина	Отстраняване
---------	--------------

**Резултатите от измерването са неточни/ненадеждни**

Наличие на пречести метални обекти в зоната на сензора Отстранете от зоната в близост до сензора смущаващи измерването метални обекти (напр. ръчни часовници, гривни, пръстени и т.н.). Не дръжте измервателния уред в близост до сензора.

Необходимо е калибриране Изпълнете ръчно калибриране.

**Непрекъснато мигане зелено/жълто/червено,**  
въпреки че в близост няма метал или проводник под напрежение.

Измервателният уред е повреден Изпратете го за ремонт в оторизиран сервиз.

\* Затова преди пробиване, рязане или фрезоване в стени, тавани или подове потърсете информация и от други източници (напр. строителни чертежи).

**Поддържане и почистване**

Избръсвайте замърсявания със суха мека кърпа. Не използвайте почистващи препаратори или разтворители.

За да не повлияете на способността за измерване на уреда, в сензорната зона 7, на предната страна и на гърба на уреда не трябва да се за качат фирмени табелки, особено табелки от метал.

**Сервиз и технически съвети**

Отговори на въпросите си относно ремонта и поддръжката на Вашия продукт можете да получите от нашия сервизен отдел. Монтажни чертежи и информация за резервни части можете да намерите също на адрес:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Екипът на Bosch за технически съвети и приложения ще отговори с удоволствие на въпросите Ви относно нашите продукти и допълнителни приспособления за тях.

Моля, при въпроси и при поръчване на резервни части винаги посочвайте 10-цифренния каталожен номер, изписан на табелката на уреда.



## 110 | Македонски

### Роберт Бош ЕООД – България

Бош Сервиз Център  
Гаранционни и извънгаранционни ремонти  
бул. Черни връх 51-Б  
FPI Бизнес център 1407  
1907 София  
Тел.: (02) 9601061  
Тел.: (02) 9601079  
Факс: (02) 9625302  
[www.bosch.bg](http://www.bosch.bg)

### Бракуване

Измервателния уред, допълнителните приспособления и опаковките трябва да бъдат подложени на екологична преработка за усвояване на съдържащите се в тях суровини.

Не изхвърляйте измервателни уреди и акумулаторни батерии/батерии при битовите отпадъци!

### Само за страни от ЕС:



Съгласно Европейска директива 2012/19/EC измервателни уреди и съгласно Европейска директива 2006/66/EО акумулаторни или обикновени батерии, които не могат да се използват повече, трябва да се събират отделно и да бъдат подлагани на подходяща преработка за оползотворяване на съдържащите се в тях суровини.

Правата за изменения запазени.

## Македонски

### Безбедносни напомени



**Сите упатства трябва да се прочитаат и да се внимава на нив.** Доколку мерниот алат не се употребува според постојните упатства, можно е да се нарушаат интегрираните предупредуваща за защита на мерниот алат. ДОБРО ЧУВАЙТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА.



- ▶ **Мерниот уред смее да се поправа само од страна на квалификуван стручен персонал со оригинални резервни делови.** Само на тој начин ќе бидете сигурни во безбедноста на мерниот уред.
- ▶ **Не работете со мерниот уред во околина каде постои опасност од експлозија, каде има запаливи течности, гас или прашина.** Мерниот уред создава искри, кои може да ја запалат правта или пареата.
- ▶ **Поради технички услови, мерниот уред не може да гарантира стопроцентна сигурност.** За да ги избегнете опасностите, пред секое дупчење, сечење со пила или глодanje во сидови, плафони или подови, обезбедете и друг извор на информации како на пр. градежни планови, фотографии од градежната фаза итн. Влијанијата на околината, како влагата на воздухот или близината со други електрични уреди може да ја попречат точноста на мерниот уред. Составот и состојбата на сидот (на пр. влага, градежни материјали што содржат метал, спроводливи тапети, изолација, плочки) како и бројот, видот, големината и положбата на објектите може да влијаат на резултатите од мерењето. При висока влажност на воздухот може да бидат предизвиканы неточности, на пр. со навлажнување на градежните материјали (пред се гипс, тапети).
- ▶ Овие влијанија може да направат сигналната светилка да светне зелено, иако има објект кој се наоѓа во полето на сензорот, или пак, сигналната светилка да светне црвено, иако нема објект кој се наоѓа во полето на сензорот.
- ▶ **Внимавајте да има доволно заземување при мерењето.** При недоволно заземување (на пр. со изолирани обувки или стоење на кабел) не е можна локализација на струјните кабли.

## Опис на производот и моќноста

### Употреба со соодветна намена

Мерниот уред е наменет за барање на железни метали (на пр. армиран челик), нежелезни метали (на пр. цевки од бакар) како и струјни кабли во сидови, плафони и подови.

112 | Македонски

### Илустрација на компоненти

Нумерирањето на сликите со компоненти се однесува на приказот на мерните апарати на графичката страница.

- 1 Помош со ознаки
- 2 Сигнални светла
- 3 Прекинувач за вклучување/исклучување
- 4 Фиксирање на поклопецот на преградата за батерија
- 5 Поклопец на преградата за батеријата
- 6 Сериски број
- 7 Поле на сензор

### Технички податоци

Дигитален детектор	PMD 7
Број на дел/артикл	3 603 F81 100
макс. регистрирање на длабочина*:	
- Железни метали	70 мм
- Нежелезни метали (бакарна цевка)	60 мм
- Бакарни кабли (спроводници)**	50 мм
Калибрација	автоматска
Автоматика за исклучување по околу	10 мин
Температура при работа	0 °C... + 40 °C
Температура при складирање	- 20 °C... + 70 °C
Релативна влажност на воздухот	30 ... 80 %
Батерии	3 x 1,5 V LR3 (AAA)
Времетраење (алкално-манганска батерија) околу.	5 ч
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014	0,15 кг

\* во зависност од материјалот и големината на објектот како и материјалот и состојбата на подлогата (сидови, плафони, подови)

\*\* помала длабочина на регистрација кај кабли кои не спроведуваат струја

- Резултатот од мерењето може да биде полош во поглед на точноста и регистрирањето на длабчината доколку својствата на подлогата се неповољни.

Серискиот број 6 на спецификационата плочка служи за јасна идентификација на вашиот мерен уред.

1 609 92A 26M | (29.1.16)

Bosch Power Tools

## Монтажа

### Ставање/менување на батерији

За работа на мерниот уред, се препорачува користење на алкално-мангански батерији.

За отворање на поклопецот на преградата за батерији **5** притиснете на блокадата **4** и отворете го поклопецот на преградата за батерији.

Ставете ги батериите. Притоа внимавајте на правилната позиција на половите на батериите во зависност од приказот на внатрешната страна од преградата за батерији.

**► Доколку не сте го користеле мерниот уред повеќе време, извадете ги батериите.** Доколку се подолго време складирани, батериите може да кородираат и да се испразнат.

## Употреба

### Ставање во употреба

**► Заштитете го мерниот уред од влага и директно изложување на сончеви зраци.**

**► Не го изложувајте мерниот уред на екстремни температури или осцилации во температурата.** Напр. не го оставајте долго време во автомобилот. При големи осцилации во температурата, оставете го мерниот уред најпрво да се аклиматизира, пред да го ставите во употреба. При екстремни температури или осцилации во температурата, прецизноста на мерниот уред може да се наруши.

**► Избегнувајте ги ударите и превртувањата на мерниот уред.**

### Вклучување/исклучување

**► Пред вклучување на мерниот уред, проверете, дали полето на сензорот **7** е влажно.** Доколку е влажно, исушете го мерниот уред со крпа.



За Вклучување на мерниот уред притиснете на прекинувачот за вклучување/исклучување **3** надолу.

По краткиот тест, мерниот уред е спремен за работа. Подготвеноста за ставање во употреба ќе биде прикажана со светење на сигналните светла **2**. Доколку по вклучувањето, сигналните светла **2** не светат, мора да го продолжите рокот на батериите.



## 114 | Македонски



За **Исклучување** на мерниот уред притиснете на прекинувачот за вклучување/исклучување **3** надолу.

Доколку по околу 10 мин, не се изврши мерење, мерниот уред автоматски се исклучува заради нега на батериите.

**Напомена:** Доколку мерниот уред автоматски се исклучил, прекинувачот за вклучување/исклучување **3** сè уште се наоѓа во позија Вклучено. За повторно да се вклучи мерниот уред, прво исклучете го и потоа повторно вклучете го.

### Видови употреба

Мерниот уред детектира објекти во границите на полето на сензорот **7**.

Сигнални светла	Објаснување
<b>зелено</b>	не е пронајден објект
<b>жолто</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- метален објект во близина на сензорот</li><li>- мал или метален објект што е длабоко поставен во полето на сензорот или</li><li>- пречки на сензорот поради неполовни својства на сидот</li></ul>
<b>црвено</b> и непрекинат тон	пранајден е метален објект во полето на сензорот
<b>црвено</b> трепкаво (брзо) и пулсирачки тон	пранајден е струен кабел

### Барање на метални објекти

По вклучувањето, сигналните светла **2** светат зелено.

Поставете го мерниот уред на површината која треба да се провери и движете го странично.


- Доколку во внатрешноста нема метален објект, сигналните светла **2** светат зелено и не се слуша сигнален тон.
- Доколку мерниот уред се приближува кон метален објект, сигналните светла **2** светат жолто и со доближувањето до металниот објект преминуваат во црвено светло. Веднаш штом сигналните светла засветат со црвена боја, дополнително се слуша сигнален тон, а со приближувањето до металниот објект се засилува јачината на тонот.



## Македонски | 115

- Над метален објект сигналните светла **2** светат црвено и се слуша сигнален тон со максимална јачина на звукот.

**► Исто така, при жолто светло 2 може да постои метален објект под полето на сензорот.** Малите или металните објекти што се длабоко поставени се наоѓаат во близина на сензорот, или својствата на сидот го нарушуваат мерниот резултат.

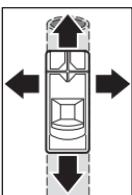

При првото преминување со уредот, грубо се прикажува позицијата на металниот објект. Доколку поминете повеќе пати со мерниот уред преку металниот објект, ќе се прецизира препознавањето на објектот. Доколку поминете повеќе пати (без да го подигате мерниот уред) може точно да се прикаже позицијата на металниот објект: Доколку сигналните светла **2** светат црвено и се слуша сигнален тон, има метален објект под полето на сензорот. Доколку висината на сигналниот тон е на највисоко ниво, металниот објект се наоѓа под средината на сензорот.

#### Барање на струјни кабли

Металниот уред прикажува кабли, кои спроведуваат напон меѓу 110 V и 240 V и чија фреквенција одговара на пошироко користениот стандард (наизменична струја со 50 одн. 60 Hz). Другите кабли (истосмерна струја, повисока/пониска фреквенција или напон) како и каблите што не спроведуваат струја не може точно да се одредат, но ќе се прикажат како метални објекти.

При секое мерење, автоматски се врши барање на струјни кабли. Доколку се пронајде струен кабел, сигналните светла **2** трепкаат црвено и се слуша пулсирачки брз сигнален тон. Повторете го движењето над површината со мерниот уред, за поточно да ги лоцирате струјните кабли. Доколку поминете повеќе пати, позицијата на струјниот кабел ќе се прикаже попрецизно.

Струјните кабли може полесно да се пронајдат (напр. светла, уреди), доколку истите се приклучени и вклучени на кабелот што се бара. Исклучете ги потрошувачите на струја, пред да дупчите во сид, сечете или глодате.



## 116 | Македонски

**Напомена:** Постојано внимавајте на тоа, цврсто да го држите мерниот уред во длакната без ракавици, зада овозможите добро заземување. Освен тоа, внимавајте на тоа дека каблите/конструкциите мора да бидат заземени. Притоа, избегнувајте кабли/конструкции чии потпори на дното имаат пластични капачиња. Не носете изолирани обувки. Под одредени околности (како на пр. зад метални површини, зад многу суви или многу влажни површини) струјните кабли не може да се пронајдат со сигурност. Доколку над голема површина, сигналните светла **2** светат жолто или црвено, материјалот електрично се заштитува и барањето на струјни кабли не е прецизно.

### Совети при работењето

Не го држете мерниот уред во полето на сензорот, за да не влијае на мерењето. Со тоа ќе постигнете поточни мерни резултати.

### Обележување на објекти

Пронајдениот објект, по потреба може да го обележите. Надворешните работи на еден објект може да ги пронајдете преку менуирањето на сигналите светла **2** од жолто во црвено. Средината на металниот објект може да ја утврдите со помош на висината на тонот. Местото што го барате обележете го со молив на горните и страничните обележувачи **1**.

### Постојано трепкање зелено/жолто/црвено

Доколку сигналното светло **2** трепка наизменично зелено, жолто и црвено, иако нема метален објект или струен кабел во близина, мерниот уред мора да се прати на сервис.

## Одржување и сервис

### Рачна калибрација

Доколку сигналните светла **2** светат црвено или жолто, иако не се наоѓа метал во близина на мерниот уред, мерниот уред мора одново да се калибрира.

- Вклучете го мерниот уред со прекинувачот за вклучување/исклучување **3**.
- Извадете една батерија од вклучениот мерен уред.



## Македонски | 117

- Исклучете го мерниот уред со прекинувачот за вклучување/исклучување **3** додека е извадена батеријата.
- Повторно ставете ги батериите во мерниот уред (внимавајте на половите!).
- Отстранете ги сите објекти во близина на мерниот уред (и рачните часовници или прстенот од метал) и држете ги во воздух.
- Вклучете го мерниот уред со прекинувачот за вклучување/исклучување **3** и во рок од 3 секунди повторно вклучете го. Сигналните светла **2** на мерниот уред полека трепкаат црвено 3 секунди, за да ја покажат подготвеноста за калибрација.
- Повторно вклучете го мерниот уред во рок од 0,5 секунди. Калибрацијата се активира и трае околу 6 секунди. Кога сигналните светла **2** брзо трепкаат зелено 6 секунди, значи дека се врши калибрација. Потоа уредот е подготвен за работа и сигналните светла **2** светат непрекинато зелено.

**Напомена:** Доколку редоследот на исклучување и повторно вклучување се прекине, нема да се изврши калибрација. Сигналните светла **2** и понатаму светат или жолто или црвено, иако нема метал во близина. Во овој случај повторете ја калибрацијата.

### Дефект - Причини и помош

Причина	Помош
<b>Сигналните светла 2 не светат</b>	
Мерниот уред не е вклучен	Вклучете го мерниот уред.
Мерниот уред сам се исклучил	Исклучете го и потоа повторно вклучете го мерниот уред.
Нема батерији или батериите погрешно се поставени	Ставете ги батериите. Внимавајте на половите.
Батериите се празни или ставени внатре	Продолжете го рокот на батериите. Не користете батерии.
* Затоа, пред дупчењето, сечењето или глодањето во сидови, плафони или подови, проверете и други извори на информации (напр. градежни планови).	

**118 | Македонски**

Причина	Помош
<b>Сигналните светла 2 светат жолто или црвено, иако нема метал во близина</b> (предупредување за метални објекти)	
Околната температура е превисока/прениска	Користете го мерниот уред само во наведените граници на температура од 0 °C–40 °C.
Голема промена на температурата	Прочекајте додека мерниот уред не се прилагоди на околната температура.
Автоматската калибрација не е успешна	Извршете рачна калибрација.
<b>Сигналните светла 2 светат жолто или црвено над големото мерно поле на сидот</b> (предупредување за метални објекти)	
Многу метални објекти, поставени тесно еден до друг	Внимавајте на висината на тонот, за да направите разлика меѓу поединечните метални објекти. Металните објекти што се претесно поставени еден до друг не може одделно да се лоцираат.*
Градежни материјали кои содржат метал или армиран бетон	Кaj металните градежни материјали (напр. изолациони материјални со каширана фолија, лимови што спроведуваат топлина) не е возможно прецизно лоцирање.*
Масивни метални објекти на задната страна на сидот	Не е возможно прецизно лоцирање на масивни метални објекти (на пр. грејни тела).*
Автоматската калибрација не е успешна	Извршете рачна калибрација.
<b>Сигналните светла 2 трепкаат црвено над големото мерно поле на сидот</b> (предупредување за струјни кабли)	
Недоволно заземјување на сидот	Со вашата слободна дланка допрете го сидот заземјување на сидот на растојание од 20 – 30 см од мерниот уред за да го заземјите сидот.
*Затоа, пред дупчењето, сечењето или глодането во сидови, плафони или подови, проверете и други извори на информации напр. градежни планови).	

Причина	Помош
<b>Не е пронајден струен кабел</b>	
Нема/нетипичен напон на кабелот	Доведете напон во кабелот, на пр. така што ќе го вклучите односниот прекинувач за светло. Loцирањето на кабли со наизменчен напон во границите на 110 – 240 V, 50 – 60 Hz не е возможно да се изврши прецизно.*
Кабелот е поставен предлабоко	Длабочината на регистрација зависи од градежниот материјал и може да биде помала од максималната длабочина на регистрација.*
Кабелот поминува во заземјена метална цевка	Употребете го мерниот уред за да ја најдете металната цевка.
Мерниот уред не е заземјен	Фатете го цврсто мерниот уред без ракавици. Не стојте на изолирани кабли или конструкции. Не носете изолирани обувки.
Заштитен градежен материјал или прениска/превисока влажност на воздухот	Не е можно прецизно loцирање на метални, премногу суви или премногу влажни градежни материјали (на пр. при прениска/превисока влажност на воздухот).*
<b>Металниот објект не е пронајден</b>	
Металниот објект е поставен предлабоко	Длабочината на регистрација зависи од градежниот материјал и може да биде помала од максималната длабочина на регистрација.*
Металниот објект е премал	Длабочината на регистрација зависи од објектот и може да биде помала од максималната длабочина на регистрација.*
<b>Некоординирано трепкање на зелена, жолта и црвена боја</b>	
Пречка поради електрични или магнетни полиња	Држете растојание од уреди што зрачат сојаки електрични или магнетни полиња (на пр. компјутер, уреди приклучен на струја).

\* Затоа, пред дупчењето, сечењето или глодањето во сидови, плафони или подови, проверете и други извори на информации напр. градежни планови).

**120 | Македонски****Причина****Помош****Мерните резултати се неточни/неуверливи**

Метални објекти што пречат во полето на сензорот Отстранете ги сите метални објекти што пречат (напр. часовник, нараќици, прстен итн.) од полето на сензорот. Не го допирајте мерниот уред во близина на сензорот.

Автоматската калибрација не е успешна Извршете рачна калибрација.

**Постојано трепкање зелено/жолто/црвено, иако нема метал или струен кабел во близина.**

Мерниот уред е дефектен Пратете го мерниот уред на сервис.

\* Затоа, пред дупчењето, сечењето или глодаштето во сидови, плафони или подови, проверете и други извори на информации (напр. градежни планови).

**Одржување и чистење**

Избришете ги нечистотите со сува, мека крпа. Не користете средства за чистење или раствори.

За да не се наруши мерната функција, во полето на сензорот **7** на предната и задната страна на мерниот уред не смее да има налепници и спецификациони плочки, особено не плочки од метал.

**Сервисна служба и совети при користење**

Сервисната служба ќе одговори на Вашите прашања во врска со поправката и одржувањето на Вашиот производ како и резервните делови. Експлозивен цртеж и информации за резервни делови ќе најдете на:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Тимот за советување при користење на Bosch ќе ви помогне доколку имате прашања за нашите производи и опрема.

За сите прашања и нарачки на резервни делови, Ве молиме наведете го 10-цифрениот број од спецификационата плочка на производот.



**Македонија**

Д.Д. Електрис  
Сава Ковачевиќ 47Њ, број 3  
1000 Скопје  
Е-пошта: dimce.dimcev@servis-bosch.mk  
Интернет: www.servis-bosch.mk  
Тел./факс: 02/ 246 76 10  
Моб.: 070 595 888

**Отстранување**

Мерните уреди, опремата и амбалажите треба да се отстранат на еколошки прифатлив начин.

Не ги фрлајте мерните уреди и батериите во домашната канта за ѓубре!

**Само за земји во рамки на ЕУ**

Според европската регулатива 2012/19/EU мерните уреди што се вон употреба и дефектните или искористените батерии според регулативата 2006/66/EC мора одделно да се соберат и да се рециклираат за повторна употреба.

Се задржува правото на промена.

---

**Srpski****Upustva o sigurnosti**

**Morate da pročitate sva uputstva i da na njih обратите пажњу.** Ако мerni alat ne upotrebljavate u skladu sa priloženim uputstvima, možete da ugrozite mere zaštite koje su integrisane u merni alat. OVA UPUTSTVA DOBRO ČUVAJTE.

- ▶ **Neka Vam merni alat popravlja stručno osoblje i само sa originalnim rezervnim delovima.** Time se obezbeđuje, da sigurnost mernog alata ostaje sačuvana.



## 122 | Srpski

- ▶ **Ne radite sa mernim alatom u okolini gde postoji opasnost od eksplozija, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine.** U mernom alatu se mogu proizvesti varnice, koje bi zapalile prašinu ili isparjenja.
- ▶ **Iz tehnoloških razloga, merni alat ne može da garantuje stopostotnu bezbednost.** Da biste izbegli nezgode, pre svakog bušenja, sečenja testerom ili glodanja u zidovima, tavanicama ili podovima, informišite se pomoću drugih izvora informacija kako što su građevinski planovi, fotografije iz faze izgradnje i sl. Uticaji iz okruženja, kao što su vlažnost vazduha ili blizina drugih električnih uređaja, mogu da utiču na preciznost mernog alata. Kvalitet i stanje zidova (na primer, vлага, građevinski materijali koji sadrže metal, provodne tapete, izolačioni materijali), kao i broj, vrsta, veličina i lokacija objekata mogu da uzrokuju lažne rezultate merenja. Na primer, netačni rezultati mogu da budu posledica vlažnosti građevinskog materijala (pre svega gipsa i tapeta) zbog velike vlažnosti vazduha. Ovi uticaji mogu da dovedu do toga da signalna lampica svetli zeleno, iako se u oblasti senzora nalazi neki objekat, odnosno da signalna lampica svetli crveno, iako se nijedan objekat ne nalazi u oblasti senzora.
- ▶ **Uverite se da tokom merenja postoji odgovarajuće uzemljenje.** U slučaju neodgovarajućeg uzemljenja (na primer, preko izolovane obuće ili stajanja na merdevinama) nije moguće praćenje napojnih kablova.

## Opis proizvoda i rada

### Upotreba koja odgovara svrsi

Merni alat je namenjen za pretragu metala koji sadrže gvožđe (npr. armaturni čelik), metala koji ne sadrže gvožđe (npr. bakarne cevi) kao i kablova koji provode napon u zidovima, tavanicama i podovima.

### Komponente sa slike

Označavanje brojevima komponenti sa slike odnosi se na prikaz mernog alata na grafičkoj stranici.

- 1 Pomoć za obeležavanje
- 2 Signalna sijalica
- 3 Prekidač za uključivanje-isključivanje
- 4 Blokiranje poklopca prostora za bateriju



**5** Poklopac prostora za bateriju

**6** Serijski broj

**7** Senzorsko područje

## Tehnički podaci

Aparat za detekciju	PMD 7
Broj predmeta	3 603 F81 100
Maks. dubina rada*:	
– Metal gvožđa	70 mm
– Neželjezni metali (bakarna cev)	60 mm
– Vodovi od bakra (provode napon) **	50 mm
Kalibracija	automatska
Automatika za isključivanje posle ca.	10 min
Radna temperatura	0 °C... +40 °C
Temperatura skladišta	-20 °C... +70 °C
Relativna vлага vazduha	30 ... 80 %
Baterije	3 x 1,5 V LR3 (AAA)
Trajanje baterije (alkalno-manganska baterija) ca.	5 h
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014	0,15 kg
* u zavisnosti od materijala i veličine objekta kao i materijala i stanja podloge (zidovi, tavанице, podovi)	
** Manja dubina rada kod provodnika koji ne provode napon	
<b>► Rezultat merenja može da ispadne lošiji u pogledu preciznosti i registrovane dubine, ako je kvalitet podloge nepovoljan.</b>	
Za jasniju identifikaciju Vašeg mernog alata služi serijski broj <b>6</b> na tipskoj tablici.	

## Montaža

### Ubacivanje baterije/promena

Za režim rada mernog alata preporučuje se upotreba alkalno-manganskih baterija.

Za otvaranje poklopca za prostor baterije **5** pritisnite na blokadu **4** i otvorite poklopac za prostor baterije. Ubacite bateriju. Pazite pritom na pravi pol prema prikazu na unutrašnjoj strani prostora za bateriju.

**► Izvadite baterije iz mernog alata, ako ih ne koristite duže vremena.**

Baterije mogu pri dužem vremenu korodirati i čak se same isprazniti.

124 | Srpski

## Rad

### Puštanje u rad

- **Čuvajte merni alat od vlage i direktnog sunčevog zračenja.**
- **Ne izlažite merni alat ekstremnim temperaturama ili temperaturnim kolebanjima.** Ne ostavljajte ga na primer u autu duže vreme. Pustite merni alat pri većim temperaturnim kolebanjima da se prvo temperira, pre nego ga pustite u rad. Pri ekstremnim temperaturama ili temperaturnim kolebanjima može se oštetiti preciznost mernog alata.
- **Izbegavajte snažne udarce ili padove mernog alata.**

### Uključivanje-isključivanje

- **Uverite se pre uključivanja mernog pribora, da područje senzora 7 nije vlažno.** Osušite brišući merni pribor u datom slučaju sa nekom krpom.



Za **uključivanje** mernog alata prekidač za uključivanje/isključivanje 3 gurnite na dole.

Posle kratkog samotestiranja merni alat je spreman za rad. Spremnost za rad se prikazuje tako što svetli signalna lampica 2. Ako posle uključivanja signalna lampica 2 ne zasvetli, baterije morate da zamenite novim baterijama.



Za **isključivanje** mernog alata prekidač za uključivanje/isključivanje 3 gurnite na gore.

Ako se za cca. 10 min dugo ne obavi merenje, automatski se merni alat isključuje radi čuvanja baterija.

**Uputstvo:** Ako se merni alat automatski isključio, onda se prekidač za uključivanje/isključivanje 3 još nalazi u uključenoj poziciji. Da biste ponovo uključili merni alat, prvo ga isključite, a zatim ponovo uključite.

## Vrste rada

Merni pribor detektuje objekte unutar područja senzora **7**.

Signalna lampica	Objašnjenje
<b>zeleno</b>	objekat nije pronađen
<b>žuta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- metalni objekat u blizini senzora</li> <li>- u zoni senzora mali ili metalni objekat koji je smešten duboko ili</li> <li>- ugroženost senzora zbog nepovoljnog kvaliteta zida</li> </ul>
<b>crvena</b> i konstantni ton	metalni objekat pronađen u zoni senzora
<b>crvena</b> trepuća (brzo) i pulsirajući niz tonova	pronađen kabl koji provodi napon


## Traženje metalnih objekata

Posle uključivanja svetli signalna sijalica **2** zeleno.

Merni alat postavite na površinu koja treba da se pregleda i pomerajte ga u stranu.

- Ako u pozadini ne može da se identifikuje nijedan metalni objekat, onda signalna lampica **2** i dalje svetli zeleno i ne čuje se signalni ton.
- Ako se merni alat bliži nekom metalnom objektu, signalna lampica **2** najpre svetli žuto, a kada se približi metalnom objektu boja se menja u crvenu. Ukoliko signalna lampica svetli crveno, dodatno se emituje signalni ton, čija se visina tona povećava, ako se merni alat i dalje približava metalnom objektu.
- Iznad metalnog objekta signalna lampica **2** svetli crveno i čuje se signalni ton sa maksimalnom visinom tona.

► **Ako je signalna lampica 2 žuta metalni objekat može da se nalazi ispod zone senzora.** Mali ili metalni objekti, koji su smešteni duboko, nalaze se u blizini senzora ili kvalitet zida ugrožava rezultat merenja.

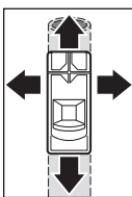**126 | Srpski**

Prilikom prvog prelaženja pozicija metalnog objekta prikazuje se samo grubo. Ako mernim alatom više puta pređete preko metalnog objekta, identifikacija objekta je sve preciznija. Posle višestrukog prelaženja (a da ne podižete merni alat sa podloge) pozicija metalnog objekta može tačno da se prikaže: Ako signalna lampica **2** svetli crveno i čuje se signalni ton, metalni objekat se nalazi ispod zone senzora. Ako je visina tona signalnogtona najviša, metalni objekat se nalazi ispod središta senzora.

**Traženje vodova koji provode napon**

Merni alat prikazuje kablove, koji provode napon između 110 V i 240 V i one čija frekvencija odgovara široku rasprostranjenom standardu (naizmenična električna struja sa 50 odnosno 60 Hz). Ostale kablove (jednosmerna električna struja, viša/niža frekvencija ili napon) kao i kablove, koji ne provode napon, ne možete pouzdano da pronađete, ali se oni eventualno prikazuju kao metalni objekti.

Pretraga kablova, koji provode napon, vrši se automatski prilikom svakog merenja. Ako ste pronašli kabl koji provodi napon, signalna lampica **2** treperi crveno i čuje se pulsirajući signalni ton u brzom nizu. Merni alat pomerajte ponovo preko površine, kako biste tačnije lokalizovali kabl koji provodi napon. Posle višestrukog prelaženja pozicija kabla, koji provodi napon, može da se prikaže veoma tačno.

Kablove, koji provode napon, možete lakše da pronađete, ako su potrošači električne struje (npr. svetla, uređaji) priključeni na traženi kabl i uključeni. Pre bušenja, sečenja testerom ili glodanja u zidu, isključite električne uređaje.

**Uputstvo:** Stalno pazite na to da merni alat bez rukavica čvrsto držite u ruci, kako biste omogućili dobro uzemljenje. Osim toga pazite na to da merdevine/skele moraju da budu uzemljene. Zato izbegavajte merdevine/skele čiji podupirači na podu imaju plastične kapice. Nemojte da nosite cipele sa izolacijom.

Pod određenim uslovima (na primer, iza metalnih površina, iza izuzetno suvih ili izuzetno vlažnih površina) kablove, koji provode napon, ne možete da pronađete sa sigurnošću. Ako signalna lampica **2** većim delom svetli žuto ili crveno, onda je materijal električno izolovan i pretraga kablova, koji provode napon, nije pouzdana.



## Uputstva za rad

U zoni senzora merni alat nemojte da držite čvrsto, kako ne biste uticali na merenje. Na taj način ćete dobiti preciznije rezultate merenja.

### Markiranje objekata

Po potrebi pronađene objekte možete da markirate. Spoljašnje ivice objekta možete da pronađete tako što signalna lampica **2** menja boju iz žute u crvenu. Središte metalnog objekta možete da utvrdite pomoći visine tona. Pisaljkom markirajte traženo mesto na gornjim i bočnim pomoćnim markerima **1**.

### Konstantno treperenje zeleno/žuto/crveno

Ako signalna lampica **2** naizmenično treperi zeleno, žuto i crveno, čak i onda kada u blizini nema metalnog objekta ili kabla koji provodi napon, merni alat morate da pošaljete u servis.

## Održavanje i servis

### Ručna kalibracija

Ako signalna lampica **2** svetli crveno ili žuto, iako se u blizini mernog alata ne nalazi metal, merni alat morate iznova da kalibrišete.

- Za to uključite merni uredaj pomoći prekidača za uključivanje/isključivanje **3**.
- Iz uključenog mernog uređaja izvadite jednu bateriju.
- Isključite merni uredaj pomoći prekidača za uključivanje/isključivanje **3** dok je baterija izvadenja.
- Ponovo umetnite baterije u merni uredaj (Pazite na polove!).
- Sada uklonite sve objekte iz neposredne blizine mernog uređaja (takođe ručni časovnik ili prsten od metala) i držite ga u vazduhu.
- Uključite merni uredaj pomoći prekidača za uključivanje/isključivanje **3** i u roku od 3 sekunde ga ponovo isključite. Signalna lampica **2** mernog uređaja tokom 3 sekunde treperi crveno u sporom nizu, kako bi se prikazala spremnost za kalibriranje.
- U roku od 0,5 sekundi ponovo uključite merni uredaj. Kalibracija se aktivira i traje otprilike 6 sekunde. Signalna lampica **2** na 6 sekunde treperi zeleno u brzom nizu, vrši se kalibracija. Posle toga je uređaj ponovo spreman za rad i signalna lampica **2** konstantno svetli zeleno.

**Uputstvo:** Ako se ne pridržavate redosleda isključivanja i ponovnog uključivanja, onda se kalibracija ne vrši. Signalna lampica **2** i dalje svetli ili žuto ili crveno, iako se u blizini ne nalazi metal. U tom slučaju ponovite kalibraciju.





128 | Srpski

## Greške – uzroci i pomoć

Uzrok	Pomoć
<b>Signalna lampica 2 ne svetli</b>	
Merni alat nije uključen	Uključite merni alat.
Merni alat se isključio sam od sebe	Isključite merni alat, a zatim ga ponovo uključite.
Nema baterija ili su baterije pogrešno umetnute	Umetnите baterije. Pazite na polove.
Baterije prazne ili su umetnute akumulacione baterije	Baterije zamenite novim. Nemojte da upotrebljavate akumulacione baterije.
<b>Signalna lampica 2 svetli žuto ili crveno, iako u blizini nema metala (upozorenje na metalne objekte)</b>	
Ambijentalna temperatura previsoka/ preniska	Merni alat upotrebljavajte samo u specificiranom opsegu temperature od 0 °C – 40 °C.
Jako kolebanje temperature	Sačekajte dok merni alat ne prihvati ambijentalnu temperaturu.
Automatska kalibracija nije uspešna	Izvršite ručnu kalibraciju.
* Iz tog razloga pre bušenja, sečenja testerom ili gledanja u zidovima, tavanicama ili podovima takode obratite pažnju i na druge informativne izvore (npr. građevinske planove).	



**Uzrok****Pomoć****Signalna lampica 2 svetli žuto ili crveno preko velikog mernog opsega na zidu** (upozorenje na metalne objekte)

Mnogo metalnih objekata, koji se nalaze tik jedan do drugog	Pazite na visinu tona signalnog tona, kako biste mogli da razlikujete pojedinačne metalne objekte. Metalni objekti, koji se nalaze tik jedan do drugog, ne mogu zasebno da se detektuju.*
Gradevinski materijal koji sadrži metal ili armirani beton	Kod metalnih gradevinskih materijala (npr. aluminijumom prekriveni izolacioni materijali, limovi koji provode toplotu) nije moguća pouzdana detekcija.*
Veliki metalni objekti sa zadnje strane zida	Ako su prisutni veliki metalni objekti (kao što su radijatori), pouzdano otkrivanje nije moguće.*
Automatska kalibracija nije uspešna	Izvršite ručnu kalibraciju.
<b>Signalna lampica 2 treperi crveno preko velikog mernog opsega na zidu</b> (upozorenje na kabl koji provodi napon)	
Nezadovoljavajuće uzemljenje zida	Slobodnom rukom predite po zidu u razmaku od 20 – 30 cm od mernog alata, kako biste uzemljili zid.

\* Iz tog razloga pre bušenja, sečenja testerom ili glodanja u zidovima, tavanicama ili podovima takode obratite pažnju i na druge informativne izvore (npr. gradevinske planove).

**130 | Srpski****Uzrok****Pomoć****Kabl koji provodi napon nije pronađen**

Nema napona/ netipičan napon na kablu	Dajte napon kablu, npr. tako što ćete da uključite odgovarajući prekidač za svetlo. Detekcija kablova sa naizmeničnim naponom izvan opsega 110–240 V, 50–60 Hz nije pouzdano moguća.*
Kabl se nalazi preduboko	Registrirana dubina zavisi od gradevinskog materijala i može da bude manja od maksimalne registrovane dubine.*
Kabl prolazi kroz uzemljenu metalnu cev	Merni alat upotrebite kako biste pronašli metalnu cev.
Merni alat nije uzemljen	Merni alat čvrsto obuhvatite rukama bez rukavica. Nemojte da stojite na izolovanim merdevinama ili skelama. Nemojte da nosite cipele sa izolacijom.
Izolacioni gradevinski materijal ili isuviše niška/isuviše visoka vlažnost vazduha	Kod metalnih, isuviše suvih ili isuviše vlažnih gradevinskih materijala (npr. u slučaju isuviše niške ili isuviše visoke vlažnosti vazduha) nije moguća pouzdana detekcija.*

**Metalni objekat nije pronađen**

Metalni objekat se nalazi preduboko	Registrirana dubina zavisi od gradevinskog materijala i može da bude manja od maksimalne registrovane dubine.*
Metalni objekat je premali	Registrirana dubina zavisi od objekta i može da bude manja od maksimalne registrovane dubine.*

**Nekoordinirano treperenje u zelenoj, žutoj, crvenoj boji**

Smetnja zbog električnih ili magnetičnih polja	Održavajte razmak do uređaja koji emituju jaka električna ili magnetna polja (npr. kompjuter, glavne napojne jedinice).
--	---

\* Iz tog razloga pre bušenja, sečenja testerom ili glodanja u zidovima, tavanicama ili podovima takođe obratite pažnju i na druge informativne izvore (npr. gradevinske planove).

**Uzrok****Pomoć****Rezultati merenja netačni/neuverljivi**

Metalni objekti koji prave smetnje u zoni senzora Iz zone senzora uklonite sve metalne objekte koji prave smetnje (npr. časovnik, ručni časovnik, prsten itd.). Merni alat nemojte da hvataste za mesta u blizini senzora.

Automatska kalibracija nije uspešna Izvršite ručnu kalibraciju.

**Konstantno treperenje zeleno/zuto/crveno,** iako u blizini nema metala ili kabla koji provodi napon.

Merni alat u kvaru Merni alat pošaljite u servis.

\* Iz tog razloga pre bušenja, sečenja testerom ili gledanja u zidovima, tavanicama ili podovima takode obratite pažnju i na druge informativne izvore (npr. građevinske planove).

**Održavanje i čišćenje**

Izbrišite zaprljanja sa suvom i mekom krpom. Ne upotrebljavajte nikakva sredstva za čišćenje ili rastvarače.

Da ne bi uticali na mernu funkciju, nesme se u područje senzora **7** na prednjoj i zadnjoj strani mernog pribora nameštati neka nalepnica ili tablica, posebno nikakve tablice od metala.

**Servisna služba i savetovanje o upotrebi**

Servisna služba odgovoriće na vaša pitanja o popravcima i održavanju vašeg proizvoda i o rezervnim delovima. Uvećane crteže i informacije o rezervnim delovima možete naći na našoj adresi:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Bosch tim za savetovanje o upotrebi će vam rado pomoći ako imate pitanja o našim proizvodima i priboru.

Molimo da kod svih pitanja i naručivanja rezervnih delova neizostavno navedete broj predmeta sa 10 brojčanih mesta prema tipskoj tablici proizvoda.

**132 | Slovensko****Srpski**

Bosch-Service  
 Dimitrija Tucovića 59  
 11000 Beograd  
 Tel.: (011) 6448546  
 Fax: (011) 2416293  
 E-Mail: asboschz@EUnet.yu  
 Keller d.o.o.  
 Ljubomira Nikolica 29  
 18000 Nis  
 Tel./Fax: (018) 274030  
 Tel./Fax: (018) 531798  
 Web: www.keller-nis.com  
 E-Mail: office@keller-nis.com

**Uklanjanje djubreta**

Merni alati, pribor i pakovanja treba da se dovoze na regeneraciju koja odgovara zaštiti čovekove okoline.

Ne bacajte merne alate i akumulatorje (baterije u kućno djubre).

**Samo za EU-zemlje:**

Prema evropskoj smernici 2012/19/EU ne moraju više neupotrebljivi merni alati a prema evropskoj smernici 2006/66/EC ne moraju više akumulatori/baterije u kvaru i istrošeni da se odvojeno sakupljaju i odvoze reciklaži koja odgovara zaštiti čovekove sredine.

**Zadržavamo pravo na promene.**

**Slovensko****Varnostna navodila**

**Preberite in upoštevajte navodila v celoti.** Če merilna naprava ni uporabljena v skladu z danimi navodili, lahko to ogrozi varnostne ukrepe v merilni napravi. SKRBNO SHRANITE TA NAVODILA.



- ▶ **Merilno orodje lahko popravlja samo kvalificirano strokovno osebje z originalnimi nadomestnimi deli.** Na ta način bo ohranjena varnost merilnega orodja.
- ▶ **Z merilnim orodjem ne smete delati v okolju, kjer je nevarnost eksplozije in kjer se nahajajo gorljive tekočine, plini ali prah.** Merilno orodje lahko povzroči iskrenje, ki lahko vname prah ali hlape.
- ▶ **Merilna naprava tehnoško ne more zagotavljati stoddstotne varnosti. Za preprečevanje nevarnosti preverite pred vsakim vrtanjem, žaganjem ali rezkanjem v stene, strope ali tla druge informacijske vire, npr. gradbene načrte ali fotografije iz gradbene faze.** Vplivi okolice, npr. vlažnost ali bližina do drugih električnih aparativov, lahko vplivajo na natančnost merilne naprave. Sestava in stanje sten (npr. vlagi, materiali, ki vsebujejo kovine, prevodne tapete, izolacija, ploščice) ter število, količina, vrsta, velikost in položaj objektov lahko popačijo merilne rezultate. Do nepravilnosti lahko pride predvsem zaradi višje vlažnosti, npr. zaradi navlažitve gradbenih materialov (predvsem mavca in tapet).
- ▶ Zaradi teh vplivov lahko signalna lučka sveti zeleno, čeprav je predmet v senzorskem območju, oz. lahko lučka sveti rdeče, čeprav v senzorskem območju ni nobenega predmeta.
- ▶ **Med merjenjem pazite na zadostno ozemljitev.** Če ozemljitev ni zadostna (npr. zaradi izolacijske obutve ali pa če stojite na lestvi), potem zaznavanje električnih vodnikov ni mogoče.

## Opis in zmogljivost izdelka

### Uporaba v skladu z namenom

Merilna naprava je namenjena iskanju železnih kovin (npr. armaturnega jekla), neželeznih kovin (npr. bakrenih cevi) kot tudi električnih vodnikov v stenah, stropih in tleh.

### Komponente na sliki

Oštrevilčenje naslikanih komponent se nanaša na prikaz merilnega orodja na strani z grafiko.

- 1 Označevalni pripomoček
- 2 Signalna svetilka
- 3 Vklopno/izklopno stikalo
- 4 Aretiranje pokrova predalčka za baterije



## 134 | Slovensko

- 5 Pokrov predalčka za baterije
- 6 Serijska številka
- 7 Območje senzorja

### Tehnični podatki

Digitalni lokator	PMD 7
Številka artikla	3 603 F81 100
Maks. globina iskanja*:	
- železove kovine	70 mm
- neželezne kovine (bakrena cev)	60 mm
- bakreni vodniki (pod napetostjo)**	50 mm
Samodejno	umerjanje
Izklopna avtomatika po približno	10 min
Delovna temperatura	0 °C ... +40 °C
Temperatura skladiščenja	-20 °C ... +70 °C
Relativna zračna vlažnost	30 ... 80 %
Bateriji	3 x 1,5 V LR3 (AAA)
Trajanje delovanja (alkalne manganske baterije) ca.	5 h
Teža po EPTA-Procedure 01:2014	0,15 kg

\* odvisno od materiala in velikosti predmetov kot tudi materiala in stanja podlage (sten, stropov, tal)

\*\* manjša globina iskanja pri vodnikih, ki niso pod napetostjo

► Merilni rezultat je lahko glede na natančnost in globino merjenja pri neugodni sestavi podlage slabši.

Jasno identifikacijo Vašega merilnega orodja omogoča serijska številka **6** na tipski ploščici.

## Montaža

### Vstavljanje/zamenjava baterij

Za delovanje merilne naprave priporočamo uporabo alkalno-manganovih baterij.

Če želite odpreti pokrov predalčka za baterije, pokrova **5** pritisnite na aretiranje **4** in odprite predalček. Vstavite baterije. Pri tem pazite na pravilnost polov, kot je prikazano na notranji strani predalčka za baterije.



- ▶ **Če merilnega orodja dalj časa ne boсте uporabljali, odstranite iz njega bateriji.** Med dolgim skladiščenjem lahko bateriji zarjavita in se samodejno izpraznita.

## Delovanje

### Zagon

- ▶ **Zavarujte merilno orodje pred vlogo in direktnim sončnim sevnjem.**
- ▶ **Ne izpostavljajte merilnega orodja ekstremnim temperaturam ali ekstremnemu nihanju temperature.** Poskrbite za to, da npr. ne bo ležalo dalj časa v avtomobilu. Če je merilno orodje bilo izpostavljeno večjim temperaturnim nihanjem, najprej pustite, da se temperatura pred uporabo uravnava. Pri ekstremnih temperaturah ali temperaturnih nihanjih se lahko poškoduje natančnost delovanja merilnega orodja.
- ▶ **Preprečite močne sunke v merilno orodje ali padce na tla.**

### Vklop/izklop

- ▶ **Pred vklopom merilnega orodja preverite, če je območje senzorja 7 suho.** Merilno orodje po potrebi obrišite s kropo.



Za **vklop** merilne naprave potisnite stikalo za vklop/izklop 3 navzdol.

Po kratkem samopreizkusu je merilna naprava pripravljena na uporabo. Pripravljenost na uporabo označuje signalna lučka 2, ki sveti. Če po vklopu signalna lučka 2 ne zasveti, morate zamenjati baterije.



Za **izklop** merilne naprave potisnite stikalo za vklop/izklop 3 navzgor.

Če se pribl. 10 min ne izvajajo meritve, potem se merilno orodje zaradi varovanja baterij avtomsatsko izklopi.

**Opozorilo:** Če se merilna naprava samodejno izključi, stikalo za vklop/izklop 3 ostane v položaju za vklop. Za ponovni vklop merilne naprave jo najprej izklopite in potem spet vklopite.

**136 | Slovensko****Vrste delovanja**

Merilno orodje preiskuje predmete, ki se nahajajo pod območjem s senzorji 7.


Signalna lučka	Razlaga
<b>zelena</b>	najden ni noben predmet
<b>rumena</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kovinski predmet v bližini senzorja</li> <li>- majhen ali plitvo ležeč kovinski predmet v območju senzorja ali</li> <li>- motnje senzorja zaradi neugodne sestave stene</li> </ul>
<b>rdeča</b> in trajni opozorilni zvok	v območju senzorja je najden kovinski predmet
<b>rdeča</b> utripajoča (hitro) in pulsirajoč zvočni niz	najden je električni vodnik

**Iskanje kovinskih predmetov**

Po vklopu signalna svetilka **2** sveti zeleno.

Merilno napravo postavite na površino, ki jo želite preiskati, in jo premikajte levo in desno.

- Če se v podlagi ne zazna nobenega kovinskega predmeta, signalna lučka **2** še naprej sveti zeleno in ne zasliši se noben opozorilni zvok.
  - Če se merilna naprava približa kovinskemu predmetu, signalna lučka **2** najprej zasveti rumeno in se pri nadalnjem približanju kovinskemu predmetu spremeni v rdečo. Tako ko signalna lučka zasveti rdeče, se zasliši tudi opozorilni zvok, ki se pri nadaljnjem približanju kovinskemu predmetu zviša.
  - Ko je naprava nad kovinskim predmetom, sveti signalna lučka **2** rdeče in oddaja se opozorilni ton maksimalne višine.
- **Tudi pri rumeni signalni lučki **2** se lahko pod območjem senzorja nahaja kovinski predmet.** Majhni ali globoko ležeči kovinski predmeti, ki se nahajajo v bližini senzorja, ali sestava stene vplivajo na merilni rezultat.

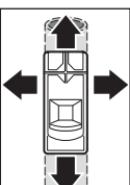

Ko prvič premaknete napravo prek predmeta, se položaj kovinskega predmeta prikaže le grobo. Če merilno napravo večkrat premaknete prek kovinskega predmeta, bo zaznavanje predmeta vedno bolj natančno. Po več premikih naprave prek predmeta (ne da bi merilno napravo dvignili s površine) je mogoče položaj kovinskega predmeta natančno prikazati: če signalna lučka **2** sveti rdeče in se zasiši opozorilni zvok, leži kovinski predmet pod območjem senzorja. Če je višina tona opozorilnega zvoka najvišja, se kovinski predmet nahaja pod sredino senzorja.

### Iskanje vodnikov pod napetostjo

Merilna naprava kaže vodnike z napetostjo med 110 V in 240 V, katerih frekvanca ustreza široku razširjenemu standardu (izmenični tok s 50 oz. 60 Hz). Drugih vodnikov (enosmerni tok, višja/nižja frekvenca ali napetost) kot tudi vodnikov, ki niso pod napetostjo, ni mogoče zanesljivo najti, so pa po potrebi prikazani kot kovinski predmeti.

Iskanje električnih vodnikov poteka samodejno pri vsakem merjenju. Če je najden električni vodnik, signalna lučka **2** sveti rdeče in utripa ter zasiši se hitro pulsirajoč opozorilni zvok. Merilno napravo znova premaknite po površini, da natančneje določite lokacijo električnega vodnika. Po več premikih naprave prek predmeta je mogoče položaj električnega vodnika zelo natančno prikazati.

Električne vodnike je mogoče lažje najti, če so na iskani vodnik priključeni in vključeni porabniki električnega toka (npr. luči, naprave). Pred vrtanjem, žaganjem ali rezkanjem v steno izklopite porabnike električne energije.

**Opozorilo:** Vedno pazite na to, da merilno napravo držite čvrsto v roki brez rokavic, zato da omogočite dobro ozemljitev. Poleg tega pazite na to, da morajo biti vodniki/ogrodja ozemljeni. V ta namen se izogibajte vodnikom/ogrodjem, katerih priključki na podlagi kažejo plastične kapice. Ne nosite izolirane obutve.

V določenih pogojih (kot npr. za kovinskimi površinami ali za zelo suhimi površinami oz. za zelo vlažnimi površinami) električnih vodnikov ni mogoče zanesljivo najti. Če na večjem območju površine signalna lučka **2** sveti rumeno ali rdeče, je material električno izoliran in iskanje električnih vodnikov ni zanesljivo.



## Navodila za delo

Naprave ne držte čvrsto v območju senzorja, da ne vplivate na meritev. S tem boste dosegli natančnejše merilne rezultate.

### Označevanje predmetov

Najdene predmete lahko po potrebi označite. Zunanje robove predmeta lahko najdete na podlagi spremenjanja signalne lučke **2** iz rumene v rdečo. Sredino kovinskega predmeta lahko določite na podlagi višine tona. Iskanoto mesto označite s svinčnikom na zgornjih in stranskih pomočeh za označevanje **1**.

### Trajno utripajoča zelena/rumena/rdeča


Če signalna lučka **2** izmenično utripa zeleno, rumeno in rdeče, tudi če v bližini ni kovinskega predmeta ali električnega kabla, morate merilno napravo poslati na servis.

## Vzdrževanje in servisiranje

### Ročno umerjanje

Če signalna lučka **2** sveti rdeče ali rumeno, čeprav se v bližini merilne naprave ne nahaja nobena kovina, je treba merilno napravo na novo umeriti.

- V ta namen vključite merilno napravo s stikalom za vklop/izklop **3**.
- Iz vključene merilne naprave odstranite eno baterijo.
- Merilno napravo izključite s stikalom za vklop/izklop **3** pri čemer je ena baterija odstranjena.
- Ponovno namestite baterije v merilno napravo (pazite na pravilno usmerite polov!).
- Zdaj odstranite vse predmete iz bližine merilne naprave (tudi ročno uro ali kovinski prstan) in jo držite v zraku.
- Merilno napravo vključite s stikalom za vklop/izklop **3** in jo v roku treh sekund ponovno izključite. Signalna lučka **2** merilne naprave v času treh sekund počasi utripa rdeče, s čimer označuje svojo pripravljenost na umerjanje.
- V roku pol sekunde merilno napravo ponovno vključite. Umerjanje se sproži in traja približno 6 sekunde. Signalna lučka **2** 6 sekunde sveti zeleno in utripa v hitrem zaporedju – umerjanje se izvaja. Nato je naprava spet pripravljena na uporabo signalna lučka **2** trajno sveti zeleno.



**Opozorilo:** Če ne upoštevate zaporedja izklopov in ponovnih vkllopov, umerjanje ne bo izvedeno. Signalna lučka 2 še naprej sveti rumeno ali rdeče, čeprav v bližini ni nobene kovine. V tem primeru ponovite postopek umerjanja.

## Napake – Vzroki in pomoč

Vzrok	Pomoč
<b>Signalna lučka 2 ne sveti</b>	
Merilna naprava ni vključena	Vključite merilno napravo.
Merilna naprava se je samodejno izklučila	Merilno napravo izklopite in jo ponovno vklopite.
Ni baterij oz. baterije niso pravilno vstavljenе	Vstavite baterije. Pazite na pravilen položaj polov.
Baterije so prazne oz. niso pravilno vstavljenе so akumulatorskih baterij	Zamenjajte baterije. Ne uporabljajte akumulatorske baterije.
<b>Signalna lučka 2 sveti rumeno ali rdeče, čeprav v bližini ni nobene kovine</b> (opozorilo na kovinske predmete)	
Temperatura okolice je previsoka/prenizka	Merilno napravo uporabljajte le v določenem temperaturnem območju od 0 °C do 40 °C.
Velike temperaturne spremembe	Počakajte, da merilna naprava privzame temperaturo okolice.
Samodejno umerjanje ni bilo uspešno izvedeno	Izvedite ročno umerjanje.
* Zato pred vrtanjem, žaganjem ali rezkanjem v stene, strope ali tla upoštevajte tudi druge vire informacij (npr. gradbene načrte).	

**140 | Slovensko****Vzrok**      **Pomoč****Signalna lučka 2 sveti rumeno ali rdeče na velikem območju meritev na steni** (opozorilo na kovinske predmete)

Številni tesno skupaj ležeči kovinski predmeti Pazite na višino tona opozorilnega zvoka, da boste ločili med posameznimi kovinskimi predmeti. Preveč skupaj ležečih kovinskih predmetov ni mogoče zaznati ločeno.\*

Gradbeni material, ki vsebuje kovine, oz. armaturno jeklo v betonu Pri kovinskom gradbenem materialu (npr. z aluminijem prekrita izolacija, toplotno prevodne pločevine) zanesljivo zaznavanje ni možno.\*

Masivni kovinski predmeti na hrbtni strani stene Pri masivnih kovinskih predmetih (npr. grelna telesa) zanesljivo zaznavanje ni mogoče.\*

Samodejno umerjanje ni bilo uspešno izvedeno Izvedite ročno umerjanje.

**Signalna lučka 2 utripa rdeče na velikem področju merjenja na steni** (opozorilo na električni kabel)

Nezadostna ozemljitev stene S prostim rokom se dotaknite stene na razdalji 20 do 30 cm od merilne naprave, da ozemljite steno.

\* Zato pred vrtanjem, žaganjem ali rezkanjem v stene, strope ali tla upoštevajte tudi druge vire informacij (npr. gradbene načrte).

**Vzrok****Pomoč****Električnega kabla ni mogoče najti**

Na kablu ni napetosti oz. napetost ni tipična Na kablu ustvarite napetost, npr. tako da vključite dodeljeno stikalo za luč. Zaznavanje kablov z izmeničnimi napetostmi izven območja od 110 do 240 V, od 50 do 60 Hz ni možno z zanesljivostjo.\*

**Kabel leži pregloboko** Globina zaznavanja je odvisna od gradbenega materiala in je lahko manjša od maksimalne globine zaznavanja.\*

**Kabel je položen v ozemljeni kovinski cevi** Uporabite merilno napravo in poiščite kovinsko cev.

**Merilna naprava ni ozemljena** Merilno napravo čvrsto primite brez rokavic. Ne stojte na izoliranih vodnikih ali ogrodjih. Ne nosite izolirane obutve.

**Izolacijski gradbeni material ali prenizka/previsoki zračni vlagi** Pri kovinskih ali vlažnih gradbenih materialih (npr. pri prenizki/previsoki zračni vlagi) zanesljivo zaznavanje ni možno.\*

**Kovinskega predmeta ni mogoče najti**

**Kovinski predmet leži pregloboko** Globina zaznavanja je odvisna od gradbenega materiala in je lahko manjša od maksimalne globine zaznavanja.\*

**Kovinski predmet je premajhen** Globina zaznavanja je odvisna od predmeta in je lahko manjša od maksimalne globine zaznavanja.\*

**Nekoordinirano utripanje v zeleni, rumeni in rdeči barvi**

Motnja zaradi električnih ali magnetnih polj Ohranite zadostno razdaljo od naprav, ki povzročajo močna električna ali magnetna polja (npr. računalnik, napajalniki).

\* Zato pred vrtanjem, žaganjem ali rezkanjem v stene, strope ali tla upoštevajte tudi druge vire informacij (npr. gradbene načrte).

**142 | Slovensko****Vzrok**      **Pomoč****Merilni rezultati niso točni/verjetni**

Moteči kovinski predmeti v območju senzorja Odstranite vse moteče kovinske predmete (npr. uro, zapestnico, prstan itn.) iz območja senzorja. Merilne naprave ne prijemajte v bližini senzorja.

Samodejno umerjanje Izvedite ročno umerjanje.  
ni bilo uspešno izvedeno

**Trajno utripajoča zelena/rumena/rdeča,**  
čeprav v bližini ni kovine ali električnega kabla.

Merilna naprava je Merilno napravo pošljite na servis.  
pokvarjena

\* Zato pred vrtanjem, žaganjem ali rezkanjem v stene, strope ali tla upoštevajte tudi druge vire informacij (npr. gradbene načrte).

**Vzdrževanje in čiščenje**

Umazanijo odstranite s suho, mehko krpo. Uporaba čistil ali razredčil ni dovoljena.

V področju senzorja **7** na sprednji in hrbtni strani merilnega orodja ne nameščajte nalepk ali ploščic, še posebno ne kovinskih. Le-te moteče vplivajo na funkcijo merjenja.

**Servis in svetovanje o uporabi**

Servis Vam bo dal odgovore na Vaša vprašanja glede popravila in vzdrževanja izdelka ter nadomestnih delov. Risbe razstavljenega stanja in informacije o nadomestnih delih se nahajajo tudi na spletu pod:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Skupina svetovalcev o uporabi podjetja Bosch Vam bo z veseljem v pomoč pri vprašanjih o naših izdelkih in njihovega pribora.

Ob vseh vprašanjih in naročilih rezervnih delov nujno sporočite 10-mestno številko na tipski ploščici izdelka.

**Slovensko**

Top Service d.o.o.  
Celovška 172  
1000 Ljubljana  
Tel.: (01) 519 4225  
Tel.: (01) 519 4205  
Fax: (01) 519 3407

**Odlaganje**

Merilna orodja, pribor in embalažo oddajte v okolju prijazno ponovno predelavo.

Merilna orodja in akumulatorskih baterij/baterij ne smete odvreči med hišne odpadke!

**Samoz države EU:**

V skladu z Direktivo 2012/19/EU se morajo merilna orodja, ki niso več v uporabi ter v skladu z Direktivo 2006/66/ES morate okvarjene ali obrabljene akumulatorske baterije/baterije zbirati ločeno in jih okolju prijazno reciklirati.

**Pridržujemo si pravico do sprememb.**

**Hrvatski****Upute za sigurnost**

**Valja pročitati i poštivati sve upute.** Ukoliko se mjerni alat ne koristi sukladno ovim uputama, to može negativno utjecati na rad integriranih zaštitnih naprava u mjernom alatu. DOBRO ČUVAJTE OVE UPUTE.

- ▶ **Popravak mjernog alata prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo sa originalnim rezervnim dijelovima.** Na taj će se način postići da ostane zadržana sigurnost mjernog alata.
- ▶ **Sa mjernim alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašina.** U mjernom alatu mogu nastati iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.

**144 | Hrvatski**

- **Mjerni alat zbog tehničkih razloga ne može jamčiti stopostotnu sigurnost. Kako biste isključili opasnosti, zbog toga prije svakog bušenja, piljenja ili gledanja u zidove, stropove ili podove potražite i ostale izvore informacija kao što su građevni nacrti, fotografije iz faze izgradnje itd.** Vremenske prilike, npr. vlažnost zraka, ili blizina drugih električnih uređaja mogu utjecati na preciznost mjernog alata. Svojstva i stanje zidova (npr. vlaga, metalni materijali, vodljive tapete, izolacijski materijali, keramičke pločice) te količina, vrsta, veličina i položaj objekta mogu utjecati na rezultate mjerjenja. Veća vlažnost zraka može uzrokovati nepreciznost npr. vlaženjem građevinskih materijala (prije svega gipsa, tapeta). Ovi utjecaji mogu dovesti do toga da signalna lampica svijetli zeleno iako se objekt nalazi u području senzora ili da signalna lampica svijetli crveno iako nema objekta u području senzora.
- **Za vrijeme mjerjenja pazite na dovoljno uzemljenje.** U slučaju nedovoljnog uzemljenja (npr. zbog izolirajućih cipela ili stajanja na ljestvama) nije moguće lociranje vodova pod naponom.

## Opis proizvoda i radova

### Uporaba za određenu namjenu

Mjerni alat je namjenjen za traženje željeznih metala (npr. armaturni čeličik), neželjeznih metala (npr. bakrene cijevi) te vodova pod naponom u zidovima, stropovima i podovima.

### Prikazani dijelovi uređaja

Numeriranje prikazanih komponenti odnosi se na prikaz mjernog alata na stranici sa slikama.

- 1 Znak za obilježavanje
- 2 Signalna lampica
- 3 Prekidač za uključivanje/isključivanje
- 4 Aretiranje poklopca pretinca za baterije
- 5 Poklopac pretinca za baterije
- 6 Serijski broj
- 7 Područje senzora



## Tehnički podaci

Digitalni uredaj za lociranje	PMD 7
Kataloški br.	3 603 F81 100
Max. dubina registriranja*:	
– Željezni metali	70 mm
– Neželjezni metali (bakrena cijev)	60 mm
– Bakreni vodovi (pod naponom)**	50 mm
Kalibriranje	automatsko
Automatika isključivanja nakon cca.	10 min
Radna temperatura	0 °C... +40 °C
Temperatura uskladištenja	-20 °C... +70 °C
Relativna vlažnost zraka	30 ... 80 %
Baterije	3 x 1,5 V LR3 (AAA)
Trajanje rada (alkalno-manganskih baterija) cca.	5 h
Težina odgovara EPTA-Procedure 01:2014	0,15 kg
* ovisno o materijalu i veličini predmeta te materijalu i stanju podloge (zidovi, stropovi, podovi)	
** manja dubina registriranja električnih vodova koji nisu pod naponom	
► Rezultat mjerenja može biti loš gledje točnosti i dubine snimanja kod nepovoljnih svojstava podloge.	
Za jednoznačno identificiranje vašeg mjernog alata služi serijski broj 6 na tipskoj pločici.	

## Montaža

### Stavljanje/zamjena baterije

Za rad mjernog alata preporučamo uporabu alkalno-manganskih baterija.

Za otvaranje poklopca pretinca za baterije **5** pritisnite na aretiranje **4** i otvorite prema gore poklopac pretinca za baterije. Stavite baterije. Kod toga pazite na ispravan polaritet prema prikazu sheme na unutarnjoj strani pretinca za baterije.

► **Izvadite baterije iz mjernog alata ako se on dulje neće koristiti.**

Baterije mogu kod duljeg uskladištenja korodirati i same se isprazniti.



## Rad

### Puštanje u rad

- Zaštite mjerni alat od vlage i izravnog djelovanja sunčevih zraka.
- Mjerni alat ne izlažite ekstremnim temperaturama ili oscilacijama temperature. Ne ostavljajte ga npr. dulje vrijeme u automobilu. Kod većih temperturnih oscilacija, prije nego što ćete ga pustiti u rad, ostavite mjerni alat da se prvo temperira. Kod ekstremnih temperatura ili oscilacija temperature može se smanjiti preciznost mjernog alata.
- Izbjegavajte snažne udarce ili padove mjernog alata.

### Uključivanje/isključivanje

- Prije uključivanja mjernog alata, područje senzora 7 ne smije biti vlažno. Prema potrebi sa krpom istrljajte mjerni alat na suho.



Za **Uključivanje** mjernog alata pritisnite prema dolje tipku za uključivanje/isključivanje **3**.

Nakon kratkog automatskog testa mjerni alat je spreman za rad. Spremnost za rad se prikazuje na način da svijetli signalna lampica **2**. Ako nakon uključivanja signalna lampica **2** ne svijetli, trebate zamjenjivati baterije.



Za **Isključivanje** mjernog alata pritisnite prema gore tipku za uključivanje/isključivanje **3**.

Ako se 10 minuta ne provodi nikakvo mjerjenje, mjerni alat će se automatski prespojiti na čuvanje baterija.

**Napomena:** Ako se mjerni alat automatski isključio, tipka za uključivanje/isključivanje **3** je još u uključenom položaju. Kako biste mjerni alat ponovo uključili, najprije ga isključite i onda ponovno uključite.



## Načini rada

Mjerni alat detektira predmete ispod područja senzora **7**.

Signalna lampica	Objašnjenje
<b>zeleno</b>	nije pronađen predmet
<b>zeleno</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metalni predmet blizini senzora</li> <li>- mali ili nizak metalni predmet u području senzora ili</li> <li>- Kvar na senzoru zbog nepovoljnih svojstava zida</li> </ul>
<b>crveno</b> i stalni signal	Pronađen metalni predmet u području senzora
<b>crveno</b> treperi (brzo)	Pronađen vod pod naponom i pulsirajući signal


## Traženje metalnih predmeta

Nakon uključivanja upalit će se zelena signalna lampica **2**.

Stavite mjerni alat na površinu koja se ispituje i pomicite se bočno.

- Ako na podlozi nema metalnog predmeta, signalna lampica **2** dalje svijetli zeleno i ne čuje se zvučni signal.
- Ako se mjerni alat približava metalnom predmetu, signalna lampica **2** najprije svijetli žuto te kada se približava metalnom predmetu prelazi u crveno. Čim signalna lampica svijetli crveno, dodatno se čuje zvučni signal koji se pojačava približavanjem metalnom objektu.
- Iznad metalnog objekta signalna lampica **2** svijetli crveno i čuje se najglasnije zvučni signal.

► I kod žute signalne lampice **2** može se nalaziti metalni predmet ispod područja senzora. Mali ili niski metalni predmeti nalaze se u blizini senzora ili svojstva zida loše utječu na rezultat mjerena.

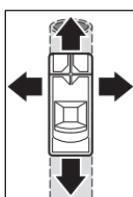

Kod prvog prelaženja položaj metalnog predmeta se samo grubo prikazuje. Kada više puta prelazite preko metalnog predmeta mjernim alatom, predmet se preciznije vidi. Kada više puta prelazite preko metalnog predmeta (a da ne podižete mjerni alat od podloge), može se položaj istog točno prikazati: Signalna lampica **2** svijetli crveno i čuje se zvučni signal ako se metalni predmet nalazi ispod područja senzora. Kada se zvučni signal najglasnije čuje, metalni predmet se nalazi ispod sredine senzora.



### Traženje električnih vodova pod naponom

Mjerni alat prikazuje vodove koji su pod naponom između 110 V i 240 V i čija frekvencija odgovara širokom standardu (izmjenična struja od 50 odn. 60 Hz). Ostali vodovi (istosmjerna struja, viša/niza frekvencija ili napon) te vodovi koji nisu pod naponom ne mogu se pouzdano pronaći. Oni se po potrebi prikazuju kao metalni predmeti.

Kod svakog mjerjenja automatski se traže vodovi pod naponom. Ako je pronađen vod pod naponom, signalna lampica **2** svijetli crveno i čuje se pulsirajući zvučni signal s tendencijom ubrzavanja. Pomičite mjerni alat preko površine kako biste točnije lokalizirali vod pod naponom. Kada više puta prelazite preko metalnog predmeta može se jako točno prikazati položaj voda pod naponom.

Vodovi pod naponom mogu se lakše pronaći ako je trošilo struje (npr. lampaice, uređaji) priključeno i uključeno na traženi vod. Isključite trošilo struje prije nego što bušite, pilite ili glogate u zidu.

**Napomena:** Stalno pazite da mjerni alat čvrsto držite u ruci bez rukavica kako biste omogućili dobro uzemljenje. Osim toga pazite da su vodiči/konstrukcije uzemljeni. Izbjegavajte vodiče/konstrukcije čiji oslonci na podu pokazuju plastične polklopce. Ne nosite izolirajuću obuću.

U određenim okolnostima (kao npr. iza metalnih površina, iza jako suhih ili jako vlažnih površina) ne mogu se sigurno pronaći vodovi pod naponom. Ako iznad većeg područja signalna lampica **2** svijetli žuto ili crveno, materijal se električno zasjeni te traženje vodova pod naponom nije pouzdano.

### Upute za rad

Nemojte čvrsto držati mjerni alat u području senzora kako ne biste utjecali na mjerjenje. Na ovaj način ćete dobiti preciznije rezultate mjerjenja.

### Označavanje objekata

Pronadene predmete možete po potrebi označiti. Vanjske rubove predmeta možete pronaći promjenom boje signalne lampice **2** iz žute u crvenu. Sredinu metalnog predmeta možete odrediti pomoću visine signala. Označite traženo mjesto olovkom na gornjem i bočnim markirnim pomagalima **1**.

### Trajno treperenje zeleno/žuto/crveno

Ako signalna lampica **2** naizmjence svijetli zeleno, žuto i crveno, iako ne ma metalnog predmeta ili kabela pod vodom u blizini, morate odnijeti mjerni alat na servisiranje.



## Održavanje i servisiranje

### Ručno kalibriranje

Ako signalna lampica **2** svijetli crveno ili žuto, iako nema metala u blizini mjernog alata, morate ponovno kalibrirati mjerni alat.

- Stoga uključite mjerni uredaj tipkom za uključivanje/isključivanje **3**.
- Izvadite jednu bateriju iz uključenog mjernog uređaja.
- Isključite mjerni uredaj tipkom za uključivanje/isključivanje **3** kada ste izvadili bateriju.
- Ponovno stavite baterije u mjerni uređaj (Pazite na polove!).
- Uklonite sada sve predmete iz blizine mjernog uređaja (metalni ručni sat ili prsten) i držite ga u zraku.
- Uključite mjerni uređaj tipkom za uključivanje/isključivanje **3** te ga unutar 3 sekunde ponovno isključite. Signalna lampica **2** na mjernom uređaju treperi crveno polako u trajanju od 3 sekunde, kako bi se pokazalo da je spremam za kalibriranje.
- Ponovno uključite mjerni uređaj unutar 0,5 sekunde. Kalibriranje se pokreće i traje oko 6 sekunde. Signalna lampica **2** treperi zeleno brzo u trajanju od 6 sekunde. Kalibriranje se provodi. Nakon toga je uređaj ponovno spremam za rad i signalna lampica **2** stalno svijetli zeleno.

**Napomena:** Ako se ne pridržavate slijeda da prvo trebate isključiti pa ponovno uključiti mjerni uređaj, kalibriranje se neće provesti. Signalna lampica **2** dalje svijetli žuto ili crveno iako nema metala u blizini. U ovom slučaju ponovite kalibriranje.

150 | Hrvatski

## Greške – uzroci i otklanjanje

Uzrok	Otklanjanje
<b>Signalna lampica 2 ne svijetli</b>	
Mjerni alat nije uključen	Uključite mjerni alat.
Mjerni alat se sam isključio	Isključite mjerni alat i ponovno ga uključite.
Baterije nisu umetnute ili su neispravno umetnute	Umetnite baterije. Pazite na polove.
Baterije su prazne ili je umetnuta aku-baterija	Zamijenite baterije. Ne koristite aku-baterije.
<b>Signalna lampica 2 svijetli žuto ili crveno iako nema metala u blizini (upozorenje na metalne predmete)</b>	
Okolna temperatura previsoka/preniska	Koristite mjerni alat samo u određenom području temperature od 0 °C – 40 °C.
Nagla promjena temperature	Pričekajte da mjerni alat prihvati okolnu temperaturu.
Autokalibriranje nije uspješno	Provedite ručno kalibriranje.
<b>Signalna lampica 2 svijetli žuto ili crveno iznad velikog mjernog područja na zidu (upozorenje na metalne predmete)</b>	
Mnogi usko poredani metalni predmeti	Pazite na visinu zvučnog signala kako biste mogli razlikovati pojedine metalne predmete. Preusko poredane metalne predmete ne možete odvojeno detektirati.*
Metalni građevni materijali ili armirani čelik u betonu	Kod metalnih građevnih materijala (npr.aluksičirani izolacijski materijali, toplinski vodljivi limovi) nije moguće pouzdano detektiranje.*
Masivni metalni predmeti na stražnjoj strani zida	Kod masivnih metalnih predmeta (npr. radijatora) nije moguće pouzdano detektiranje.*
Autokalibriranje nije uspješno	Provedite ručno kalibriranje.

\*Pridržavajte se prije bušenja, piljenja ili gledanja u zidovima, stropovima ili podovima i drugih izvora informacija (npr. građevinski nacrti).

**Uzrok****Otklanjanje****Signalna lampica 2 svijetli crveno iznad velikog mjernog područja na zidu** (upozorenje na kabel pod naponom)

Nedovoljno uzemljenje zida Dodirnite slobodnom rukom zid u razmaku od 20 – 30 cm od mjernog alata za uzemljenje zida.

**Nije pronađen kabel pod naponom**

Nema napona/netipičan napon na kabelu Dovedite napon na kabel, npr. tako da uključite pripadajuće rasklopne sklopke. Detektiranje kabela izmjeničnim naponima unutar područja 110 – 240 V, 50 – 60 Hz nije pouzdano moguće.\*

Kabel se nalazi prenisko Dubina snimanja ovisi o građevnom materijalu ili može biti manja od maksimalne dubine snimanja.\*

Kabel prolazi kroz uzmlijenu metalnu cijev Koristite mjerni alat za pronalaženje metalne cijevi.

Mjerni alat nije uzmlijen Čvrsto uhvatite mjerni alat bez rukavica. Nemojte stajati na izolirajućim vodičima ili konstrukcijama. Ne nosite izolirajući obuću.

Zasjenjeni građevni materijal ili premala/prevelika vlažnost zraka Kod metalnih, previše suhih ili vlažnih građevnih materijala (npr. kod premale ili prevelike vlažnosti zraka) nije moguće pouzdano detektiranje.\*

**Nije pronađen metalni predmet**

Metalni predmet se nalazi prenisko Dubina snimanja ovisi o građevnom materijalu ili može biti manja od maksimalne dubine snimanja.\*

Metalni predmet je premalen Dubina snimanja ovisi o predmetu ili može biti manja od maksimalne dubine snimanja.\*

**Nekoordinirano treperenje u zelenoj, žutoj, crvenoj boji**

Smetnja zbog električnih ili magnetskih polja Držite razmak uređaja koji emitiraju jaka električna ili magnetska polja (npr. kompjuter, dijelovi uklopnje mreže).

\* Pridržavajte se prije bušenja, piljenja ili glodanja u zidovima, stropovima ili podovima i drugih izvora informacija (npr. građevinski nacrti).

**152 | Hrvatski****Uzrok****Otklanjanje****Netočni/neverodostojni rezultati mjerjenja**

Metalni predmeti koji smetaju u području senzora Uklonite sve metalne predmete koji smetaju (npr. sat, narukvica, prsten itd.) iz područja senzora. Ne hvatajte mjerni alat u blizini senzora.

Autokalibriranje nije uspješno Provedite ručno kalibriranje.

**Trajno treperenje zeleno/žuto/crveno,**  
iako nema metala ili kabela pod naponom u blizini.

Mjerni alat u kvaru Odnesite mjerni alat na servisiranje.

\*Pridržavajte se prije bušenja, piljenja ili gledanja u zidovima, stropovima ili podovima i drugih izvora informacija (npr. gradevinski nacrti).

**Održavanje i čišćenje**

Obrišite prljavštinu suhom, mekom krpom. U tu svrhu ne koristite nikakva sredstva za čišćenje i otapala.

Kako se ne bi utjecalo na funkciju mjerjenja, u području senzora **7**, na prednjoj i stražnjoj strani mjernog alata ne smiju se nalaziti nikakve naljepnice ili natpisne pločice, a osobito ne natpisne pločice od metala.

**Servisiranje i savjetovanje o primjeni**

Ovlašteni servis će odgovoriti na vaša pitanja o popravcima i održavanju vašeg proizvoda te o rezervnim dijelovima. Povećane crteže i informacije o rezervnim dijelovima možete naći na adresi:

**www.bosch-pt.com**

Bosch tim za savjetovanje o primjeni rado će vam pomoći odgovorom na pitanja o našim proizvodima i priboru.

Za slučaj povratnih upita ili naručivanja rezervnih dijelova, molimo vas neizostavno navedite 10-znamenkasti kataloški broj sa tipske pločice proizvoda.

**Hrvatski**

Robert Bosch d.o.o  
Kneza Branimira 22  
10040 Zagreb  
Tel.: (01) 2958051  
Fax: (01) 2958050

## Zbrinjavanje

Mjerne alate, pribor i ambalažu treba dostaviti na ekološki prihvatljivo recikliranje.

Mjerni alat, aku-bateriju/baterije ne bacajte u kućni otpad!

### Samo za zemlje EU:



Prema Europskim smjernicama 2012/19/EU, neuporabivi mjerni alati i prema Smjernicama 2006/66/EZ neispravne ili istrošene aku-baterije/baterije moraju se odvojeno sakupljati i dovesti na ekološki prihvatljivo recikliranje.

Zadržavamo pravo na promjene.

## Eesti

### Ohutusnõuded



**Lugege läbi kõik juhised ja järgige neid.** Kui mõõtseadme kasutamisel käesolevaid juhiseid ei järgita, võivad mõõtseadmesse integreeritud kaitseasadesid kahjustada saada. HOIDKE JUHISED HOOLIKALT ALLES.

- ▶ Laske mõõtseadet parandada üksnes vastava ala asjatundjatel, kes kasutavad originaalvaruosi. Nii tagate mõõtseadme ohutu töö.
- ▶ Ärge kasutage mõõtseadet plahvatusohlikus keskkonnas, kus leidub süttivaid vedelikke, gaase või tolmu. Mõõtseadmes võivad tekkida sädemed, mille toimel võib tolm või aur süttida.
- ▶ Tehnoloogiast tingitult ei saa mõõtseade tagada sajaprotsendi-list ohutust. Ohtude välistamiseks tutvuge iga kord enne seinte, lagede või põrandate puurimist, saagimist või freesimist muude teabeallikatega, näiteks ehitusplaanide, ehitamise ajal tehtud fotode jmt. Keskkonnategurid, näiteks öhuniiskus või muude elektriseadmete läheodus võivad möjutada mõõtmeseadme täpsust. Seinte struktuur ja seisukord (nt niiskus, metallisisaldusega ehitusmaterjalid,

**154 | Eesti**

elektrit juhtivad tapeedid, isolatsioonimaterjalid, keraamilised plaatid) ja esemete arv, liik, suurus ja asend võivad muuta mõõtetulemused ebatäpseks. Ebatäpsusi võib põhjustada ehitusmaterjalide (eelkõige kipsi, tapeedi) niiskumine suurema õhuniiskuse tõttu.

Nende tegurite toimel võib signaallamp süttida rohelise tulega, kuigi sensori piirkonnas on mõni ese, või punase tulega, kuigi sensori piirkonas ei ole ühtegi eset.

- ▶ **Mõõtmise ajal veenduge piisava maanduse olemasolus.** Ebapiisava maanduse korral (nt isoleerivate jalatsite või redelil seismise tõttu) ei ole pingestatud elektrijuhtmete lokaliseerimine võimalik.

## **Seadme ja selle funktsionide kirjeldus**

### **Nõuetekohane kasutus**

Mõõtseade on ette nähtud raudmetallide (nt armatuurteras), mitteraudmetallide (nt vasktorud) ja pingestatud juhtmete lokaliseerimiseks seintes, lagedes ja põrandates.

### **Seadme osad**

Seadme osade numeratsiooni aluseks on jooniste leheküljel toodud numbrid.

- 1 Märgistusabi
- 2 Signaaltuli
- 3 Lülit (sisse/välja)
- 4 Patareikorpuse kaane lukustus
- 5 Patareikorpuse kaas
- 6 Seerianumber
- 7 Sensorpiirkond

## Tehnilised andmed

Digitaalne lokaliseerimisseade	PMD 7
Tootenumber	3 603 F81 100
max lokaliseerimissügavus*:	
- mustad metallid	70 mm
- värvilised metallid (vasktorud)	60 mm
- vaskjuhtmed (pinge all olevad)**	50 mm
Kalibreerimine	automaatne
Automaatne väljalülitus ca	10 min
Töötemperatuur	0 °C...+40 °C
Hoiutemperatuur	-20 °C...+70 °C
Suheline õhuniiskus	30 ... 80 %
Patareid	3 x 1,5 V LR3 (AAA)
Tööaeg (leelismangaanpatareid) ca	5 h
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi	0,15 kg
* sõltuvalt objektide materjalist ja suurusest ning aluspinna (seinad, laed, põrandad) materjalist ja seisukorrist	
** väiksem lokaliseerimissügavus juhtmete puhul, mis ei ole pinge all	
► <b>Kui aluspind on halvema kvaliteediga, võivad mõõtetäpsus ja mõõtesügavus väheneda.</b>	
Oma mõõteseadet saate identifitseerida andmesildil oleva seerianumbri <b>6</b> järgi.	

## Montaaž

### Patareide paigaldamine/vahetamine

Mõõteseadmes on soovitav kasutada leelis-mangaan-patareisid.

Patareikorpuse kaane **5** avamiseks vajutage lukustusele **4** ja tömmake patareikorpuse kaas lahti. Asetage patareid kohale. Jälgitke seejuures patarei-de õigel polarsust vastavalt patareikorpuse siseküljel toodud sümbolitele.

► **Kui Te mõõteseadet pikemat aega ei kasuta, võtke patareid seal mest välja.** Patareid võivad pikemal seismisel korrodeeruda või iseneslikult tühjeneda.

156 | Eesti

## Kasutamine

### Kasutuselevõtt

- ▶ **Kaitske mööteseadet niiskuse ja otsese päikesekiirguse eest.**
- ▶ **Ärge hoidke mööteseadet väga körgetel ja väga madalatel temperatuuridel, samuti vältige temperatuuriökumisi.** Ärge jätké seadet näiteks pikemaks ajaks autosse. Suuremate temperatuuriökumiste korral laske mööteseadmel enne kasutuselevõttu keskkonna temperatuuriga kohaneda. Äärmuslikel temperatuuridel ja temperatuuriökumiste korral võib seadme möötetäpsus väheneda.
- ▶ **Kaitske mööteseadet tugevate lõökide ja kukkumiste eest.**

### Sisse-/väljalülitus

- ▶ **Enne seadme sisselülitamist veenduge, et sensorpiirkond 7 ei ole niiske.** Vajadusel pühkige seade lapiga kuivaks.



Mööteseadme **sisselülitamiseks** vajutage lülit (sisse/välja) **3** alla.

Pärast lühikest automaatset testi on möötesade töövalmis. Töövalmidust näitab signaaltille **2** süttimine. Kui signaaltili **2** pärast sisselülitamist ei sütti, tuleb patareid välja vahetada.



Mööteseadme **väljalülitamiseks** vajutage lülit (sisse/välja) **3** alla.

Kui möötmist ei ole umbes 10 minuti vältel teostatud, lülitub seade patareide säästmiseks automaatselt välja.

**Märkus:** Kui möötesade on automaatselt välja lülitunud, on lülit (sisse/välja) **3** veel sisselülitatud asendis. Selleks et mööteseadet uesti sisse lülitada, lülitage see kõigepealt välja ja seejärel uesti sisse.

## Kasutusviisid

Seade lokaliseerib sensorpiirkonna **7** alla jäavat objektid.

Signaaltuli	Selgitus
<b>roheline</b>	ei tuvastatud ühtegi objekti
<b>kollane</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sensori lähedal tuvastati metallobjekt</li> <li>- sensori piirkonnas on väike või sügaval asetsev metallobjekt või</li> <li>- seina kvaliteet on möjutanud sensori toimivust</li> </ul>
<b>punane</b> tuli ja püsiv helisignaal	sensori piirkonnas tuvastati metallobjekt
<b>punane</b> (kiiresti) vilkuv tuli ja pulseeriv helisignaal	tuvastatud on pingestatud elektrijuhtmed


### Metallobjektide lokaliseerimine

Pärast sisselülitamist süttib signaaltuli **2** rohelise tulega.

Asetage mööteseade uuritavale pinnale ja juhtige seda külg suunas.

- Kui pinnas metallobjekti ei tuvastatud, põleb signaaltuli **2** endiselt rohelise tulega ja helisignali ei kõla.
- Kui mööteseade läheneb metallobjektile, põleb signaaltuli **2** esmalt kollase tulega ja muutub metallobjektile lähenedes punaseks. Niipea kui süttib punane signaaltuli, kõlab lisaks helisignaal, mille helikõrgus muutub seda suuremaks, mida lähemale seade objektile jõuab.
- Metallobjekti kohal põleb signaaltuli **2** punase tulega ja kõlab maksimaalse kõrgusega helisignaal.

► **Ka kollase signaaltule 2 korral võib sensori all paikneda metallobjekt.** Väikesed või sügaval asetsevad metallobjektid paiknevad sensori lähedal või möjutab möötetulemust seina kvaliteet.

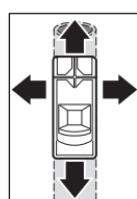

Kui liigute mööteseadmaga üle metallobjekti esimest korda, lokaliseeritakse metallobjekti asend vaid ligikaudselt. Kui liigute mööteseadmaga üle metallobjekti mitu korda, tuvastab seade objekti asukohta üha täpselt. Pärast mitmekordset üleliikumist (mööteseadet pinnalt tõstmata) saab metallobjekti asendit kuva da täpselt: kui süttib punane signaaltuli **2** ja kõlab helisignaal, asub sensori piirkonnas metallobjekt. Kui helisignaal on kõige kõrgem, on metallobjekt sensori keskpunkti all.



### Pinge all elevate juhtmete lokaliseerimine

Mõõtseade kuvab elektrijuhtmeid, mille pingे on vahemikus 110 V kuni 240 V ja mille sagedus vastab levinud standardile (vahelduvvool 50 või 60 Hz). Teisi elektrijuhtmeid (alalisvool, kõrgem/madalam sagedus või pingе) ja pingestamata juhtmeid ei ole võimalik usaldusväärselt tuvastada, teatavatel juhtidel näidatakse neid aga metallobjektide na.

Pingestatud elektrijuhtmete otsing toimub automaatselt igal mõõtmisel. Pingestatud juhtme tuvastamise korral hakkab signaaltil **2** punase tulega vilkuma ja kõlab suure sagedusega pulseeriv helisignaal. Pingestatud juhtmete täpseks lokaliseerimiseks juhtige mõõtseadet üle pinna korduvalt. Pärast mitmekordset üleliikumist saab pingestatud juhtme asukohta lokaliseerida väga täpselt.

Pingestatud juhtmeid saab lokaliseerida kergemini, kui lokaliseeritava juhtmega ühendada elektritarvitid (nt valgustid, elektriseadmed) ja need sisse lülitada. Enne seina puurimist, saagimist või freesimist lülitage elekttarvitid välja.

**Märkus:** Veenduge, et hoiate mõõtseadet paljakäsi tugevasti käes, et tagada hea maandus. Peale selle pidage meeles, et redelid/tellingud peavad olema maandatud. Ärge kasutage redeleid/tellinguid, mille tagedel on vastu maapinda plastkatted. Ärge kandke isoleerivaid jalatseid.

Teatavate tingimuste puhul (nt metallpindade taga, väga kuivade või väga niiskete pindade taga) ei ole võimalik pingestatud juhtmeid usaldusväärselt lokaliseerida. Kui signaaltil **2** põleb kollase või punase tulega laiemalt ulatustes, on materjal varjestatud ja pingestatud juhtmete lokaliseerimine ei ole täpne.

### Tööjuhised

Et vältida mõõtmisele mõju avaldamist, ärge hoidke mõõtseadet sensori piirkonnas kinni. Nii on mõõtetulemused täpsemad.

### Objektide märgistamine

Tuvestatud objekte saatte vajaduse korral märgistada. Objekti väliservi märgistab kollase signaalitule **2** muutumine punaseks. Metallobjekti keskpunkti saatte tuvastada helisignaali kõrguse järgi. Markeerige otsitav koht pliatsiga ülemiste ja külgmiste märgistussoonte **1** abil.



### Pidev vilkuv roheline/kollane/punane tuli

Kui signaaltuli **2** vilgub vaheldumisi rohelise, kollase ja punase tulega, kuigi läheduses ei ole metallobjekte ega pingestatud juhet, tuleb mõõteseade toimetada hooldusse.

## Hooldus ja teenindus

### Käitsi kalibreerimine

Kui signaaltuli **2** põleb punase või kollase tulega, kuigi mõõteseadme läheduses ei ole metallobjekte, tuleb mõõteseade uuesti kalibreerida.

- Selleks lülitage mõõteseade lülitist (sisse/välja) **3** sisse.
- Võtke sisselülitatud mõõteseadmest üks patarei välja.
- Kui patarei on välja võetud, lülitage mõõteseade lülitist (sisse/välja) **3** välja.
- Pange patareid mõõteseadmesse tagasi (jälgige polaarsust!).
- Nüüd eemaldage mõõteseadme lähedusest kõik objektid (ka käekell või metallist sõrmus) ja hoidke mõõteseadet õhus.
- Lülitage mõõteseade lülitist (sisse/välja) **3** sisse ja 3 sekundi jooksul uuesti välja. Mõõteseadme signaaltuli **2** vilgub 3 sekundi jooksul aeglaatelt punase tulega ja annab märku kalibreerimisvalmidusest.
- Lülitage mõõteseade 0,5 sekundi jooksul uuesti sisse. Kalibreerimine käivitub ja kestab umbes 6 sekundit. Signaaltuli **2** vilgub 6 sekundit kiri- resti rohelise tulega, seadet kalibreeritakse. Seejärel on seade jälle töövalmis ja signaaltuli **2** põleb pideva rohelise tulega.

**Märkus:** Kui väljalülitamise ja uuesti sisselülitamise järjekorras ei peeta kinni, siis kalibreerimist ei toimu. Signaaltuli **2** põleb edasi kas kollase või punase tulega, kuigi läheduses ei ole metallobjekte. Sellisel juhul korrale kalibreerimist.

160 | Eesti

## Vead – põhjused ja kõrvaldamine

Põhjus	Vea kõrvaldamine
<b>Signaaltuli 2 ei põle</b>	
Mõõteseade ei ole sisse lülitatud	Lülitage mõõteriist sisse.
Mõõteseade on automaatselt välja lülitunud	Lülitage mõõteseade välja ja seejärel uesti sisse.
Patareid puuvad või on paigaldatud valesti	Paigaldage patareid. Jälgige polaarsust.
Patareid on tühjad või on paigaldatud akud	Vahetage patareid välja. Ärge kasutage akusid.
<b>Signaaltuli 2 põleb kollase või punase tulega, kuigi läheduses ei ole metallobjekte</b> (hoiatab metallobjektide eest)	
Ümbrisseva keskkonna temperatuur on liiga kõrge/liiga madal	Kasutage mõõteseadet ainult kindlaks määratud temperatuurivahemikus 0 °C – 40 °C.
Suur temperatuurierinevus	Oodake, kuni mõõteseade on ümbrisseva keskkonna temperatuuriga kohanenud.
Automaatne kalibreerimine ei olnud edukas	Kalibreerige seade käsitsi.
<b>Signaaltuli 2 põleb kollase või punase tulega suure seinapinna ulatuses</b> (hoiatab metallobjektide eest)	
Palju tihedalt üksteise kõrvul olevaid metallobjekte	Pöörake tähelepanu helisignaali körgusele, et teha üksikute metallobjektide vahel vahet. Liiga tihedalt koos olevaid metallobjekte ei saa lokaliseerida ükshaaval.*
Metallisisaldusega materjalid või armaturas betoonis	Metallmaterjalide puhul (nt alumiiniumkattega isolatsioonimaterjalid, soojust juhtiv lehtmetall) ei ole täpne lokaliseerimine võimalik.*
Massiivsed metallsemed seina tagaküljel	Massiivsete metallesemete puhul (nt radiaatorid) ei ole usaldusväärne lokaliseerimine võimalik.*
Automaatne kalibreerimine ei olnud edukas	Kalibreerige seade käsitsi.
* Enne seinte, lagede ja põrandate puurimise, saagimise või freessimise alustamist veenduge töö ohutuses ka teiste infoallikate abil (nt ehitusprojekt).	

1 609 92A 26M | (29.1.16)

Bosch Power Tools

## Põhjas Vea kõrvaldamine

**Signaaltuli 2 vilgub punase tulega suure seinapinna ulatuses (hoitab pingestatud juhtmete eest)**

Sein on ebapiisavalt maandatud	Seina maandamiseks puudutage seina oma vaba käega mõõtseadimest 20 – 30 cm kaugusel.
--------------------------------	--

### Pingestatud elektrijuhet ei tuvastata

Juhtmes ei ole pinget/pinge on ebatüüpiline	Pingestage kaabel, lülitades näiteks vastavast lülitist sisse valgusti. Vahelduvvooluga juhtmeid väljaspool vahemikku 110 – 240 V, 50 – 60 Hz ei ole võimalik täpselt lokaliseerida.*
---	---

Juhe on liiga sügaval	Lokaliseerimissügavus sõltub materjalist ja võib olla maksimaalsest sügavusest väiksem.*
-----------------------	--

Juhe kulgeb maandatud metalltorus	Kasutage mõõtseadet metalltoru tuvastamiseks.
-----------------------------------	---

Mõõtseade ei ole maandatud	Võtke mõõtseadmost paljakäsi tugevasti kinni. Ärge seiske isoleerivatel redelitel ega tellingutel. Ärge kandke isoleerivaid jalatseid.
----------------------------	--

Varjestatud ehitusmaterjal või liiga väike/liiga suur öhuniiskus	Metallmaterjalide, liiga kuivade või liiga niiskete materjalide puhul (nt liiga väikese või liiga suure öhuniiskuse puhul) ei ole täpne tuvastamine võimalik.*
--	--

### Metallobjekti ei tuvastata

Metallobjekt on liiga sügaval	Lokaliseerimissügavus sõltub ehitusmaterjalist ja võib olla maksimaalsest sügavusest väiksem.*
-------------------------------	--

Metallobjekt on liiga väike	Lokaliseerimissügavus sõltub objektist ja võib olla maksimaalsest sügavusest väiksem.*
-----------------------------	--

### Rohelise, kollase ja punase tule suvaline vilkumine

Elektri- või magnetväljade tekitatud häire	Olge piisavalt kaugel seadmetest, mis tekitavad enda ümber tugevaid elektri- või magnetvälju (nt arvutid, vöruguseadmed).
--	---

\* Enne seinte, lagede ja põrandate puurimise, saagimise või freesimise alustamist veenduge töö ohutuses ka teiste infoallikate abil (nt ehitusprojekt).

162 | Eesti

## Põhjas Vea kõrvaldamine

### Mõötetulemused on ebatäpsed/arusaamatud

Sensori piirkonnas on häirivaid metallobjekte. Eemaldage sensori piirkonnast kõik häirivad metallesemed (nt kell, käevöru, sõrmus). Ärge puudutage seadet sensori läheduses.

Automaatne kalibreerimine ei olnud edukas. Kalibreerige seade käsitsi.

**Pidevalt vilkuv roheline/kollane/punane tuli,**  
kuigi läheduses ei ole metallobjekte ega pingestatud elektrijuhet.

Mõõteseade on defektne. Toimetage mõõteseade hooldekeskusse.

\* Enne seinte, lagede ja põrandate puurimise, saagimise või freesimise alustamist veenduge töö ohutuses ka teiste infoallikate abil (nt ehitusprojekt).

## Hooldus ja puhastus

Puhastage seadet kuiva pehme lapiga. Ärge kasutage puhastusvahendeid ega lahusteid.

Lokaliseerimisfunktsiooni säilitamiseks ei tohi sensorpiirkonda **7** seadme esi- ja tagaküljele paigaldada kleebiseid ega silte, eelkõige metallsilte.

## Klienditeenindus ja müügijärgne nõustamine

Klienditeeninduses vastatakse toote paranduse ja hoolduse ning varuosa-de kohta esitatud küsimustele. Joonised ja teabe varuosade kohta leiate ka veebisaidilt:

**www.bosch-pt.com**

Boschi nõustajad osutavad Teile toodete ja tarvikute küsimustes meeeldi abi.

Pärungute esitamisel ja varuosade tellimisel näidake kindlasti ära seadme andmesildil olev 10-kohaline tootenumber.

## Eesti Vabariik

Mercantile Group AS

Boschi elektriliste käsitööriistade remont ja hooldus

Pärnu mnt. 549

76401 Saue vald, Laagri

Tel.: 6549 568

Faks: 679 1129

1609 92A 26M | (29.1.16)

Bosch Power Tools

## Kasutuskölmatuks muutunud seadmete käitlus

Mõõtseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleks keskkonnasäästlikult ringlusse võtta.

Ärge käidetuge mõõtseadmeid ja akusid/patareisid koos olmejäätmega!

### Üksnes EL liikmesriikidele:



Vastavalt Euroopa Liidu direktiivile 2012/19/EL elektrija elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja vastavalt direktiivile 2006/66/EÜ tuleb kasutusressursi ammendanud mõõtseadmed ja defektsed või kasutusressursi ammendanud akud/patareid eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult korduskasutada.

Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks.

## Latviešu

### Drošības noteikumi



#### Izlasiet un ievērojet visus šeit sniegtos norādījumus.

Ja mērinstruments netiek lietots atbilstoši šeit sniegtajiem norādījumiem, var tikt nelabvēlīgi ieteikmētas tajā integrētās aizsargfunkcijas. UZGLABĀJET ŠOS NORĀDĪJUMUS DROŠĀ VIETĀ.

- ▶ Nodrošiniet, lai mērinstrumentu remontētu tikai kvalificēts speciālists, nomaiņai izmantojot vienigi oriģinālās rezerves daļas. Tas jaus saglabāt vajadzīgo darba drošības līmeni, strādājot ar mērinstrumentu.
- ▶ Nestrādājiet ar mērinstrumentu sprādziejbīstamās vietās, kur atrodas viegli degoši šķidrumi, gāzes vai putekļi. Mērinstrumentā var rasties dzirksteles, kas var izraisīt putekļu vai tvaiku aizdegšanos.
- ▶ Tehnoloģisku iemeslu dēļ mērinstruments nevar garantēt simtprocentīgu drošību. Lai novērstu bīstamu situāciju rašanos, ik reizi pirms urbšanas, zāgēšanas vai frēzēšanas sienās, griestos vai gridā pārbaudiet apstrādes vietas izvēles pareizību, izmantojot arī



## 164 | Latviešu

**citus informācijas avotus, piemēram, būvplānus, celtniecības gaitā izdarītus fotouzņēmumus u.t.t.** Apkārtējās vides ietekme, piemēram, gaisa mitrums vai citu elektroierīču tuvums, var nelabvēlīgi ietekmēt mērinstrumenta precizitāti. Pārbaudāmo sienu īpašības un stāvoklis (piemēram, mitrums, metālu saturošs materiāls, elektrovaļošas tapetes, gaismu pietumšojoši materiāli un flizes), kā arī objektu veids, lielums un novietojums var būt par cēloni kļūdainiem mēriju rezultātiem. Mēriju kļūdas var radīt, piemēram, būvmateriālu (īpaši ķīpša un tapešu) mitrus, ko, savukārt, izraisa augsts gaisa mitrums. Šo faktoru iedarbība var izraisīt gaismas signāla degšanu zaļā krāsā arī tad, ja zem sensora lauka atrodas objekts, kā arī gaismas signāla degšanu sarkanā krāsā arī tad, ja zem sensora lauka neatrodas neviens objekts.

- **Sekojet, lai mērinstrumentam mērišanas laikā tiktu nodrošināts pietiekošs zemējums.** Nepietiekoša zemējuma gadījumā (piemēram, ja lietotājs nēsā izolejošus apavus vai darba laikā stāv uz kāpnēm), spriegumnesošu vadu uzmeklēšana nav iespējama.

## Izstrādājuma un tā darbības apraksts

### Pielietojums

Mērinstruments ir paredzēts dzelzi saturošu metālu (piemēram, tērauda stiegturību elementu) un dzelzi nesaturošu metālu (piemēram, vara cauruļu), kā arī spriegumnesošu vadu uzmeklēšanai sienās, griestos un grīdās.

### Attēlotās sastāvdaļas

Attēloto sastāvdaļu numerācija sakrīt ar numuriem mērinstrumenta attēlā, kas sniegs grafiskajā lappusē.

- 1 Ierobes markēšanai
- 2 Gaismas signāls
- 3 Ieslēdzējs
- 4 Baterijas nodalījuma vāciņa fiksators
- 5 Bateriju nodalījuma vāciņš
- 6 Sērijas numurs
- 7 Sensora lauks



## Tehniskie parametri

Digitālā meklēšanas ierice	PMD 7
Izstrādājuma numurs	3 603 F81 100
Maks. uzmeklēšanas dzīļums*:	
- melnajiem metāliem	70 mm
- krāsainajiem metāliem (vara caurulēm)	60 mm
- vara vadiem (spriegumnesošiem)**	50 mm
Kalibrēšana	automātiska
Automātiska izslēgšanās pēc apt.	10 min.
Darba temperatūra	0 °C... +40 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 °C... +70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	30 ... 80 %
Baterijas	3 x 1,5 V LR3 (AAA)
Darbības laiks (ar sārma-mangāna baterijām), apt.	5 st.
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01:2014	0,15 kg
* atkarībā no objekta materiāla un izmēriem, kā arī no seguma (sienas, griestu vai grīdas) materiāla un stāvokļa	
** mazākais uzmeklēšanas dzīļums, ja uz vadiem nav sprieguma	
► Pie nelabvēlīgām seguma materiāla ipašībām mērījumu rezultāti to precizitātes un objektu uzmeklēšanas dzīļuma ziņā var būt manāmi sliktāki.	
Mērinstrumenta viennozīmīgai identifikācijai kalpo sērijas numurs <b>6</b> , kas atrodams uz markējuma plāksnites.	

## Montāža

### Bateriju ievietošana/nomaiņa

Mērinstrumenta darbināšanai ieteicams izmantot sārma-mangāna baterijas.

Lai atvērtu bateriju nodalijuma vāciņu **5**, nospiediet fiksatoru **4** un paceļiet vāciņu. Ievietojiet baterijas nodalijumā. Levērojiet pareizu pievienošanas polaritāti, kas attēlotā bateriju nodalijuma iekšpusē.

- Ja mērinstruments ilgāku laiku netiek lietots, izņemiet no tā baterijas. Ilgstoši uzglabājot mērinstrumentu, tajā ievietotās baterijas var korodēt un izlādēties.

166 | Latviešu

## Lietošana

### Uzsākot lietošanu

- ▶ **Sargājiet mērinstrumentu no mitruma un saules staru tiešas iedarbības.**
- ▶ **Nepakļaujiet instrumentu ļoti augstas vai ļoti zemas temperatūras iedarbībai un straujām temperatūras izmaiņām.** Piemēram, neatstājiet mērinstrumentu uz ilgāku laiku automašīnā. Pie straujām temperatūras izmaiņām vispirms nogaidiet, līdz izlīdzinās temperatūras starpība, un tikai pēc tam uzsāciet mērinstrumenta lietošanu. Ekstremālu temperatūras vērtību vai strauju temperatūras izmaiņu iedarbība uz mērinstrumentu var nelabvēlīgi ietekmēt tā precīzitāti.
- ▶ **Sargājiet mērinstrumentu no specīgiem triecieniem, neļaujiet tam krist.**

### Ieslēgšana un izslēgšana

- ▶ **Pirms mērinstrumenta ieslēgšanas pārliecīnieties, ka tā sensora laiks 7 nav mitrs.** Ja izrādās, ka tā ir, aplaukiet mērinstrumentu ar auduma gabaliņu, līdz tas klūst sauss.



Lai **ieslēgtu** mērinstrumentu, pārvietojiet ieslēdzēju **3** lejup.



Lai **izslēgtu** mērinstrumentu, pārvietojiet ieslēdzēju **3** augšup.

Ja mērijumi nenotiek aptuveni 10 minūtes, mērinstruments automātiski izslēdzas, šādi nodrošinot bateriju taupīšanu.

**Piezīme.** Ja mērinstruments ir automātiski izslēdzies, tā ieslēdzējs **3** joprojām atrodas ieslēgtā stāvoklī. Lai no jauna ieslēgtu mērinstrumentu, vispirms to izslēdziet un tad no jauna ieslēdziet.

## Darba režīmi

Mērinstruments atklāj objektus, kas atrodas zem tā sensora lauka **7**.

Gaismas signāls	Izskaidrojums
<b>zaļa</b>	Nav atrasts neviens objekts
<b>dzeltens</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sensora lauka tuvumā atrodas metāla objekts</li> <li>- Sensora lauka robežās atrodas mazs vai dziļi izvietots metāla objekts vai arī</li> <li>- sensora jutību nelabvēlīgi ietekmē pārbaudāmās sienas materiāla īpašības</li> </ul>
<b>sarkans</b> un skan pastāvīgs tonālais signāls	Sensora lauka robežās atrodas metāla objekts
<b>sarkans</b> , (ātri) mirgo un skan pulsējošs tonālais signāls	Ir atrasts spriegumnesošs vads


## Metāla objektu meklēšana

Pēc mērinstrumenta ieslēgšanas tā gaismas signāls **2** izgaismojas zaļā krāsā.

Novietojiet mērinstrumentu uz pārmeklējamās virsmas un pārvietojiet sānu virzienā.

- Ja seguma materiālā netiek atklāts neviens metāla objekts, gaismas signāls **2** turpina degt zaļā krāsā un neskan tonālais signāls.
- Ja mērinstruments tuvojas metāla objektam, gaismas signāls **2** vispirms iedegas dzeltenā krāsā un, mērinstrumentam vēl vairāk tuvojoties metāla objektam, gaismas signāla dzelteno krāsu nomaina sarkanā krāsa. Gaismas signālam iedegoties sarkanā krāsā, sāk skanēt tonālais signāls, kura tonis paaugstinās, mērinstrumentam turpinot tuvoties metāla objektam.
- Tieši virs metāla objekta gaismas signāls **2** deg sarkanā krāsā un tonālā signāla tonis sasniedz maksimālo augstumu.

► **Metāla objekts var atrasties zem sensora lauka arī tad, ja gaismas signāls 2 deg dzeltenā krāsā.** Šādā gadījumā iespējams, ka sensora lauka robežās atrodas nelieli vai dziļi izvietoti metāla priekšmeti vai arī sensora jutību nelabvēlīgi ietekmē pārbaudāmās sienas materiāla īpašības.

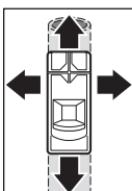**168 | Latviešu**

Pirma reizi pārvietojot mērinstrumentu pāri uzmeklējamajam metāla objektam, tā atrašanās vieta tiek parādita tikai aptuveni. Ja mērinstruments tiek pārvietots pāri metāla objektam vairākas reizes, objekta atrašanās vietas izmēšanas precīzitāte pieaug ar katru pārvietošanas reizi. Pēc mērinstrumenta vairākkārtējas pārvietošanas pāri metāla objektam (to nepaceļot no seguma materiāla virsmas), objekta atrašanās vieta tiek parādīta ļoti precīzi: ja gaismas signāls **2** iedegas sarkanā krāsā un sāk skanēt tonālais signāls, tas nozīmē, ka metāla objekts atrodas zem sensora lauka. Ja tonāla signāla tonis ir visaugstākais, tas nozīmē, ka metāla objekts atrodas zem sensora lauka viduspunkta.

**Spriegumnesošu vadu meklēšana**

Mērinstruments spēj atklāt un parādīt elektriskos vadus, uz kuriem ir maiņspriegums robežas no 110 V līdz 240 V ar standarta frekvenci 50 vai 60 Hz. Citi elektriskie vadi (uz kuriem ir līdzspriegums vai arī augstāka vai zemāka sprieguma vai frekvences maiņspriegums), kā arī vadi bez sprieguma nevar tikt droši uzmeklēti un parasti tiek atainoti kā metāla objekti.

Spriegumnesošo vadu uzmeklēšana notiek automātiski ikviens mērījuma laikā. Ja tiek atklāts spriegumnesošs vads, gaismas signāls **2** mirgo sarkanā krāsā un skanā strāvā tempā pulsējošs tonālais signāls. Lai precīzi noteiktu spriegumnesošā vada atrašanās vietu, vairākkārt pārvietojet mērinstrumentu pāri tam pa seguma materiāla virsmu. Pēc mērinstrumenta vairākkārtējas pārvietošanas pāri spriegumnesošajam vadam tā atrašanās vieta tiek parādīta ļoti precīzi.

Spriegumnesošus vadus var vieglāk uzmeklēt, ja uzmeklējamajam vadam ir pievienota un ieslēgta strāvu patēriņa elektroierice (piemēram, elektroapgāmošanas vai cita ierice). Pirms veicat sienas urbānu, zāģēšanu vai frēzēšanu, izslēdziet strāvu patēriņos elektroierices.

**Piezīme.** Lai mērinstrumentam nodrošinātu labu zemējumu, vienmēr stingri satveriet to rokā, nelietojot cimdus. Ja mērinstrumenta lietotājs stāv uz kāpnēm vai sastatnēm, tām jābūt labi iezemētām. Tāpēc sekojiet, lai kāpnū vai sastatū vietas, ar kurām tās balstās uz zemes, nebūtu apriņķotas ar plastmasas uzlīktņiem. Nevalkājiet izolejōjus apavus.

Noteiktos apstākļos (piemēram, ja seguma materiāla aizmugurējā virsma ir no metāla vai materiāls satur daudz mitruma) spriegumnesošo vadu uzmeklēšana var būt apgrūtināta. Ja gaismas signāls **2** deg dzeltenā vai sar-

kanā krāsā, pārvietojot mērinstrumentu pāri plašam seguma virsmas apgabalam, tas nozīmē, ka seguma materiālam piemīt ekrānējošas īpašības un spriegumnesošu vadu uzmeklēšana var nebūt droša.

## Norādījumi darbam

Lai nevēlāmā veidā neietekmētu mērijumu rezultātus, nesatveriet mērinstrumentu sensora tuvumā. Tas ļaus paaugstināt mērijumu rezultātu precīzitāti.

### Objektu markēšana

Uzmeklēto objektu atrašanās vietu vajadzības gadījumā iespējams markēt. Objekta ārējās malas parasti atrodas vietā, kur gaismas signāls **2** maina krāsu no dzeltenas uz sarkanu. Objekta vidus punktu var noteikt, sekot tonālā signāla toņa augstumam. Ar zīmuli markējiet uzmeklēto objektu, vadoties pēc augšējās un sānu markēšanas ierobēm **1**.

### Gaismas signāla ilgstoša mirgošana zaļā/dzeltenā/sarkanā krāsā

Ja gaismas signāls **2** mirgo pārmaiņus zaļā, dzeltenā un sarkanā krāsā arī tad, ja tā tuvumā neatrodas neviens metāla objekts vai spriegumnesošs kabelis, mērinstruments jānosūta uz servisa centru remontam.

## Apkalpošana un apkope

### Kalibrēšana rokas režīmā

Ja gaismas signāls **2** deg dzeltenā vai sarkanā krāsā arī tad, ja tā tuvumā neatrodas metāla objekti, mērinstrumentam nepieciešama kalibrēšana.

- Ar ieslēdzēja **3** palīdzību ieslēdziet mērinstrumentu.
- Izņemiet no ieslēgtā mērinstrumenta vienu bateriju.
- Ar ieslēdzēja **3** palīdzību izslēdziet mērinstrumentu laikā, kad no tā ir izņemta baterija.
- No jauna ievietojiet mērinstrumentā bateriju (ievērojiet pareizu pievienošanas polaritāti!).
- Novāciet visus objektus, kas atrodas mērinstrumenta tuvumā un varētu uz to iedarboties, tai skaitā metāla rokas pulpsteni un gredzenus, un turiet mērinstrumentu paceltu gaisā.
- Ar ieslēdzēja **3** palīdzību ieslēdziet mērinstrumentu un 3 sekunžu laikā no jauna to izslēdziet. Gaismas signāls **2** lēni mirgo sarkanā krāsā 3 sekundes ilgi norādot, ka mērinstruments ir gatavs kalibrēšanai.



## 170 | Latviešu

- 0,5 sekunžu laikā no jauna ieslēdziet mērinstrumentu. Līdz ar to sākas mērinstrumenta kalibrēšana, kas ilgst aptuveni 6 sekundes. Gaismas signāls **2** ātri mirgo zaļā krāsā 6 sekundes ilgi, norādot, ka notiek kalibrēšana. Pēc tam gaismas signāls **2** pastāvīgi iedegas zaļā krāsā, norādot, ka kalibrēšana ir pabeigta un mērinstruments no jauna ir gatavs lietošanai.

**Piezīme.** Ja netiek ievērota mērinstrumenta ieslēgšanas un izslēgšanas secība, kalibrēšana nenotiek. Dažkārt pēc kalibrēšanas gaismas signāls **2** turpina degt dzeltenā vai sarkanā krāsā arī tad, ja tā tuvumā neatrodas metāla objekti. Šādā gadījumā atkārtojiet mērinstrumenta kalibrēšanu.

## Klūmes un to novēršana

Klūmes cēlonis	Novēršana
<b>Gaismas signāls 2 nedeg</b>	
Mērinstruments nav ieslēdziet mērinstrumentu.	
Izslēdzies	Mērinstruments ir izslēdziet un tad no jauna ieslēdziet mērinstrumentu.
automātiski izslēdzies	
Mērinstrumenta nav leviņojet baterijas. levērojiet pareizu bateriju ievietotas baterijas vai pievienošanas polaritāti.	ievietojet baterijas. levērojiet pareizu bateriju ievietotas baterijas vai pievienošanas polaritāti.
arī tās ir ievietotas nepareizi	
Mērinstrumentā ir ie- leviņojet mērinstrumentā jaunas baterijas.	vietotas nolietotas ba-
terijas vai akumulatori	Neizmantojiet mērinstrumentā akumulatorus.
<b>Gaismas signāls 2 deg dzeltenā vai sarkanā krāsā arī tad, ja mērinstrumenta tuvumā neatrodas metāla objekti (brīdinājums par metāla objektiem)</b>	
Apkārtējā gaisa temperatūra ir pārāk augsta vai pārāk zema	Lietojet mērinstrumentu vienīgi norādītajā darba temperatūras vērtību diapazonā, kas ir 0 °C–40 °C.
Pastāv stipras temperatūras izmaiņas	Nogaidiet, līdz mērinstrumenta temperatūra ir izlīdzinājusies ar apkārtējā gaisa temperatūru.
Automātiskā kalibrēšana nav bijusi sekmīga	Veiciet kalibrēšanas procedūru rokas režīmā.
* Pirms urbšanas, zāģēšanas vai frēzēšanas sienās, griešos vai grīdā izmantojiet arī citus informācijas avotus (piemēram, būvpālārus).	



## Klūmes cēlonis Novēršana

### Gaismas signāls 2 deg dzeltenā vai sarkanā krāsā, pārvietojot mērinstrumentu pāri plašam sienas virsmas apgabalam (brīdinājums par metāla objektiem)

Zem seguma materiāla virsmas atrodas daudzi savstarpēji tuvu esoši metāla objekti Lai izšķirt ar sevišķus metāla objektus, sekojiet tonālā signāla тоņa augstumam. Ja metāla objekti atrodas ļoti tuvu, tos nevar izdalīt kā atsevišķus objektus.\*

Metālu saturošs seguma materiāls vai metāla stiegtrojuma elementi betonā Ja seguma materiāls satur metālu (pie tādiem materiāliem pieder, piemēram, alumīnēti gaismu aizturoši materiāli, siltumvadoši skārds u.c.), objektu droša uzmeklēšana nav iespējama.\*

Masīvi metāla objekti sienas mugurpusē Ja sienas mugurpusē atrodas masīvi metāla objekti (piemēram, sildķermeni), droša objektu atklāšana nav iespējama.\*

Automātiskā kalibrēšana nav bijusi sekmiga Veiciet kalibrēšanas procedūru rokas režīmā.

### Gaismas signāls 2 mirgo sarkanā krāsā, pārvietojot mērinstrumentu pāri plašam sienas virsmas apgabalam (brīdinājums par spriegumnesošu kabeli)

Nepietekošs sienas zemējums Lai iezemētu sienu, ar brīvo roku pieskarieties tai 20 – 30 cm attālumā no mērinstrumenta.

\* Pirms urbšanas, zāģēšanas vai frēzēšanas sienās, grieatos vai gridā izmantojet arī citus informācijas avotus (piemēram, būvplānus).

**172 | Latviešu**

<b>Klūmes cēlonis</b>	<b>Novēršana</b>
<b>Spriegumnesošais kabelis netiek atklāts</b>	
Kabeli nav sprieguma vai arī sprieguma un/vai tā frekvences vērtības nav tipiskas	Pievadiet kabelim spriegumu, piemēram, ieslēdziet apgaismojošas ierices ar sienas ieslēdzēja palidzību. Maiņsprieguma kabeļus, kuru spriegums un frekvence neatrodas 110 – 240 V, 50 – 60 Hz robežās, droši uzmeklēt nav iespējams.*
Kabelis atrodas pārāk dziļi	Uzmeklēšanas dzīlums ir atkarīgs no seguma materiāla ipašībām un var būt mazāks par norādito maksimālo uzmeklēšanas dzīluma vērtību.*
Kabelis atrodas iezemētā metāla caurulē	Lietojiet mērinstrumentu metāla caurules uzmeklēšanai.
Mērinstruments nav iezemēts	Stingri satveriet mērinstrumentu ar roku, kurā nav uzvilkts cimds. Nestāviet uz izolētām kāpnēm vai sastatnēm. Nenēsājiet izolējošus apavus.
Ekranējošs seguma materiāls vai pārāk zems/pārāk augsts gaisa mitrums	Ja tiek pārmeklēts metālu saturošs, pārāk sauss vai pārāk mitrs seguma materiāls (piemēram, ja ir pārāk zems vai pārāk augsts gaisa mitrums), droša objektu atklāšana nav iespējama.*
<b>Metāla objekts netiek atklāts</b>	
Metāla objekts atrodas pārāk dziļi	Uzmeklēšanas dzīlums ir atkarīgs no seguma materiāla ipašībām un var būt mazāks par norādito maksimālo uzmeklēšanas dzīluma vērtību.*
Metāla objekts ir pārāk mazs	Uzmeklēšanas dzīlums ir atkarīgs no objekta ipašībām un var būt mazāks par norādito maksimālo uzmeklēšanas dzīluma vērtību.*
<b>Gaismas signāls nekoordinēti mirgo zaļā, dzeltenā un sarkanā krāsā</b>	
Elektriskais vai magnetiskais lauks rada traucējumus mērinstrumenta darbībai	leteriet attālumu līdz elektroiekārtām, kas izstaro stiprus elektriskos vai magnetiskos laukus (piemēram, līdz datoriem, komutācijas tīklu daļām u.c.).
* Pirms urbšanas, zāģēšanas vai frēzēšanas sienās, grieštos vai gridā izmantojet arī citus informācijas avotus (piemēram, būvplānus).	

**Klūmes cēlonis****Novēršana****Mērijumu rezultāti ir neprecīzi vai nav ticami**

Zem sensora lauka atrodas traucējoši metāla objekti Pārvietojiet visus traucējošos objektus (piemēram, rokas pulksteni, gredzenus u.c.) prom no mērinstrumenta sensora lauka. Nesatveriet mērinstrumentu sensora tuvumā.

Automātiskā kalibrēšana nav bijusi sekmīga Veiciet kalibrēšanas procedūru rokas režimā.

**Gaismas signāls ilgstoti mirgo zaļā, dzeltenā un sarkanā krāsā,** lai gan mērinstrumenta tuvumā neatrodas metāla objekti vai spriegumnesoši kabeļi.

Mērinstruments ir nosūtiet mērinstrumentu uz servisa centru bojāts remontam.

\* Pirms urbšanas, zāgēšanas vai frēzēšanas sienās, giestos vai grīdā izmantojiet arī citus informācijas avotus (piemēram, būvplānus).

**Apkalpošana un tīrišana**

Apslaukiet netīrumus ar sausu, mīkstu auduma gabaliņu. Nelietojiet apkopei tīrišanas līdzekļus vai šķidinātājus.

Lai netiktu ieteikmētas mērišanas funkcijas, uz sensora lauka **7** mērinstrumenta priekšpusē un mugurpusē nedrīkst pielīmēt uzlīmes vai uzrakstus, īpaši uzlīmes ar metāla pārkājumu.

**Klientu konsultāciju dienests un konsultācijas par lietošanu**

Klientu konsultāciju dienesta darbinieki atbildēs uz Jūsu jautājumiem par izstrādājuma remontu un apkalpošanu, kā arī par rezerves daļu iegādi.

Izklājuma zīmējumus un informāciju par rezerves daļām var atrast arī interneta vietnē:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Bosch klientu konsultāciju grupa centrs Jums palīdzēt vislabākajā veidā, sniedzot atbildes uz jautājumiem par mūsu izstrādājumiem un to piedierumiem.

Pieprasot konsultācijas un pasūtot rezerves daļas, noteikti paziņojiet 10 zīmju izstrādājuma numuru, kas norādīts uz izstrādājuma markējuma plāksnītes.



## 174 | Lietuviškai

### Latvijas Republika

Robert Bosch SIA  
Bosch elektroinstrumentu servisa centrs  
Mūkusalas ielā 97  
LV-1004 Rīga  
Tālr.: 67146262  
Telefakss: 67146263  
E-pasts: service-pt@lv.bosch.com

### Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem

Nolietotie mērinstrumenti, to piederumi un iesaiņojuma materiāli jāpārstrādā apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Neizmetiet nolietotos mērinstrumentus un akumulatorus vai baterijas sadzīves atkritumu tvertnē!

#### Tikai ES valstīm



Atbilstoši Eiropas Savienības direktīvai 2012/19/ES, lietošanai nederigie mērinstrumenti, kā arī, atbilstoši direktīvai 2006/66/EK, bojātie vai nolietotie akumulatori un baterijas jāsavāc atsevišķi un jānogādā otreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Tiesības uz izmaiņām tiek saglabātas.


## Lietuviškai

### Saugos nuorodos



**Būtina perskaityti visus nurodymus ir jų laikytis.** Jei matavimo prietaisas naudojamas nesilaikant pateiktų nurodymų, gali buti pažeisti matavimo prietaiso apsauginiai įtaisai. **ISSAUGOKITE ŠIUOS NURODYMUS.**

- ▶ **Matavimo prietaisą taisityti turi tik kvalificuoti meistrui ir naudoti tik originalias atsargines dalis.** Taip bus garantuota, kad matavimo prietaisas išliks saugus naudoti.



- ▶ **Nedirbkite su matavimo prietaisų sprogiuoje aplinkoje, kurioje yra degių skytių, dujų ar dulkių.** Matavimo prietaisui kibirkščiuojant, nuo kibirkščių gali užsidegti dulkės arba susikaupę garai.
- ▶ **Dėl specialios matavimo prietaiso technologijos šimtaprocentinio saugumo užtikrinti negalima.** Kad išvengtumėte pavojų, prieš pradėdami gręžti, pjauti ar frezuoti sienas, lubas ar grindis, atsižvelkite ir į kituose šaltiniuose, pvz., statybiniuose planuose, statybos faziu nuotraukose, pateiktą informaciją. Aplinkos veiksniai, pvz., oro drėgnis, arba netoli esantys elektriniai prietaisai, gali pakentti matavimo prietaisų tikslumui. Dėl sienų saviybių ir būklės (pvz., drėgmės, statybinių medžiagų, kurių sudėtyje yra metalo, laidžių tapety, izoliacinių medžiagų, plyteliai) bei objekto kiekio, tipo, dydžio ir padėties matavimų rezultatai gali būti netikslii. Netikslumų gali būti dėl didesnio oro drėgnio sudėkus statybinėms medžiagoms (ypač gipsui, tapetams).  
Įtaka gali būti tokia, kad išspėjamoji lemputė švies žaliai, nors jutiklio veikimo zonoje bus objektas, arba išspėjamoji lemputė švies raudonai, nors jutiklio veikimo zonoje objekto nebūs.
- ▶ **Matuojant turi būti užtikrintas pakankamas įžeminimas.** Esant nepakankamam įžeminimui (pvz., būnant su izoliuojančia alyvine arba stovint ant kopėcių), aptiki laidų, kuriais teka elektros srovė, negalima.

## Gaminio ir techninių duomenų aprašas

### Prietaiso paskirtis

Matavimo prietaisais skirtas juodiesiems (pvz., armatūrai) ir spalvotiejiems metalams (pvz., variniams vamzdžiams), taip pat laidams su įtampa sienose, lubose ir grindyse ieškoti.

### Pavaizduoti prietaiso elementai

Pavaizduotų sudedamųjų dalijų numeriai atitinka matavimo prietaiso schemas numerius.

- 1 Pagalbinis žymėjimo griovelis
- 2 Signalinė lemputė
- 3 Ijungimo-išjungimo jungiklis
- 4 Baterijų skyriaus dangtelio fiksatorius
- 5 Baterijų skyriaus dangtelis
- 6 Serijos numeris
- 7 Jutiklio zona

176 | Lietuviškai

## Techniniai duomenys

Skaitmeninis ieškiklis	PMD 7
Gaminio numeris	3 603 F81 100
Maks. randalų objektų gylis*:	
- juodieji metalai	70 mm
- spalvotieji metalai (variniai vamzdžiai)	60 mm
- variniai laidai (kuriuose yra įtampa)**	50 mm
Kalibravimas	automatinis
Automatinis išsijungimas po maždaug	10 min
Darbinė temperatūra	0 °C ... +40 °C
Sandėliavimo temperatūra	-20 °C ... +70 °C
Santykinis oro drėgnis	30 ... 80 %
Baterijos	3 x 1,5 V LR3 (AAA)
Veikimo trukmė (šarminė mangano baterija) apytikriai	5 val.
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“	0,15 kg
* priklausomai nuo objekto medžiagos ir dydžio, taip pat nuo pagrindo medžiagos ir buklės (sienu, lubų, grindinio)	
** jei laide nėra įtampos, prietaisas randa tik mažesniame gylje esančius laidus	
► <b>Esant nepalankioms pagrindo savybėms, matavimo rezultatas randalų objektų gilio ir tikslumo atžvilgiu gali būti blogesnis.</b>	
Prietaiso firminėje lentelėje yra nurodytas jūsų prietaiso serijos numeris <b>6</b> , kad jį galima būtų vienareikšmiškai identifikuoti.	

## Montavimas

### Baterijų įdėjimas ir keitimas

Matavimo prietaisą patariama naudoti su šarminėmis mangano baterijomis. Norėdami atidaryti baterijų skyriaus dangtelį **5**, paspauskite fiksatorių **4** ir atlenkite baterijų skyriaus dangtelį. Įdėkite baterijas. Įdėdami baterijas atkreipkite dėmesį į baterijų skyriaus viduje nurodytus baterijų polius.

- **Jei ilgą laiką nenaudojate prietaiso, išsimkite iš jo baterijas.** Ilgiau sandėliuojant prietaisą, baterijas gali paveikti korozija arba jos gali išsikrauti.

## Naudojimas

### Parengimas naudoti

- ▶ **Saugokite matavimo prietaisą nuo drėgmės ir tiesioginio saulės spindulių poveikio.**
- ▶ **Saugokite matavimo prietaisą nuo ypač aukštos ir žemos temperatūros bei temperatūros svyravimų.** Pvz., nepalikite jo ilgesnį laiką automobiliuje. Esant didesniems temperatūros svyravimams, prieš pradėdami prietaisą naudoti, palaukite, kol matavimo prietaiso temperatūra stabilizuosis. Esant ypač aukštai ir žemai temperatūrai arba temperatūros svyravimams, gali būti pakenkiamą matavimo prietaiso tikslumui.
- ▶ **Saugokite, kad matavimo prietaisas nenukristų ir nebūtų sutrenkiamas.**

### Ijungimas ir išjungimas

- ▶ **Prieš ijungdami prietaisą įsitikinkite, kad jutiklio zona 7 néra drėgna.** Jei reikia, sausai nušluostykite matavimo prietaisą šluoste.



Norédami matavimo prietaisą **ijungti**, ijungimo-išjungimo jungiklį **3** pastumkite žemyn.

Po trumpos automatinės savitirkros matavimo prietaisais yra paruoštas naudoti. Šviečianti signalinė lemputė **2** praneša, kad prietaisais yra paruoštas naudoti. Jei ijungus signalinę lemputę **2** nešviečia, reikia pakeisti baterijas.



Norédami matavimo prietaisą **išjungti**, ijungimo-išjungimo jungiklį **3** pastumkite aukšty.

Jei apytikrai per 10 min. nebuvo atliktas joks matavimas, kad būtų taupomos baterijos, matavimo prietaisais automatiškai išsijungia.

**Nuoroda:** Matavimo prietaisui automatiškai išsijungus, ijungimo-išjungimo jungiklis **3** lieka ijungimo padėtyje. Norédami vėl ijungti matavimo prietaisą, pirmiausia ji išunkite ir tada vėl ijunkite.

**178 | Lietuviškai****Veikimo režimai**

Matavimo prietaisas aptinkta objektus, esančius po jutiklio zona **7**.

Signalinė lemputė	Paaiškinimas
<b>Žalias</b>	Objektų neaptiktą
<b>Geltona</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Metalinis objektas arti jutiklio</li><li>- Jutiklio zonoje yra mažas ar giliai esantis objektas arba</li><li>- jutiklis trikdomas dėl netinkamų sienos savybių</li></ul>
<b>Raudona</b> ir nuolatinis garsinis signalas	Jutiklio zonoje aptiktas metalinis objektas
<b>Raudona</b> mirksi (greitai) ir pulsuojantis garsinis signalas	Aptiktas laidas su įtampa


**Metalinių objektų paieška**

Prietaisą įjungus signalinė lemputė **2** šviečia žaliai.

Uždékite prietaisą ant tiriamo paviršiaus ir vedžiokite į jį šalis.

- Jei pagrinde neaptinkama metalinių objektų, signalinė lemputė **2** ir toliau šviečia žaliai ir nepasigirsta jokio garsinio signalo.
  - Matavimo prietaisui artėjant prie metalinio objekto, signalinė lemputė **2** pradeda švesti geltonai ir, kai prie metalinio objekto priartėjama, pereina į raudoną. Kai tik signalinė lemputė pradeda švesti raudonai, papildomai siunciamas garsinis signalas, kuris tuo labiau stipreja, kuo labiau prie metalinio objekto artėjama.
  - Virš metalinio objekto signalinė lemputė **2** šviečia raudonai ir girdimas maksimalus garsumo signalas.
- **Metalinis objektas po jutikliu gali būti ir tuomet, kai signalinė lemputė 2 šviečia geltonai.** Matavimo rezultatams neigiamą poveikį daro arti jutiklio esantys maži ar giliai slypintys metaliniai objektai, taip pat sienos savybės.



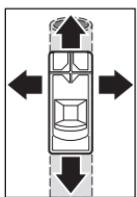

Pirmą kartą pravedus prietaisą, metalinio objekto padėtis parodoma tik apytikriai. Jei matavimo prietaisą per metalinį objektą pravesite kelis kartus, objekto padėtis bus nustatoma vis tiksliau. Kelis kartus pravedus matavimo prietaisą (nepakeliant jo nuo pagrindo), matavimo objekto padėtis gali būti parodoma tiksliai: jei signalinė lemputė **2** šviečia raudonai ir pasigirsta garsinis signalas, vadinasi metalinis objektas yra po jutiklio zona. Kai garsinis signalas girdisi garsiausia, metalinis objektas yra po jutiklio viduriu.

### Laidininkų, kuriuose yra įtampa, paieška

Matavimo prietaisais parodo laidus, kurie yra su įtampa nuo 110 V iki 240 V ir kurių dažnis atitinka plačiąjį paplitusį standartą (kintamoji srovė, 50 ar 60 Hz). Kitokių laidų (nuolatinės srovės, aukštesnio ar žemesnio dažnio ir įtampos), taip pat laidų be įtampos patikimai aptiki negalima, tačiau jie gali būti parodomai kaip metaliniai objektais.

Laidų su įtampa paieška vyksta automatiškai, atliekant bet kokį matavimą. Jei aptinkamas laidas su įtampa, pradeda raudonai mirksėti signalinė lemputė **2** ir pasigirsta pulsuojantis greito dažnio garsinis signalas. Kad tiksliai nustatyti laidų su įtampa vietą, matavimo prietaisą dar kelis kartus praveskite per paviršių. Kelis kartus pravedus prietaisą per paviršių, laido su įtampa padėtis parodoma labai tiksliai.

Laidus su įtampa aptiki lengviau, kai prie ieškomo laido yra prijungti ir įjungti elektros srovę naudojantys įtaisai (pvz., šviestuvai, prietaisai). Prieš pradėdami gręžti, pjauti ar frezuoti sieną, išjunkite elektrą naudojančius prietaisus.

**Nuoroda:** Dirbkite be piršinių ir matavimo prietaisų visuomet tvirtai laikykite rankoje, kad būtų tinkamas jėzeminimas. Be to, visada užtirkinkite, kad būtų jėzimenti pastolių ir kopėčios. Nenaudokite tokijų pastolių ir kopėčių, kurių ant grindinio statomos atramos yra su plastikiniais antgaliais. Neavékite izoliuojančios avalynės.

Esant tam tikroms sąlygoms (pvz., po metaliniu paviršiumi, po labai sausu arba labai drėgnū paviršiumi), laidai su įtampa gali būti aptinkami nepatikimai. Jei įspėjamoji lemputė **2** virš didelio ploto šviečia geltonai arba raudonai, vadinasi metalas sudaro ekraną ir laidų su įtampa paieška yra nepatikima.



## 180 | Lietuviškai



### Darbo patarimai

Nelaikykite matavimo prietaiso už jutiklio srities, kad nepadarytumėte įta-kos matavimui. Tada matavimų rezultatai bus tikslesni.

#### Objektų žymėjimas

Aptiktus objektus, jei reikia, galite pažymėti. Išorines objekto ribas galite nustatyti pagal signalinės lemputės **2** spalvos pasikeitimą iš geltonos į rau-doną. Metalinių objekto vidurį galite nustatyti pagal garsinio signalo aukš-tumą. Pažymėkite ieškomą vietą rašikliu ties viršutiniu ir šoniniu pagalbi-niu žymėjimo groveliais **1**.

#### Nuolatinis mirksėjimas žalia/geltona/raudona

Jei signalinė lemputė **2** pakaitomis mirksi žaliai, geltonai ir raudonai, nors arti nėra nei metalinių objekty, nei laidų su įtampa, matavimo prietaisą rei-kią išsiųsti į įrankių remonto dirbtuvės.

## Priežiūra ir servisas

### Rankinis kalibravimas

Jei signalinė lemputė **2** šviečia raudonai arba geltonai, nors arti matavimo prietaiso nėra metalo, matavimo prietaisą reikia iš naujo sukalibruoti.

- Tuo tikslu matavimo prietaisą ijjunkite į jungimo-išjungimo jungikliu **3**.
- Iš įjungto matavimo prietaiso išimkite vieną bateriją.
- Matavimo prietaisą, kai išimta baterija, ijjunkite į jungimo-išjungimo jungikliu **3**.
- Į matavimo prietaisą vėl sudėkite baterijas (Atkreipkite dėmesį į nuro-dytus baterijos polius!).
- Tuo tikslu pašalinkite visus netoli matavimo prietaiso esančius objek-tus (taip pat ir rankinį laikrodį ar metalinį žiedą) ir laikykite matavimo prietaisą ore.
- Matavimo prietaisą ijjunkite į jungimo-išjungimo jungikliu **3** ir 3 sekund-žių laikotarpyste vėl išjunkite. Matavimo prietaiso signalinė lemputė **2** per šias 3 sekundes lėtai mirksi raudonai ir praneša, kad prietaisas pa-ruoštas kalibravoti.
- Matavimo prietaisą per 0,5 sekundės vėl ijjunkite. Pradedamas kalibravimas, kuris trunka apytikriai 6 sekundes. Signalinė lemputė **2** 6 se-kundes greitai mirksi žaliai, vyksta kalibravimas. Po to prietaisas yra vėl parengtas naudoti ir signalinė lemputė **2** nuolat šviečia žaliai.





**Nuoroda:** nesilaikant išjungimo ir pakartotinio įjungimo sekos, kalibravimas neatliekamas. Signalinė lemputė **2** tebešviečia geltonai arba raudonai, nors arti néra metalo. Tokiu atveju pakartokite kalibravimą.

## Gedimai – priežastys ir pašalinimas

### Priežastis Pašalinimas

#### Signalinė lemputė **2** nešviečia

Matavimo prietaisas Matavimo prietaisą ijjunkite.  
neįjungtas

Matavimo prietaisas Matavimo prietaisą išjunkite ir vėl ijjunkite.  
pats iššiunge

Nejdėtos arba netinka- Idékite baterijas. Atkreipkite dėmesį į nurodytus  
mai jdėtos baterijos polius.

Baterijos išsirovusios Idékite naujas baterijas. Nenaudokite akumulia-  
arba jdėti akumuliato- torių.  
riai

#### Signalinė lemputė **2** šviečia geltonai arba raudonai, nors arti néra metalo (Ispėjimas apie metalinius objektus)

Aplinkos temperatūra Matavimo prietaisai naudokitės tik specifikaci-  
per aukšta arba per joje nurodytame temperatūros intervale  
žema 0 °C – 40 °C.

Smarkus temperatū- Palaukite, kol matavimo prietaiso temperatūra  
ros pasikeitimasis susilygins su aplinkos temperatūra.

Automatinis kalibravi- Atlirkite rankinį kalibravimą.  
mas nesékminges

\* Todėl prieš pradédami gręžti, pjauti ar frezuoti sienas, lubas ar grindis, atsižvelkite ir  
j kituose šaltiniuose pateiktą informaciją (pvz., statybinius planus).



**182 | Lietuviškai****Priežastis****Pašalinimas****Signalinė lemputė 2 virš didelio matuojamo sienos ploto šviečia geltonai arba raudonai** (Įspėjimas apie metalinius objektus)

Keli arti vienas kito esantys metaliniai objektai Stebékite garso signalo aukštumą, kad metalinius objektus atskirtumėte vieną nuo kito. Arti vienas kito esančių metalinių objektų negalima aptikti atskirai.\*

Statybinės medžiagos, kurių sudėtyje yra metalo, arba plienine armatūra armuotas betonas Kai statybinių medžiagų sudėtyje yra metalų (pvz., aliuminiu dengtos izoliacinės medžiagos, šilumai laidūs skardos lakštai), patikimas aptikimas negalimas.\*

Masyvūs metaliniai objektai sienos užpakinėje pusėje Esant masyviems metaliniams objektams (pvz., radiatoriams), patikimas aptikimas negalimas.\*

Automatinis kalibravimas nesėkminges Atlikite rankinį kalibravimą.

**Signalinė lemputė 2 mirksi raudonai virš didelio matuojamo sienos ploto** (Įspėjimas apie laidus su įtampa)

Siena nepakankamai žemintina Palieskite laisva ranka sieną apytikriai 20–30 cm atstumu nuo matavimo prietaiso, kad ją jžemintumėte.

\* Todėl prieš pradėdami gręžti, pjauti ar frezuoti sienas, lubas ar grindis, atsižvelkite ir į kituose šaltiniuose pateiktą informaciją (pvz., statybinius planus).



Priežastis	Pašalinimas
<b>Neaptinkamas laidas su įtampa</b>	
Laidas be įtampos arba su netipine įtampa	Sukurkite laide įtampą, pvz., įjunkite tam laidui priskirtą šviesos jungiklį. Kintamos įtampos laidų su įtampa už 110–240 V, 50–60 Hz intervalo ribų patikimas negalimas.*
Laidas nutiestas per giliai	Aptikimo gilumas priklauso nuo statybinės medžiagos rūšies ir gali būti mažesnis negu maksimalus aptikimo gilumas.*
Laidas yra jėzemintame metaliniame vamzdyste	Naudokite matavimo prietaisą metaliniams vamzdžiui aptikti.
Matavimo prietaisas nejėzemintas	Būdami be pirštinių, tvirtai suimkite matavimo prietaisą. Nestovėkite ant izoliuotų kopėčių ar pastolių. Neavékite izoliuojančios avalynės.
Statybinė medžiaga sudaro ekraną arba yra per mažas/per didelis oro drėgnis	Jei statybinių medžiagų sudėtyje yra metalų arba jos yra per sausos ar per drėgnos (pvz., esant per mažam arba per dideliam oro drėgnui), patikimas aptikimas negalimas.*
<b>Metalinis objektas neaptinkamas</b>	
Metalinis objektas per giliai	Aptikimo gilumas priklauso nuo statybinės medžiagos rūšies ir gali būti mažesnis negu maksimalus aptikimo gilumas.*
Metalinis objektas per mažas	Aptikimo gilumas priklauso nuo objekto ir gali būti mažesnis negu maksimalus aptikimo gilumas.*
<b>Nekoordinuotas mirksėjimas geltona, raudona, žalia spalvomis</b>	
Elektrinių ar magnetinių laukų trikdžiai	Išlaikykite reikiamą atstumą nuo prietaisų, sukurančių stiprius elektrinius ar magnetinius laukus (pvz., kompiuteriai, impulsiniai maitinimo šaltiniai).
* Todėl prieš pradédami grežti, pjauti ar frezuoti sienas, lubas ar grindis, atsižvelkite ir į kituose šaltiniuose pateiktą informaciją (pvz., statybinius planus).	



## 184 | Lietuviškai

### Priežastis

### Pašalinimas

#### Netikslus ar nelogiškas matavimo rezultatas

Jutiklio veikimo zonoje yra trikdančių metalinių objektyų  
lėjutiklio veikimo zonas pašalinkite visus trikdančius metalinius objektus (pvz., laikrodį, apyrankę, žiedą ir kt.). Nelaikykite matavimo prietaiso už jutiklio srities.

Automatinis kalibravimas nesėkminges  
Atlikite rankinį kalibravimą.

**Nuolatinis mirkėjimas žalia/geltona/raudona,**  
nors arti néra nei metalo, nei laidų su įtampa.

Matavimo prietaisas pažeistas Matavimo prietaisą išsiųskite į įrankių remonto dirbtuvės.

\* Todėl prieš pradédami gręžti, pjauti ar frezuoti sienas, lubas ar grindis, atsižvelkite ir į kituose šaltiniuose pateiktą informaciją (pvz., statybinius planus).

### Priežiūra ir valymas

Nešvarumus nuvalykite sausa, minkšta šluoste. Nenaudokite jokių valiklių ir tirpiklių.

Jutiklio zonoje 7 nei priekinėje, nei nugarėlės pusėje neturi būti jokių lipdukų ar etikečių, ypač kokių nors metalinių ženklių, nes jie gali turėti įtakos matavimo funkcijoms.

### Klientų aptarnavimo skyrius ir naudotojų konsultavimo tarnyba

Klientų aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus į klausimus, susijusius su jūsų gaminio remontu, technine priežiūra bei atsarginėmis dalimis. Detalius brėžinius ir informaciją apie atsargines dalis rasite čia:

**www.bosch-pt.com**

Bosch naudotojų konsultavimo tarnybos specialistai mielai atsakys į klausimus apie mūsų gaminius ir papildomą įrangą.

leškant informacijos ir užsakant atsargines dalis prašome būtinai nurodyti dešimtzenkilį gaminio numerį, esantį firminėje lentelėje.



**Lietuva**

Bosch įrankių servisas  
Informacijos tarnyba: (037) 713350  
Įrankių remontas: (037) 713352  
Faksas: (037) 713354  
El. paštas: service-pt@lv.bosch.com

**Šalinimas**

Matavimo prietaisai, papildoma jranga ir pakuotė turi būti surenkami ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.

Matavimo prietaisų, akumuliatorų bei baterijų nemeskite į buitinių atliekų konteinerius!

**Tik ES šalims:**

Pagal Europos direktyvą 2012/19/ES, naudoti nebetinkami matavimo įrankiai ir, pagal Europos direktyvą 2006/66/EB, pažeisti ir išelkvoti akumulatoriai bei baterijos turi būti surenkami atskirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.

**Galimi pakeitimai.**

1 | CE

<b>pl Deklaracja zgodności UE</b>	Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że niniejsze produkty odpowiadają wszystkim wymaganiom poniżej wyszczególnionych dyrektyw i rozporządzeń, oraz że są zgodne z następującymi normami. Dokumentacja techniczna: *	
<b>cs EU prohlášení o shodě</b>	Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že uvedený výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení níže uvedených směrnic a nařízení a je v souladu s následujícími normami: Technické podklady u: *	
<b>sk EU vyhlásenie o zhode</b>	Vyhlasujeme na výhradnú zodpovednosť, že uvedený výrobok spĺňa všetky príslušné ustanovenia nižšie uvedených smerníc a nariadení a je v súlade s nasledujúcimi normami: Technické podklady má spoločnosť: *	
<b>hu EU konformitási nyilatkozat</b>	Egyedüli felelőséggel kijelentjük, hogy a megnevezett termékek megfelelnek az alábbiakban felsorolásra kerülő irányelvek és rendeletek valamennyi idevágó előírásainak és megfelelnek a következő szabványoknak. Műszaki dokumentumok megőrzési pontja: *	
<b>ru Заявление о соответствии ЕС</b>	Мы заявляем под нашу единоличную ответственность, что названные продукты соответствуют всем действующим предписаниям нижеуказанных директив и распоряжений, а также нижеуказанных норм. Техническая документация хранится у: *	

CE 12

**uk Заява про  
відповідність ЄС****Детектор** Товарний  
номер

Мизаявляємо під нашу одноособову відповіальність, що названі вироби відповідають усім чинним положенням нищеозначених директив і розпоряджень, а також нижчеозначеним нормам.

Технічна документація зберігається у: \*

**kk ЕО сәйкестік  
мағлұмдамасы****Сандық** Өнім нөмірі  
**локатор**

Оз жауапкершілікпен біз аталған өнімдер төменде жазылған директикалар мен жарлықтардың тиісті қагидаларына сәйкестігін және төмендеғі нормаларға сай екенін білдіреміз.  
Техникалық құжаттар: \*

**ro Declarație de  
conformitate UE****Detector** Număr de  
digital identificare

Declarăm pe proprie răspundere că produsele menționate corespund tuturor dispozițiilor relevante ale directivelor și reglementărilor enumerate în cele ce urmează și sunt în conformitate cu următoarele standarde.  
Documentație tehnică la: \*

**bg ЕС декларация за  
съответствие****Уред за** Каталожен  
**откриване** номер  
**на метал и**  
**дърво**

С пълна отговорност ние декларираме, че посочените продукти отговарят на всички валидни изисквания на директивите и разпоредбите по-долу и съответства на следните стандарти.  
Техническа документация при: \*

**mk EU-Изјава за  
сообразност****Дигитален** Број на дел/  
**детектор** артикл

Со целосна одговорност изјавуваме, дека описаните производи се во согласност со сите релевантни одредби на следните регулативи и прописи и се во согласност со следните норми.  
Техничка документација кај: \*

3 | CE

<b>sr EU-izjava o usaglašenosti</b>	Na sopstvenu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi odgovaraju svim dotičnim odredbama naknadno navedenih smernica u uredaba i da su u skladu sa sledećim standardima. Tehnička dokumentacija kod: *	
<b>sl Izjava o skladnosti ES</b>	Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da je omenjen izdelek v skladu z vsemi relevantnimi določili direktiv in uredb ter ustreza naslednjim standardom. Tehnična dokumentacija pri: *	
<b>hr EU izjava o sukladnosti</b>	Pod punom odgovornošću izjavljujemo da navedeni proizvodi odgovaraju svim relevantnim odredbama direktiva i propisima navedenima u nastavku i da su sukladni sa sljedećim normama. Tehnička dokumentacija se može dobiti kod: *	
<b>et EL-vastavusdekläratsioon</b>	Kinnitame ainuvastutatudena, et nimetatud Tootenumber tooted vastavad järgnevalt loetletud direktiivide ja määriste köikidele asjaomastele nõuetele ja on kooskõlas järgmiste normidega. Tehnilised dokumentid saadaval: *	
<b>lv Deklarācija par atbilstību EK standartiem</b>	Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šeit aplūkotie izstrādājumi atbilst visiem tālāk minētajās direktīvās un rīkojumos ietvertajām saistošajām nostādnēm, kā arī sekjojošiem standartiem. Tehniskā dokumentācija no: *	
<b>lt ES atitinkties deklaracija</b>	Atsakingai pareiškame, kad išvardyti gaminiai atitinka visus privalomus žemiau nurodytų direktyvų ir reglamentų reikalavimus ir šiuos standartus. Techninė dokumentacija saugoma: *	

CE 4

PMD 7

3 603 F81 1.. | 1999/5/EC EN 61010-1:2010,  
2011/65/EU EN 301489-1 V1.9.2:2012,  
EN 301489-3 V1.6.1:2013,  
EN 300330-1 V1.8.1:2015,  
EN 300330-2 V1.6.1:2015,  
EN 50581:2012



**BOSCH**

\* Robert Bosch GmbH (PT/ETM9)  
70764 Leinfelden-Echterdingen  
GERMANY

Henk Becker  
Executive Vice President  
Engineering

Helmut Heinzelmann  
Head of Product Certification

*Henk Becker* *i.V. Helmut*  
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 28.01.2016

Bosch Power Tools

1 609 92A 26M | (29.1.16)